



<p>GH-2440ZHD GH-2480ZHD GH-24120ZHD</p>	<p>Токарный станок по металлу</p>
<p>Язык: RUS</p> <p>Паспорт станка</p>  	

JPW (Tool) AG, Taemperlstrasse 7, CH-8117 Fällanden, Switzerland
www.jettools.com

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
ООО «ИТА-СПб»

Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14, тел.: +7 (812) 334-33-28

Представительство в Москве: ООО «ИТА-СПб»

Москва, Переведеновский переулок, д. 17, тел.: +7 (495) 660-38-83

8-800-555-91-82 бесплатный звонок по России

Официальный вебсайт: www.jettools.ru Эл. Почта: neo@jettools.ru

Made in China /Сделано в Китае
50000839T, 50000841T, 50000842T
Сентябрь-2017

Декларация о соответствии ЕС

Изделие: Токарно-винторезный станок по металлу

GH-2440ZHD Артикул: 50000839T
GH-2480ZHD Артикул: 50000841T
GH-24120ZHD Артикул: 50000842T

Торговая марка: JET

Изготовитель:

Компания JPW (Tool) AG, ул. Темперлиштрассе 5, CH-81 17 Фелланден, Швейцария

Настоящим мы заявляем под свою полную ответственность,
что данный продукт соответствует нормативным требованиям:

*2006/42/ЕС Директива о механическом оборудовании
*2004/108/ЕС Директива по электромагнитной совместимости
*2006/95/ЕС Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию
* 2011/65/ЕС Директива ЕС по ограничению использования опасных веществ

проект выполнен в соответствии со стандартами

** EN 13898, EN 60204-1, EN 50370-1, EN 50370-2

Техническую документацию составил Хансйорг Бруннер, отдел управления продукцией



24 Февраля 2014

Эдуард Шарер, Генеральный директор

Компания JPW (Tool) AG, ул. Темперлиштрассе 5, CH-81 17 Фелланден, Швейцария

Инструкция по эксплуатации токарных станков JET GH-2440ZHD ,GH-2480ZHD, GH-24120ZHD

Уважаемый покупатель, большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш новый станок марки JET. Эта инструкция разработана для владельцев и обслуживающего персонала токарных станков GH-2440ZHD, GH-2480ZHD, GH-24120ZHD с целью обеспечения надежного пуска в работу и эксплуатации станка, а также его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструкции по эксплуатации и прилагаемых документов. Полностью прочитайте эту инструкцию, особенно указания по технике безопасности, прежде чем Вы смонтируете станок, запустите его в эксплуатацию или будете проводить работы по техническому обслуживанию. Для достижения максимального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте, пожалуйста, нашим указаниям.

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Условия предоставления:

Компания JET стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

JET гарантирует первому владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки.

Jet предоставляет 2 года гарантии в соответствии с нижеперечисленными гарантийными обязательствами:

Гарантийный срок 2 (два) года со дня продажи. Днем продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения Гарантийного талона.

Гарантийный, а также негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

После полной выработки ресурса оборудования рекомендуется сдать его в сервис-центр для последующей утилизации.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.

В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона, согласованного с сервис-центром образца с указанием заводского номера, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а также при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.

1.2 Гарантия не распространяется на:

сменные принадлежности (аксессуары), например: сверла, буры; сверлильные и

токарные патроны всех типов и кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п. (см. список сменных принадлежностей (аксессуаров) JET); быстроизнашиваемые детали, например: угольные щетки, приводные ремни, защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые ремни и колеса и прочее. Замена их является платной услугой;

оборудование JET со стертым полностью или частично заводским номером; шнуры питания, в случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

1.3 Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;

при механических повреждениях оборудования;

при возникновении недостатков из-за действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;

при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина);

при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Техника безопасности»);

при порче оборудования из-за скачков напряжения в электросети;

при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению;

при повреждении оборудования вследствие несоблюдения правил хранения, указанных в инструкции; после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений, несоблюдения правил смазки оборудования;

при повреждении оборудования из-за небрежной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.

Профилактическое обслуживание оборудования, например: чистка, промывка, смазка, в период гарантийного срока является платной услугой.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем. По окончании срока службы рекомендуется обратиться в сервисный центр для профилактического осмотра оборудования.

Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом.

Гарантия JET начинается с даты продажи первому покупателю.

JET возвращает отремонтированный продукт или производит его замену бесплатно. Если будет установлено, что дефект отсутствует, или его причины не входят в объем гарантии JET, то клиент сам несет расходы за хранение и обратную пересылку продукта.

JET оставляет за собой право на изменение деталей и принадлежностей, если это будет признано целесообразным.

2. Безопасность

2.1 Предписания к применению

Токарный станок предназначен исключительно для токарной обработки и сверления металлов, поддающихся обработке резанием, а также для обработки полимерных материалов.

Обработка других материалов не допускается. В особых случаях следует обращаться за консультацией к производителю.

Запрещается обработка магния - пожароопасно!

Разрешается обрабатывать только надежно установленные и закрепленные заготовки.

Предписания к применению включают в себя также соблюдение инструкций руководства по эксплуатации и обслуживанию, предоставленных производителем.

К эксплуатации и обслуживанию станка разрешается допускать только персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Необходимо соблюдать установленный законом минимальный возраст работников.

Разрешается эксплуатировать станок только в исправном состоянии.

При работе на станке все защитные устройства и приспособления должны быть в наличии.

Вместе с указанными в данном руководстве по эксплуатации требованиями по технике безопасности и особыми предписаниями Вашей страны следует обращать внимание также на общепринятые правила по эксплуатации металлообрабатывающего оборудования.

Каждое использование станка, отклоняющееся от данных правил, считается ненадлежащим, и производитель не несет ответственности за последующий за этим ущерб. Все риски несет только владелец.

2.2 Общие указания по технике безопасности

Металлообрабатывающие станки при неправильной эксплуатации могут представлять опасность. Поэтому для безопасной работы необходимо соблюдать соответствующие меры по

технике безопасности и нижеследующие предписания.

Перед вводом в эксплуатацию и работой на станке внимательно прочитайте данное руководство. Храните данное руководство при станке, защищайте его от загрязнения и влаги и передавайте новому владельцу. Запрещается вносить изменения в конструкцию станка и переделывать его. Обо всех неисправностях на станке следует сообщать ответственному за это лицу. В случае неисправности запрещено использовать станок, отключите станок от питания. Длинные волосы следует убирать в шапку или косынку.

При работе следует носить облегающую одежду. Украшения, кольца и наручные часы перед работой необходимо снимать. Необходимо одевать рабочую обувь, запрещено работать в повседневной обуви или сандалиях. Обращайте внимание на безопасное положение тела. Используйте предписанные индивидуальные средства защиты.

При работе на станке запрещается носить перчатки.

При работе следует одевать защитные очки.

Станок следует устанавливать таким образом, чтобы было достаточно места для работы и подачи заготовок. Следите за тем, чтобы освещение было хорошим. Станок следует эксплуатировать в закрытом помещении. Убедитесь в том, что станок надежно стоит на твердой и ровной поверхности.

Электрические кабели не должны мешать работе, а также должны быть проложены так, чтобы о них невозможно было споткнуться.

Рабочее место не следует загромождать заготовками и пр.

При работе будьте внимательны и сконцентрированы. К работе следует относиться серьезно. Обращайте внимание на положение тела, не теряйте равновесия. Запрещено работать на станке под воздействием наркотических веществ и алкоголя. Обратите внимание, что медикаменты также влияют на поведение человека.

Не прикасайтесь к работающему станку. Не оставляйте работающий станок без присмотра. Выключайте станок перед тем, как покинете рабочее место.

Держите на безопасном расстоянии от станка посетителей, особенно детей.

Не используйте станок вблизи огнеопасных жидкостей или газов. Следите за соблюдением правил противопожарной безопасности и наличием средств пожаротушения. Не эксплуатируйте станок в сыром помещении и не оставляйте его под дождем.

Работайте только хорошо заточенным инструментом. Запрещается работать при открытой защите патрона, защите суппорта или защите ременной передачи. Перед включением станка не забудьте вынуть ключ зажима патрона. Не превышайте минимальное и максимальное значение размеров заготовки.

Стружку и заготовки необходимо снимать только при остановленном станке.

Запрещается стоять на станке.

Подключение и ремонт электрического оборудования станка разрешается производить только квалифицированным электрикам. Поврежденный сетевой кабель следует немедленно заменить.

Держите пальцы на расстоянии от движущихся частей станка и от стружки. Перед работой убедитесь, что заготовка надежно закреплена.

Не пережимайте токарный патрон.

В случае, если длина заготовки превышает диаметр в 3 раза, необходимо использовать заднюю бабку или люнет.

Избегайте применение патронов малого диаметра при обработке больших диаметров детали.

Избегайте малой длины зажима.

Запрещено превышать предел количества оборотов зажимного приспособления.

Нарезание внутренней и наружной резьбы, а также обработка тяжеловесных деталей необходимо вести на низких числах оборотов.

Прутковые заготовки, выступающие за пределы передней бабки должны быть закрыты по всей длине.

Высокая опасность травматизма!

Длинные заготовки следует поддерживать при помощи люнета.

Длинный и тонкий прутки при быстром вращении может резко изогнуться.

Запрещается переставлять заднюю бабку или пиноль задней бабки при работающем станке.

Стружку следует удалять при остановленном станке специальным крючком.

Не тормозить патрон или заготовку рукой.

Обмер и настройку производить при остановленном станке.

Замену оснастки, настройку и чистку производить только при остановленном и отключенном от питания станке.

2.3 Прочие опасности

Даже при правильной эксплуатации станка имеются следующие остаточные риски.

Опасность получить травму от вращающихся заготовок или патрона.

Опасность от отлетающей, горячей стружки.

Опасность от шума и стружки.

Для защиты глаз и органов слуха необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Опасность получения травмы электрическим током при неправильном подключении.

3. Спецификации

3.1 Характеристики и применение станка

Эта серия станков способна выполнять многие токарные операции, например, растачивание и обточку, торцевание и прочие, нарезание метрической, дюймовой, модульной либо диаметальной резьбы. Также возможна проточка канавок. Точность обработки достигает качества IT6 – IT7. Верхний суппорт может управляться вручную для резки различных конусных поверхностей.

GH-2440 ZHD DRO RFS

Напряжение, В.....400

Диаметр точения:

над станиной, мм.....630

над съемным мостиком, гар, мм.....830

над поперечным суппортом, мм.....370

Длина съёмного мостика, мм.....310

Расстояние между центрами, мм.....1000

Частота

вращения шпинделя, об/мин.....7,5 - 1000

Количество скоростей шпинделя, шт

Конус шпинделя..... \varnothing 120 мм 1:20

Присоединение шпинделя.....D1-11

Проходное отверстие

шпинделя, мм.....	\varnothing 105
Диапазон продольной подачи, мм/об.....	0,1 - 24,32
Кол-во продольных подач, шт.....	64
Диапазон поперечной подачи, мм/об.....	0,05 - 12,16
Кол-во поперечных подач, шт.....	64
Диапазон метрической резьбы, мм.....	1 - 240
Количество метрических резьб, шт.....	50
Дюймовая резьба, TPI.....	1 - 14
Количество дюймовых резьб, шт.....	26
Модульная резьба, MP.....	0,5 - 120
Количество модульных резьб, шт.....	53
Диапазон питчевой резьба, DP.....	1 - 28
Количество питчевых резьб, шт.....	24
Шаг ходового винта, мм.....	12
Макс. размер резца, мм.....	32 x 32
Ход поперечного суппорта, мм.....	440
Ход верхнего суппорта, мм.....	200
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин.....	4
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин.....	2
Пиноль задней бабки.....	МК-6
Ход пиноли задней бабки, мм.....	230
Диаметр пиноли, мм.....	100
Диапазон неподвижного люнета, мм.....	20 - 170
Диапазон подвижного люнета, мм.....	25 - 130
Расстояние между направляющими, мм.....	560
Мощность двигателя, кВт.....	11
Мощность насоса СОЖ, кВт.....	0,09
Масса, кг.....	2700
Длина в упаковке, см.....	330
Ширина в упаковке, см.....	160
Высота в упаковке, см.....	180
Масса в упаковке, кг.....	3100
Объем бака СОЖ, л.....	15
Длина, мм.....	3275
Ширина, мм.....	1393
Высота, мм.....	1537

GH-2480 ZHD DRO RFS

Напряжение, В.....400

Диаметр точения:

над станиной, мм.....630

над поперечным суппортом, мм.....370

над съемным мостиком, гар, мм.....830

Длина съёмного мостика, мм.....310

Расстояние между центрами, мм.....2000

Частота вращения

шпинделя, об/мин.....7,5 - 1000

Количество скоростей шпинделя, шт.....18

Конус шпинделя..... \varnothing 120 мм 1:20

Присоединение шпинделя.....	D1-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм.....	105
Диапазон продольной подачи, мм/об.....	0,1 - 24,32
Количество продольных подач, шт.....	64
Диапазон поперечной подачи, мм/об.....	0,05 - 12,16
Количество поперечных подач, шт.....	64
Диапазон метрической резьбы, мм.....	1 - 240
Количество метрических резьб, шт.....	50
Дюймовая резьба, ТРІ.....	1 - 14
Количество дюймовых резьб, шт.....	26
Модульная резьба, МР.....	0,5 - 120
Количество модульных резьб, шт.....	53
Диапазон питчевой резьба, DР.....	1 - 28
Количество питчевых резьб, шт.....	24
Шаг ходового винта, мм.....	12
Макс. размер резца, мм.....	32 x 32
Ход поперечного суппорта, мм.....	440
Ход верхнего суппорта, мм.....	200
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин.....	4
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин.....	2
Пиноль задней бабки.....	МК-6
Ход пиноли задней бабки, мм.....	230
Диаметр пиноли, мм.....	100
Диапазон люнета:	
неподвижного, мм.....	20 - 170
подвижного, мм.....	25 - 130
Расстояние между направляющими, мм.....	560
Мощность двигателя, кВт.....	11
Мощность насоса СОЖ, кВт.....	0,09
Масса, кг.....	3200
Длина в упаковке, см.....	430
Ширина в упаковке, см.....	160
Высота в упаковке, см.....	180
Масса в упаковке, кг.....	3600
Объем бака СОЖ, л.....	15
Длина, мм.....	4275
Ширина, мм.....	1393
Высота, мм.....	1537

GH-24120 ZHD DRO RFS

Напряжение, В.....	400
Диаметр точения:	
над станиной, мм.....	630
над съемным мостиком, гар, мм.....	830
над поперечным суппортом, мм.....	370
Длина съёмного мостика, мм.....	310
Расстояние между центрами, мм.....	3000
Частота вращения шпинделя, об/мин.....	7,5 - 1000

Количество скоростей шпинделя, шт.....	18
Конус шпинделя.....	ø120 мм 1:20
Присоединение шпинделя.....	D1-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм.....	105
Диапазон продольной подачи, мм/об.....	0,1 - 24,32
Количество продольных подач, шт.....	64
Диапазон поперечной подачи, мм/об.....	0,05 - 12,16
Количество поперечных подач, шт.....	4
Диапазон метрической резьбы, мм.....	1-240
Количество метрических резьб, шт.....	50
Дюймовая резьба, ТРІ.....	1 - 14
Количество дюймовых резьб, шт.....	26
Модульная резьба, МР.....	0,5 - 120
Количество модульных резьб, шт.....	53
Диапазон питчевой резьба, DР.....	1 - 28
Количество питчевых резьб, шт.....	24
Шаг ходового винта, мм.....	12
Макс. размер резца, мм.....	32 x 32
Ход поперечного суппорта, мм.....	440
Ход верхнего суппорта, мм.....	200
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин.....	4
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин.....	2
Пиноль задней бабки.....	МК-6
Ход пиноли задней бабки, мм.....	230
Диаметр пиноли, мм.....	100
Диапазон люнета:	
неподвижного, мм.....	20 - 170
подвижного, мм.....	25 - 130
Расстояние между направляющими, мм.....	560
Мощность двигателя, кВт.....	11
Мощность насоса СОЖ, кВт.....	0,09
Масса, кг.....	3800
Длина в упаковке, см.....	530
Ширина в упаковке, см.....	160
Высота в упаковке, см.....	180
Масса в упаковке, кг.....	4100
Объем бака СОЖ, л.....	15
Длина, мм.....	5275
Ширина, мм.....	1393
Высота, мм.....	1537

***Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

В технических характеристиках станка указаны предельные значения зон обработки, для оптимального подбора оборудования и увеличения сроков эксплуатации выбирайте станки с запасом.

Станок предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой от 10 до 35°C и относительной влажностью не более 80%.

Во избежание преждевременного выхода электродвигателя станка из строя и увеличения ресурса его работы необходимо: регулярно очищать электродвигатель от стружки и пыли; контролировать надежность контактов присоединенных силовых кабелей; контролировать соответствие сечения силового или удлинительного кабеля. Обслуживающий персонал должен иметь соответствующий допуск на эксплуатацию и проведение работ на оборудовании оснащенного электродвигателем напряжением питания 400В, 50Гц.

4. Транспортировка, установка и проверка станка

4.1 Транспортировка

При транспортировке станка в ящике краном, установите стальные стропы согласно изображению на упаковке. Во время подъема и перемещения избегайте сильных ударов по сторонам и дну ящика во избежание сбоя настроек станка. Сразу после распаковки проверьте внешний вид станка, аксессуары и инструменты согласно "Упаковочному листу". Свяжитесь с поставщиком в случае проблем.

4.2 Установка

Станок был настроен и проверен перед доставкой. Будьте внимательны, так как неправильная установка может повлиять на точность и функциональность.

Продольный и поперечный перекос не должны превышать 0.06/1000.

Для стабильной работы фундамент должен иметь достаточную в данных геологических условиях глубину. Перед установкой подложите стальные пластинки 50мм×50мм×10мм или клиновидные металлические блоки под

подстроечные ножки.



Используйте вышеупомянутые ножки или блоки для настройки положения станины, после чего тщательно затяните ножки для достижения стандарта точности установки станка. В конце залейте цементом зазоры между стойками станины и основанием во избежание просачивания цемента или ОЖ внутрь.

4.3 Чистка и проверка



Используйте х/б ветошь и керосин для чистки и антикоррозионного покрытия каждой части станка, затем нанесите смазочное масло на очищенные поверхности. Не используйте жесткие субстанции для чистки.

Перед подключением станка к напряжению, проверьте состояние электрической системы, особенно в отношении влаги. После подачи напряжения проверьте направление вращения двигателя. Перед эксплуатацией станка внимательно прочитайте описание его конструкции, рычагов управления и системы смазки и вручную проверьте функционирование этих систем. Затем проведите тестовый пуск без загрузки. Когда станок начнет работать гладко, хорошо смазанный, надежно управляемый и тормозящий - можно начинать промышленную эксплуатацию.

Для проверки направления вращения двигателя скоростной подачи, необходимо расцепить ходовой вал от коробки подач во избежание повреждений.

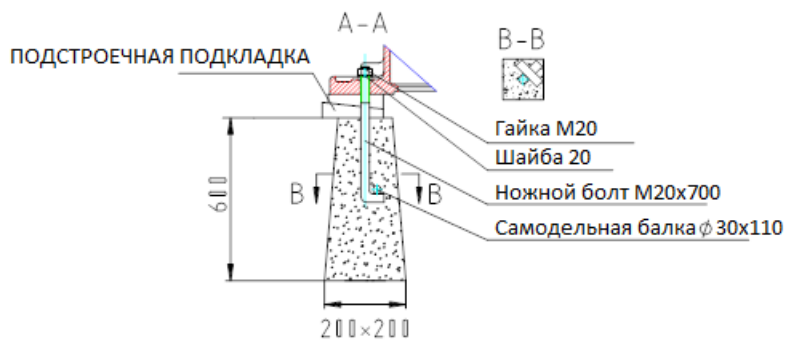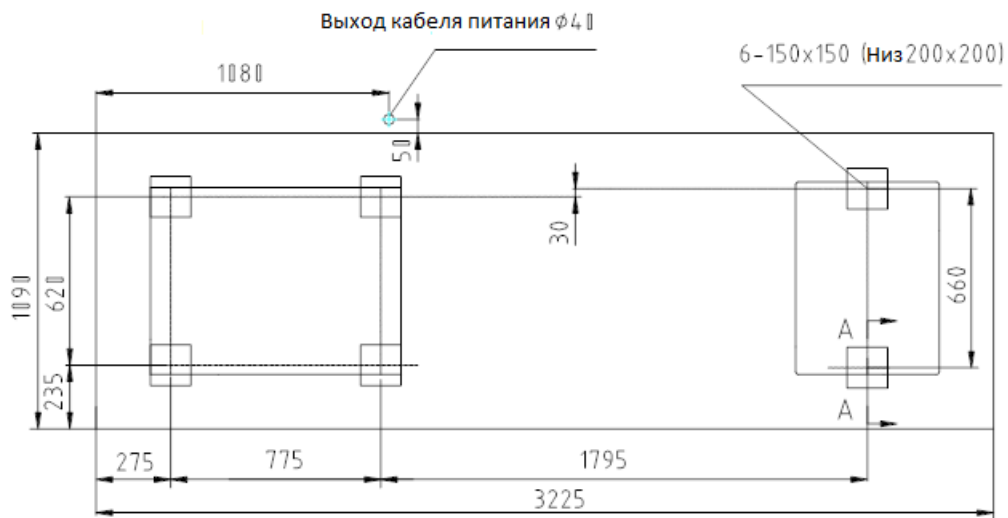

Для GN-2440ZHD

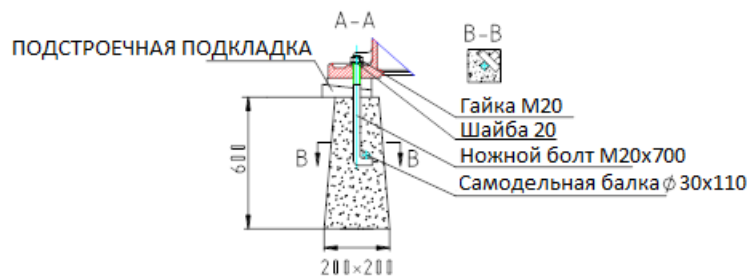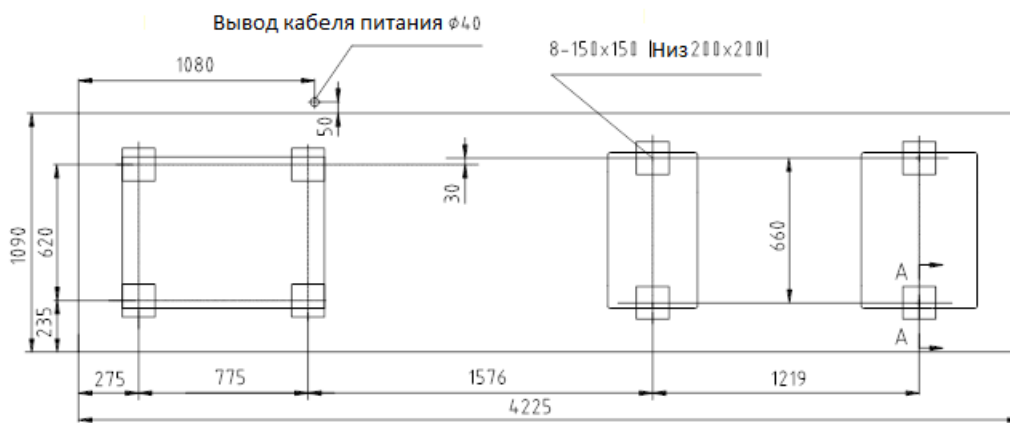


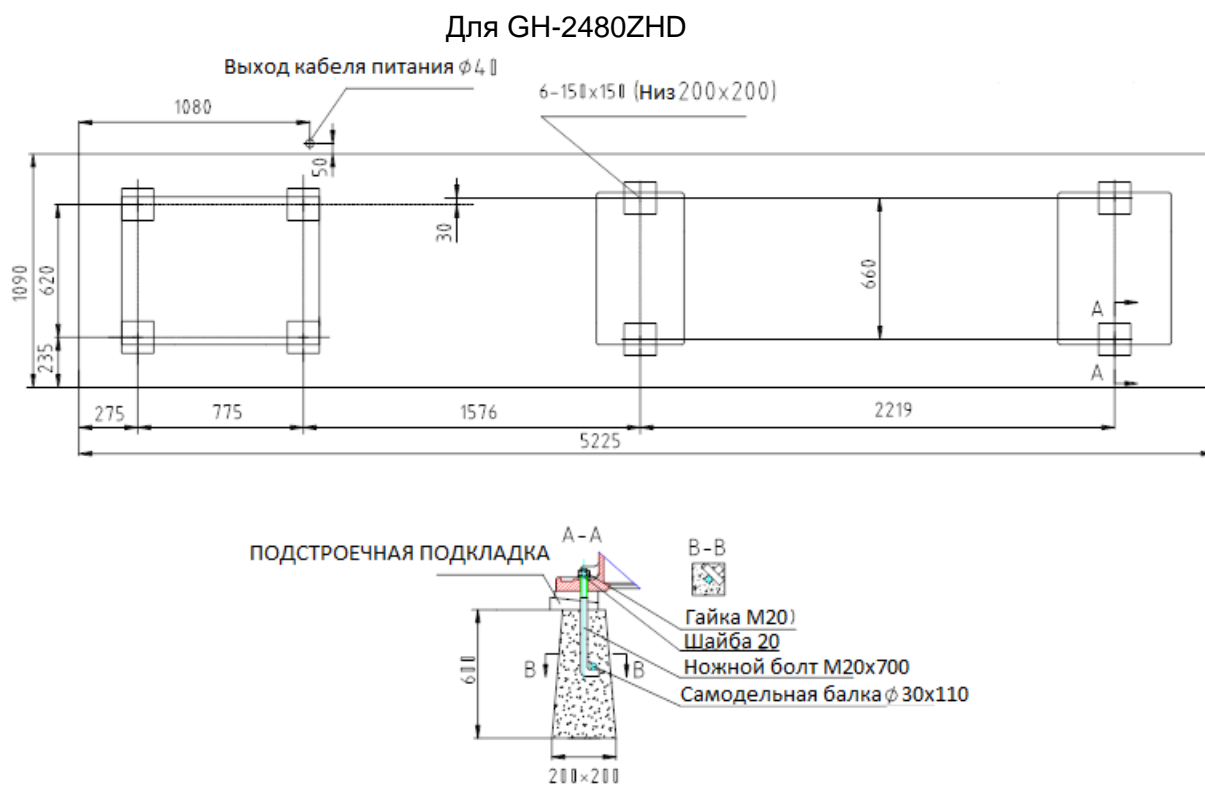


Рис.2 Изображение фундамента

5. Система управления

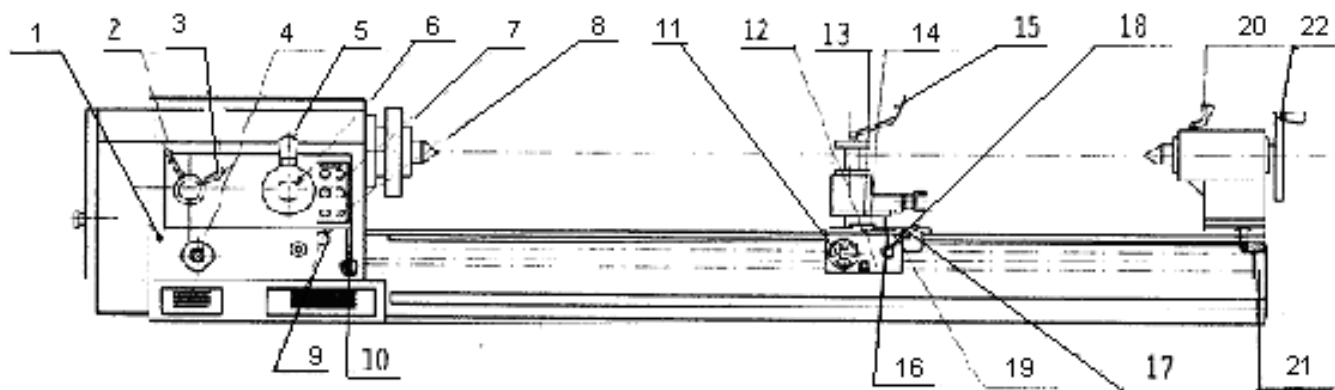

Примечание: Запрещено изменять скорость и направления вращения на высоких скоростях

Рис. 3 Система управления станком

1	Рукоять выбора метрической/дюймовой резьбы
2	Рычаг выбора левой/правой резьбы
3	Рычаг увеличения шага резьбы
4	Рукоять регулировки шага резьбы/скорости подачи
5	Рычаг Н/Л смены высокой/низкой скорости вращения шпинделя
6	Рычаг смены скорости шпинделя
7	Кнопка главного двигателя

8	Кнопка насоса ОЖ
9	Соединительная муфта ходового винта/тяги механизма подачи
10	Рычаг управления шпинделем
11	Маховик подачи продольной каретки
12	Маховик поперечных салазок
13	Рычаг переключения автомат./ручного режима верхнего суппорта
14	Рычаг переключения автомат. подачи верхних/поперечных салазок
15	Вертлюг и зажимной рычаг резцедержателя
16	Кнопка главного двигателя
17	Рычаг управления шпинделем
18	Рычаг продольной/поперечной подачи и быстрой подачи
19	Рычаг управления полугайками
20	Зажимной рычаг пиноли задней бабки
21	Маховик подачи пиноли задней бабки

5.1 Подготовительные шаги

- Включите главный выключатель питания; загорится лампа.
- Закрепите заготовку подходящим способом.
- Выберите подходящий режущий инструмент исходя из материала заготовки..
- С помощью рычага выбора скоростей выберите нужную скорость согласно таблице скоростей. Если шестерни не могут войти в зацепление из-за их смены, прокрутите шпиндель вручную для зацепления.

Поверните ходовой винт или муфту механизма подачи, рукоять выбора метрической/дюймовой резьбы, рычаг увеличения шага и и рукоять регулировки шага резьбы/скорости подачи согласно таблице резьб и подач для выбора подходящей скорости подачи.

Приблизьте резцедержатель к заготовке рычагами продольной/поперечной подачи и рычагом скоростной подачи.

Примечание: Исходя из роста оператора, можно использовать подставку под ноги для удобства. Это также устраняет опасность подскользывания на воде/масле. Высота подставки должна составлять 100-150мм.

5.2 Требования к зажиму заготовки

Поскольку заготовки бывают различных форм, размеров и параметров, используйте различные методы зажима. Зажим трёхкулачковым патроном. Подходит для больших, средних и малых симметричных заготовок, например, валиков. При работе с тяжелыми деталями, используйте метод с зажимом с одного конца и поддокрамчиванием с другого.

Для больших или несимметричных заготовок вроде эксцентриковой втулки или коленвала, используйте 4-кулачковый зажим или планшайбу и стойте ровно.

Длинные детали или детали, подлежащие неоднократному зажиму для их обработки, закрепляются между центрами. Например: длинные оси и ходовые винты, заготовки, подлежащие фрезеровке или шлифовке после обтачивания.

Для обработки длинных тонких валов ($L/d \geq 25$) используйте неподвижный или подвижный люнет для повышения устойчивости детали.

Предупреждение: заготовка и инструмент должны быть надежно закреплены во избежание их вылета и угрозе работе оборудования и здоровью оператора.

Для зажима детали передними кулачками 3-кулачкового зажима, внешний диаметр заготовки должен быть не слишком велик. Как правило, рабочая часть профиля кулачков не должна превышать окружность более 1/3 длины. В противном случае, давление на кулачки может разрушить их лицевую резьбу. Лучше использовать задние кулачки для зажима таких деталей. Обработывая длинные стержни, не используйте заготовки, превышающие длину за границу хвостовика шпинделя.

Центр тяжести несимметричной заготовки может вызвать разбаланс при вращении. В таком случае можно применять дополнительный груз для балансировки, либо уменьшить скорость вращения для безопасности.

5.3 Требования к режущему инструменту:

Размер инструмента должен позволять крепление на резцедержателе. Расстояние от оси шпинделя до поверхности резцедержателя составляет 33мм. Таким образом, размеры хвостовика инструмента должны составлять 32×32мм. В дополнение, высота режущей кромки должна быть такой же, как ось шпинделя.

Материал инструмента должен подходить для резки заготовки. Как правило, сплав вольфрама и кобальта подходят для резки хрупких материалов вроде чугуна и некоторых неметаллов. Сплав вольфрама, титана и кобальта подходит для резки пластичных материалов, таких как сталь. Инструмент из быстрорежущей стали хорошо подходит для обработки несимметричных деталей, могущих искрить при резке. Он также может использоваться для тонкой обработки - тонкой обточки, миниатюрного нарезания резьбы и контурного строгания. Геометрические параметры инструмента

должны соответствовать требованиям обработки.

5.4 Ручная подача

Нажмите кнопку пуска главного двигателя. Поверните рычаг прямого хода/реверса (на станках 4000t - кнопка) в положение прямого хода. Шпиндель начнет вращаться.

Поверните рычаг продольной/поперечной подачи в положение поперечной .

Управляйте маховиками салазок продольной подачи и нижних салазок вручную. Вращайте маховик и рычаг для прямой/обратной подачи.

Управляйте рукоятью продольного суппорта вручную. Согласно различным углам поворота верхнего суппорта, поворачивайте рукоять для продольной, поперечной или наклонной подачи.

Передвиньте заднюю бабку в позицию для обработки. Управляйте вручную маховиком подачи пиноли задней бабки для сверления, зенковки, развертывания, нарезания резьбы и т.д.

5.5 Автоматическая подача

нажмите кнопку пуска главного двигателя. Поверните рычаг прямого хода/реверса (на станках 4000t - кнопка) в положение прямого хода. Шпиндель начнет вращаться.

Управляйте маховиками салазок продольной подачи и нижних салазок вручную для установки дистанции между инструментом и заготовкой. Выберите подходящую глубину резки.

Вращайте рычаг продольной/поперечной подачи для продольной, поперечной или обратной подачи. Поверните рычаг в среднее положение для остановки подачи.

При необходимости скоростной подачи, нажмите кнопку над рычагами продольной/поперечной подачи и рычаг скоростной подачи. Отпуская кнопку,

скоростная подача остановится.

Примечание: При несрабатывании скоростной подачи немедленно верните рычаг в среднее положение и выключите основное питание.

5.6 Нарезание резьбы

Резьба нарезается двумя методами:

1) Полугайка остается в зацеплении

Поверните рычаг управления полугайками для зацепления ходового винта. Нарезайте резьбу прямым и обратным вращением шпинделя. Этот метод в основном применим в случае, когда деление шага резьбы ходового винта на шаг нарезаемой резьбы дает нецелое число.

2) Полугайки в разрыве

Поверните рычаг управления полугайками для зацепления ходового винта. Нарезайте резьбу прямым вращением шпинделя. При окончании нарезания резьбы расцепите полугайки. Верните резцедержатель в исходное положение. После подачи снова зацепите полугайки для нарезания резьбы. Этот метод в основном применим в случае, когда деление шага резьбы ходового винта на шаг нарезаемой резьбы дает целое число.

Поверните рычаг для увеличения шага резьбы на передней бабке, выберите левую, правую или резьбу со сверхбольшим шагом. Для подбора скорости вращайте рычаг выбора скорости шпинделя. При сверхбольшом шаге резьбы скорость шпинделя будет ниже.

Согласно таблице скорости и подач на коробке подач, используйте разные сменные шестерни и поворачивайте рукоять для настройки шага или скорости подачи и ходовой винт или муфту ходового валика для выбора метрической, дюймовой, модульной или диаметральной резьбы.

Используйте рычаги продольной/поперечной подачи и скоростной подачи для перемещения резцедержателя в позицию нарезания, затем верните рычаг в среднее положение.

Нажмите кнопку пуска главного двигателя. Поверните рычаг управления шпинделем в положение “вперед” для пуска шпинделя.

Управляйте маховиками салазок продольной подачи и нижних салазок вручную для установки дистанции между инструментом и заготовкой. Сдвиньте резец на расстояние от заготовки и выберите подходящую глубину резки.. С помощью рычага введите полугайки в зацепление для выполнения любой из вышеперечисленных операций нарезания резьбы.

Примечание: Для применения ручного тормоза при нарезании резьбы, не переводите рычаг выбора направления хода из одной позиции в другую сразу. Поверните рычаг на 2 секунды в центральную позицию, затем переключайте направление. Это продлит срок служба станка.

5.7 Останов работы шпинделя

Во время работы может понадобиться останов вращения шпинделя для настройки, смены детали, окончания смены и т.п. Для этого сделайте следующее:

Ручное торможение: Поверните рычаг управления шпинделем в центральное положение и вращение остановится. Для перезапуска шпинделя рычаг управления шпинделем должен зафиксироваться в центральном положении перед выбором направления вращения.

5.8 Остановка работы станка

- Используйте рычаг продольной/поперечной подачи для

перемещения резцедержателя к задней бабке. В поперечной плоскости передвиньте его ближе к маховику поперечных салазок.



- Поверните рычаг управления шпинделем в среднее положение.
- Нажмите кнопку останова двигателя.
- Поверните выключатель насоса ОЖ в положение "0", при необходимости.


- Поверните главный выключатель питания в положение "ВЫКЛ".

5.9 Аварийный останов

В случае попадания оператора в захват движущимися частями станка нажмите красную кнопку аварийного останова для полного отключения питания, затем примите необходимые спасательные меры.

5.10 Система подачи

 mm / 

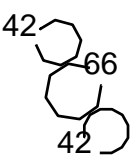


1:1

0.050	I	1	0.140	II	4	0.360	III	7
0.060	I	2	0.150	II	5	0.380	III	8
0.065	I	3	0.170	II	6	0.400	IV	1
0.070	I	4	0.180	II	7	0.450	IV	2
0.075	I	5	0.190	II	8	0.520	IV	3
0.085	I	6	0.200	III	1	0.560	IV	4
0.090	I	7	0.230	III	2	0.600	IV	5
0.095	I	8	0.260	III	3	0.680	IV	6
0.100	II	1	0.280	III	4	0.720	IV	7
0.110	II	2	0.300	III	5	0.760	IV	8
0.130	II	3	0.340	III	6			

16:1

0.800	I	1	2.240	II	4	5.750	III	7
0.900	I	2	2.400	II	5	6.080	III	8
1.040	I	3	2.720	II	6	6.400	IV	1
1.120	I	4	2.880	II	7	7.200	IV	2
1.200	I	5	3.040	II	8	8.300	IV	3
1.360	I	6	3.200	III	1	9.000	IV	4
1.440	I	7	3.600	III	2	9.600	IV	5
1.520	I	8	4.150	III	3	10.90	IV	6
1.600	II	1	4.500	III	4	11.50	IV	7
1.800	II	2	4.800	III	5	12.16	IV	8
2.080	II	3	5.450	III	6			


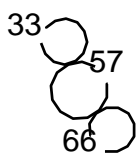


1:1

0.025	I	1	0.070	II	4	0.180	III	7
0.030	I	2	0.075	II	5	0.190	III	8
0.032	I	3	0.085	II	6	0.200	IV	1
0.035	I	4	0.090	II	7	0.225	IV	2
0.037	I	5	0.095	II	8	0.260	IV	3
0.042	I	6	0.100	III	1	0.280	IV	4
0.045	I	7	0.115	III	2	0.300	IV	5
0.048	I	8	0.130	III	3	0.340	IV	6
0.050	II	1	0.140	III	4	0.360	IV	7
0.055	II	2	0.150	III	5	0.380	IV	8
0.065	II	3	0.170	III	6			

16:1

0.400	I	1	1.120	II	4	2.875	III	7
0.450	I	2	1.200	II	5	3.040	III	8
0.520	I	3	1.360	II	6	3.200	IV	1
0.560	I	4	1.440	II	7	3.600	IV	2
0.600	I	5	1.520	II	8	4.150	IV	3
0.680	I	6	1.600	III	1	4.500	IV	4
0.720	I	7	1.800	III	2	4.800	IV	5
0.760	I	8	2.075	III	3	5.450	IV	6
0.800	II	1	2.250	III	4	5.750	IV	7
0.900	II	2	2.400	III	5	6.080	IV	8
1.040	II	3	2.725	III	6			

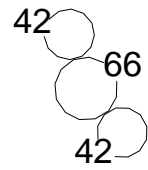 


1:1

16:1

0.10	I	1	0.28	II	4	0.72	III	7
0.11	I	2	0.30	II	5	0.76	III	8
0.13	I	3	0.34	II	6	0.80	IV	1
0.14	I	4	0.36	II	7	0.90	IV	2
0.15	I	5	0.38	II	8	1.04	IV	3
0.17	I	6	0.40	III	1	1.12	IV	4
0.18	I	7	0.45	III	2	1.20	IV	5
0.19	I	8	0.52	III	3	1.36	IV	6
0.20	II	1	0.56	III	4	1.44	IV	7
0.22	II	2	0.60	III	5	1.52	IV	8
0.26	II	3	0.68	III	6			

1.60	I	1	4.48	II	4	11.50	III	7
1.80	I	2	4.80	II	5	12.16	III	8
2.08	I	3	5.44	II	6	12.80	IV	1
2.24	I	4	5.76	II	7	14.40	IV	2
2.40	I	5	6.08	II	8	16.60	IV	3
2.72	I	6	6.40	III	1	18.00	IV	4
2.88	I	7	7.20	III	2	19.20	IV	5
3.04	I	8	8.30	III	3	21.80	IV	6
3.20	II	1	9.00	III	4	23.00	IV	7
3.60	II	2	9.60	III	5	24.32	IV	8
4.16	II	3	10.90	III	6			

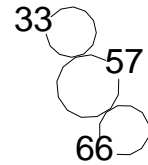

1:1


16:1

0.050	I	1	0.140	II	4	0.360	III	7
0.060	I	2	0.150	II	5	0.380	III	8
0.065	I	3	0.170	II	6	0.400	IV	1
0.070	I	4	0.180	II	7	0.450	IV	2
0.075	I	5	0.190	II	8	0.520	IV	3
0.085	I	6	0.200	III	1	0.560	IV	4
0.090	I	7	0.230	III	2	0.600	IV	5
0.095	I	8	0.260	III	3	0.680	IV	6
0.100	II	1	0.280	III	4	0.720	IV	7
0.110	II	2	0.300	III	5	0.760	IV	8
0.130	II	3	0.340	III	6			

0.800	I	1	2.240	II	4	5.750	III	7
0.900	I	2	2.400	II	5	6.080	III	8
1.040	I	3	2.720	II	6	6.400	IV	1
1.120	I	4	2.880	II	7	7.200	IV	2
1.200	I	5	3.040	II	8	8.300	IV	3
1.360	I	6	3.200	III	1	9.000	IV	4
1.440	I	7	3.600	III	2	9.600	IV	5
1.520	I	8	4.150	III	3	10.90	IV	6
1.600	II	1	4.500	III	4	11.50	IV	7
1.800	II	2	4.800	III	5	12.16	IV	8
2.080	II	3	5.450	III	6			



mm
МЕТРИЧЕСКАЯ

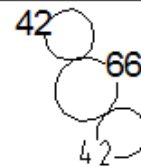

1:1


16:1

100	I	1	5.50	III	4
125	I	3	6.00	III	5
150	I	5	7.00	III	7
175	I	7	7.50	III	8
2.00	II	1	8.00	IV	1
2.50	II	3	9.00	IV	2
3.00	II	5	10.00	IV	3
3.50	II	7	11.00	IV	4
4.00	III	1	12.00	IV	5
4.50	III	2	14.00	IV	7
5.00	III	3	15.00	IV	8

16.0	I	1	48.0	II	5	144.0	IV	2
18.0	I	2	56.0	II	7	160.0	IV	3
20.0	I	3	60.0	II	8	176.0	IV	4
22.0	I	4	64.0	III	1	192.0	IV	5
24.0	I	5	72.0	III	2	224.0	IV	7
28.0	I	7	80.0	III	3	240.0	IV	8
30.0	I	8	88.0	III	4			
32.0	II	1	96.0	III	5			
36.0	II	2	112.0	III	7			
40.0	II	3	120.0	III	8			
44.0	II	4	128.0	IV	1			



МР
МОДУЛЬНАЯ

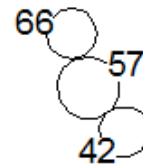

1:1

16:1

0.50	I	1	3.50	III	7
1.00	II	1	3.75	III	8
1.25	II	3	4.00	IV	1
1.50	II	5	4.50	IV	2
1.75	II	7	5.00	IV	3
2.00	III	1	5.50	IV	4
2.25	III	2	6.00	IV	5
2.50	III	3	6.50	IV	6
2.75	III	4	7.00	IV	7
3.00	III	5	7.50	IV	8
3.25	III	6			

8.00	I	1	22.0	II	4	56.0	III	7
9.00	I	2	24.0	II	5	60.0	III	8
10.0	I	3	26.0	II	6	64.0	IV	1
11.0	I	4	28.0	II	7	72.0	IV	2
12.0	I	5	30.0	II	8	80.0	IV	3
13.0	I	6	32.0	III	1	88.0	IV	4
14.0	I	7	36.0	III	2	96.0	IV	5
15.0	I	8	40.0	III	3	104.0	IV	6
16.0	II	1	44.0	III	4	112.0	IV	7
18.0	II	2	48.0	III	5	120.0	IV	8
20.0	II	3	52.0	III	6			

IN ДУЙМОВАЯ										DP ДИАМЕТРАЛЬНАЯ									
1:1										16:1									
42 66 42										66 57 42									
1	IV	1	3 1/4	III	6	11	I	4		1	I	1	2	IV	1	10	II	3	
1 1/8	IV	2	3 1/2	III	7	12	I	5		1 1/4	I	3	2 1/4	IV	2	12	II	5	
1 1/4	IV	3	4	II	1	13	I	6		1 1/2	I	5	2 1/2	IV	3	14	II	7	
1 3/8	IV	4	4 1/2	II	2	14	I	7		1 3/4	I	7	3	IV	5	16	I	1	
1 1/2	IV	5	5	II	3								3 1/2	IV	7	18	I	2	
1 5/8	IV	6	5 1/2	II	4								4	III	1	20	I	3	
1 3/4	IV	7	6	II	5								4 1/2	III	2	24	I	5	
2	III	1	6 1/2	II	6								5	III	3	28	I	7	
2 1/4	III	2	7	II	7								6	III	5				
2 1/2	III	3	8	I	1								7	III	7				
2 3/4	III	4	9	I	2	9 1/2	II	7					8	II	1				
3	III	5	10	I	3	19	I	7					9	II	2				

Рис. 4 Таблицы резьб и подач

6. Настройка станка

6.1 Настройка подшипников шпинделя

Передний конец шпинделя является стандартным, типа "D". Он может использоваться с ручным или гидравлическим патроном. Гайка 1

настраивает осевой зазор между двумя подшипниками скольжения. Гайка 2 настраивает осевой зазор между задним опорным двурядным роликовым подшипником шпинделя и самим шпинделем. Смотрите Рис. 5

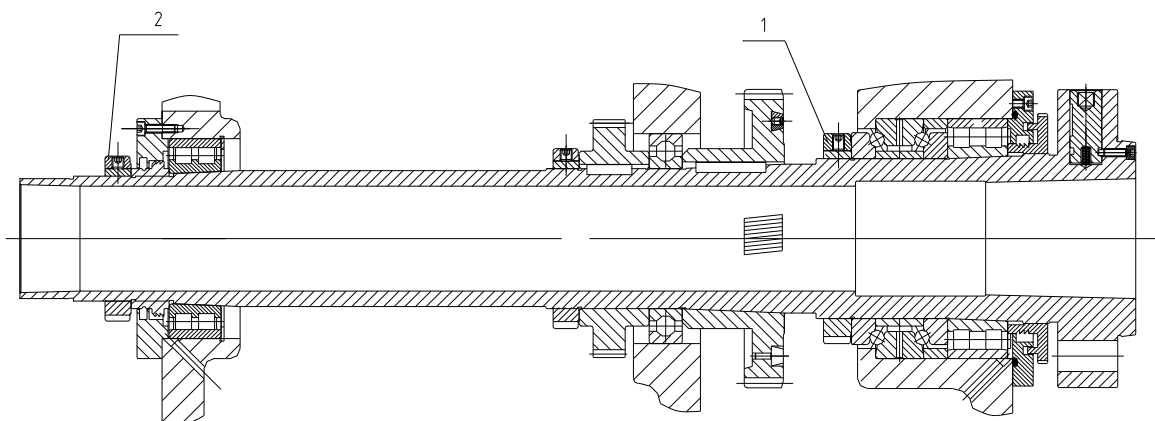


Рис. 5 Структурная схема шпинделя

6.2 Настройка устройства защиты от перегрузки фартука

С левой стороны фартука установлена

односторонняя ступенчатая муфта. Её задача стоит в избегании взаимной интерференции системы скоростной

подачи и системы подачи, а также предотвращения превышения скорости ходового валика (См. разрез E-E). На шнеке установлено устройство для защиты от перегрузки, состоящее из спиральной концевой двухкулачковой муфты и цилиндрической пружины. В нормальных условиях перемещение ходового валика передается на шнек через муфту. Если система

перегружается, муфта разжимается и седло проскальзывает. Жесткость пружины была настроена перед поставкой, поэтому в последующей настройке она не нуждается. В противном случае, защита перестанет срабатывать. Если же крутящий момент муфты слишком мал, настройте гайку 1 для изменения давления пружины на муфту

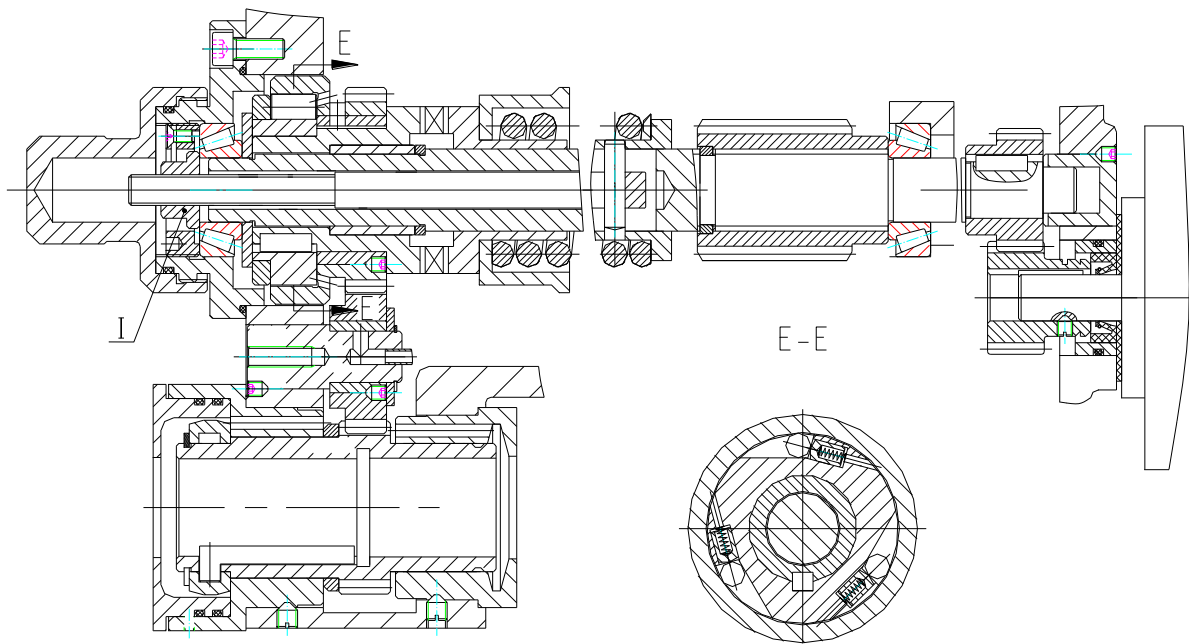


Рис. 6 Настройка защитного устройства фартука

6.3 Настройка зазора между винтом подачи резцедержателя и резьбовой муфтой

Резьбовая муфта продольного суппорта расщеплена. В случае проскальзывания

винта подачи относительно муфты ввиду износа, затяните винт для протяжки муфты. Её деформация создаст необходимый по величине зазор (См. Рис. 7).

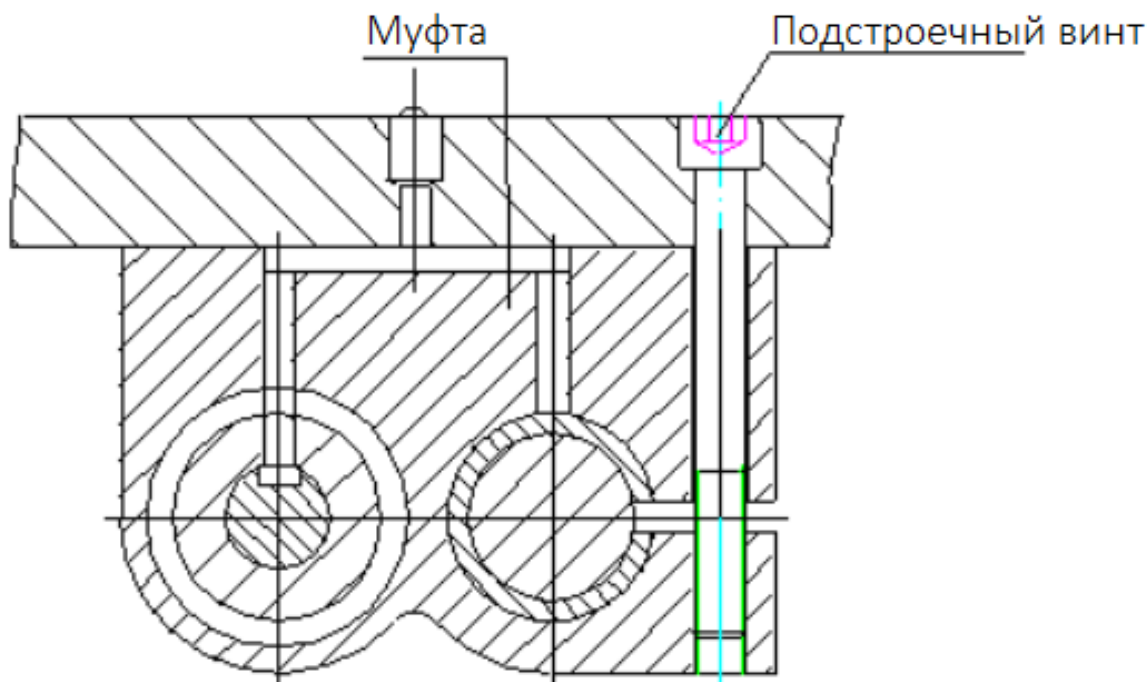


Рис. 7 Настройка винта подачи резцедержателя

7. Обслуживание и смазка станка

7.1 Обслуживание станка

- Объем смазочного масла в каждом картере должен быть не ниже центральной отметки смотрового окошка. В противном случае могут возникнуть повреждения станка ввиду недостаточности смазки. Время от времени впрыскивайте чистое масло в каждое из смазочных отверстий. Чаще проверяйте состояние работы маслонасоса для обеспечения достаточной смазанности передней бабки и коробки передач. Регулярно проверяйте и подстраивайте натяжение клиновых ремней. Не запускайте шпиндель сразу после пуска главного двигателя. Сначала убедитесь в исправной работе маслонасоса и уровне масла в смотровых окошках, после чего шпиндель может быть запущен. При высокой скорости вращения шпинделя запрещено переключать рычаги выбора скоростей.


Винт подачи может быть использован только для нарезания резьбы с целью продлить его точность и срок службы. При использовании подвижного или неподвижного люнета смажьте его опоры в местах контакта с заготовкой. Для достаточной смазки салазок добавляйте масло в маслобак направляющих каждую смену. Более подробно см. раздел “Смазка станка”. Для остановки шпинделя переведите рычаг управления шпинделем в центральную позицию. Строго запрещается тормозить шпиндель включением реверса. Для включения реверса необходимо сначала остановить шпиндель, после чего реверс может быть включен.

7.2 Смазка станка

Все трущиеся детали станка должны смазываться во избежание преждевременного износа и потери мощности станка. Оператор станка должен знать расположение смазочных

отверстий, спецификацию масла, периодичность и способ смазки и т.д.

Детали показаны на Рис. 8.

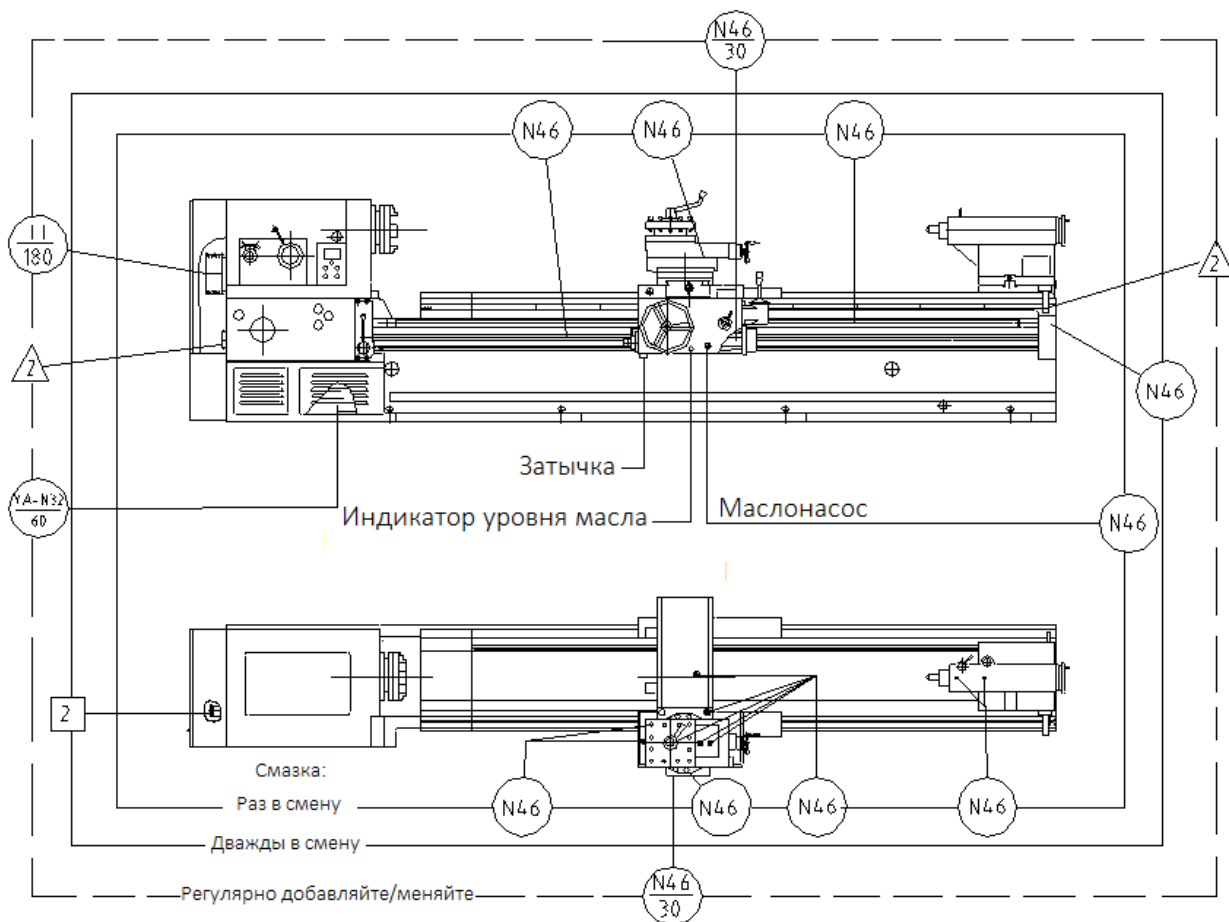

△	Литейная смазка; Замена раз в 3 года	Выполняется сервисной службой
YA-N32	Гидр. масло YA-N32	
N46	Машинное масло N46	Выполняется оператором станка
2	Кальциевая смазка; Совершать 1/2 оборота раз в смену	
	Дисульфид молибдена 4#	Замена раз в год
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">YA-N32 60</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">N46 30</div> </div>	Числитель - тип масла, знаменатель - периодичность замены (в днях), при условиях работы в две смены.	

Рис. 8 Смазка станка

8. Гидравлическая система станка

Гидравлическая система станка управляет вращением шпинделя вперед, реверсом и остановом. Она также смазывает переднюю бабку и коробку

подач.

8.1 Шестеренный насос

Модель СВ-В10, насос обратного вращения, давление 2.45 МПа,

производительность 6 л/мин.

8.2 Специальный поворотный клапан

Только для станков с расстоянием между центрами менее 3000 мм. Клапан управляется рычагом управления шпинделем для вращения шпинделя вперед, реверса или останова. Клапан состоит из клапана установки давления и измерительного переключателя. Поверните рукоять задания давления и значения отобразятся на измерителе. Пролитое масло используется для смазки передней бабки и коробки подач. Давление должно быть установленным на 0,98 - 1,47 МПа.

8.3 Масляный фильтр

Масляный фильтр состоит из специального сетчатого фильтра типа WU-63×100-J для повышения эффективности фильтрации и предотвращения попадания грязи в маслосистему.

8.4 Маслобак

Маслобак расположен в передней части станины. Его размеры 545×330×240 мм, в него заливается 35 литров масла 20# (Новая модель - L-AN32 GB443-89). В случае недостаточности потока необходимо прочистить бак и фильтр.

Если расстояние между центрами превышает 4000 мм, вместо специального клапана используются электромагнитные клапаны моделей 34D-10BY и 23D-10B и клапан давления Y-10B (См. рисунок).

Клапан Y-10B используется для настройки давления маслосистемы, значение которого отображается на измерителе. Перелитое масло используется для смазки передней бабки и коробки подач.

Прямой ход: Запитан контакт 2DT клапана 34D-10BY.

Реверс: Запитан контакт 3DT клапана 34D-10BY.

Brake: Запитан контакт 1DT клапана 23D-10B, в то же время клапан 34D-10BY распитан и находится в центральном положении.

8.5 Измеритель давления

Измеритель давления установлен в нише станины под передней бабкой. Он накрыт стеклом и виден снаружи. Верхний и нижний пределы масла можно увидеть, сдвинув крышку вентиляционного отверстия.

8.6 Принципиальная схема гидравлической системы (См. Рис.9)


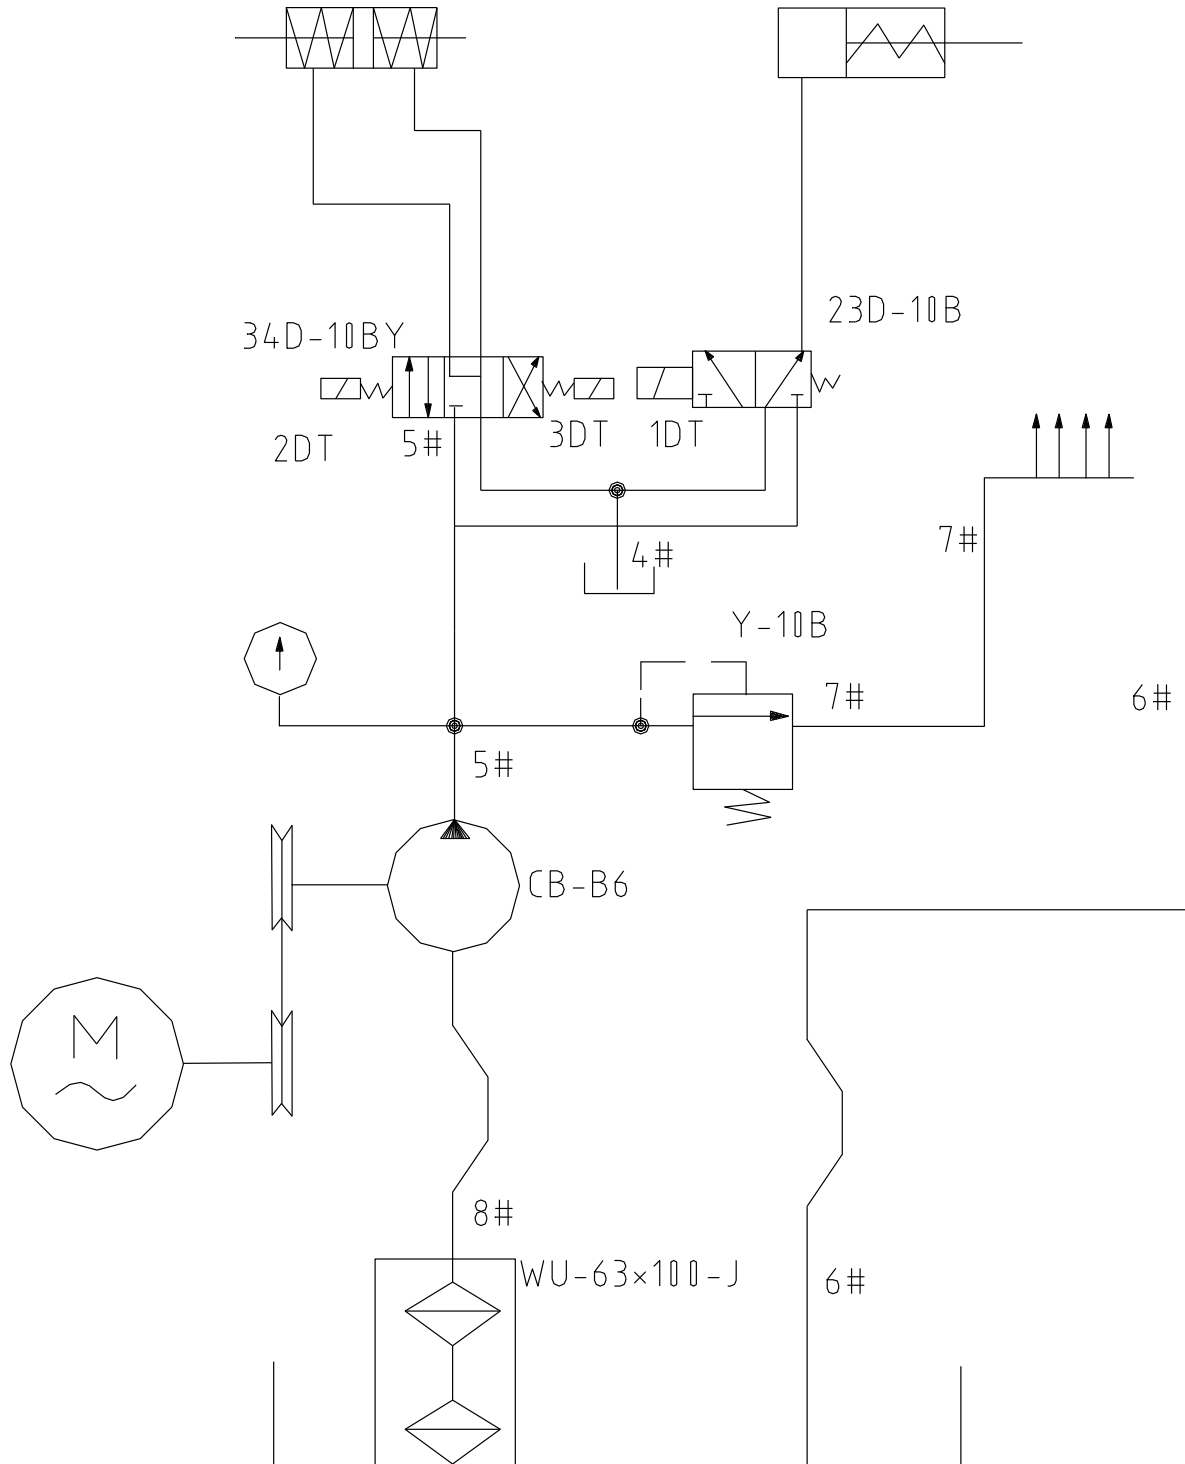


Рис.9 Принципиальная схема гидравлической системы станков с расстоянием между центрами 1500-3000мм

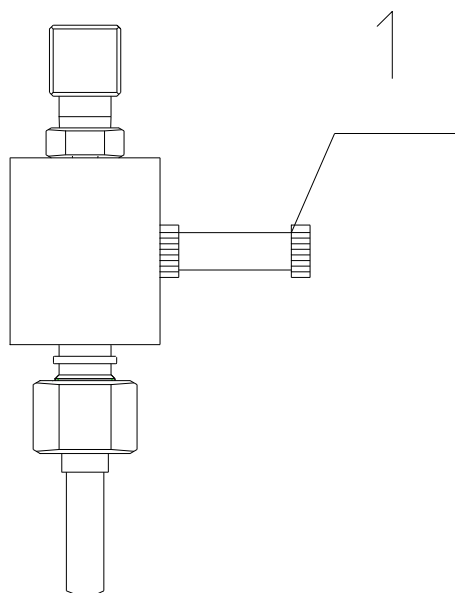

Примечания:

- а. Гидравлическое тормозное устройство снабжено дроссельной заслонкой для настройки времени торможения. Настройте ручную рукоятку 1 по стрелке. Метод настройки указан на рисунке.
- б. Во избежание поломок и продления срока службы станка, увеличьте время торможения вращением рукоятки дросселя по стрелке в случае высоких скоростей вращения шпинделя или при высокой инерции заготовки.

9. Электрическая система станка

9.1 Характеристики напряжения

- а) Главная цепь: 3 фазы. 50 Гц. 400 В
- б) Управляющая цепь: ~110 В
- с) Освещение и индикация: ~24 В

9.2 Управление станком

Подключите кабели питания и заземления (промаркированный как PE) согласно схеме электрических соединений.

Закройте дверцу электрического шкафа.

Включите главный выключатель QF1 и индикатор HL загорится.

Нажмите зеленую кнопку пуска SB4 или SB5 на контрольной панели для запитывания контакта KM1 и пуска двигателя M1. Нажмите красную кнопку аварийного останова SB1 или SB2, KM1 распитается и двигатель M1 прекратит вращение. Поверните SA1 в положение ВКЛ, KM2 запитается и запустит маслонасос; поверните SA1 в положение ВЫКЛ, KM2 распитается, что остановит маслонасос. Нажмите кнопку SB3, KM3 запитается и запустит двигатель скоростной подачи.

В случае возникновения аварийной ситуации, нажмите красную кнопку SB1 или SB2, все контакты и катушки реле распитаются и вращение шпинделя прекратится.

9.3 Обслуживание электрооборудования

Принципиальная схема электрооборудования, Схема подключения и перечень электрооборудования должны использоваться для проведения обслуживания электрической части станка.

9.4 Перечень электрооборудования приведен в таблице.

Перечень электрооборудования				
Обозначение	Описание	Модель	Спецификации	К-во
			3~400В 60Гц	
QF1	Автоматический выключатель	DZ15-40	3 контакта, 50А	1
QF2	Выключатель	JCM5-32	22-32А	1
QF3	Выключатель	JCM5-20	0.4-0.63А	1
QF4	Выключатель	JCM5-20	2.4-4А	1
QF5-QF6	Выключатель	DZ47-60/3А		2
TC	Трансформатор управления	JBK5-160TH	400В/110В, 24В	1
KM1	Пускатель перем.тока	3ТВ44	Напряжение на катушке 110В, 32А(380В)	1
KM2-KM3	Пускатель перем.тока	3ТВ40	Напряжение на катушке 110В, 9А	2
SQ1	Переключатель хода	JW2-11H/W1		1
SQ2	Переключатель хода	LXW5-11Q1		1
SB1-SB2	Кнопка	LAY3-01ZS/1	Красный	2
SB3	Кнопка	XB2BD53C	Зеленый	1
SB4-SB5	Кнопка	LAY3-10	1NO(нормально разомкнутая)	2
SA1	Поворотный переключатель	LAY3-11X/2	Черный	1
EL	Освещение станка	JC52A	Лампа 24В, 40Вт	1
HL	Индикатор	XB2EV163	24В, Зеленый	1