

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК
для резки металла
мод. MetalTec BS 250FH



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования!

Мы рады напомнить, что опытные специалисты MetalTec всегда готовы дать Вам квалифицированные разъяснения по работе данного оборудования.

Напоминаем Вам, что перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно прочитать настоящее руководство. Копировать его в интересах третьих лиц запрещается. В руководстве Вы найдете важные рекомендации и указания, связанные с техническим обслуживанием, которые помогут Вам в полной мере использовать все преимущества данного оборудования.

Заметим, что технические характеристики оборудования могут быть изменены изготовителем без предварительного извещения: модификация оборудования - результат постоянного технологического совершенствования.

Хотим обратить Ваше внимание на то, что всё оборудование проходит предпродажную подготовку, однако в процессе транспортировки могут возникать незначительные механические повреждения (потертости, сколы краски), которые ни в коем случае не влияют на эксплуатационные характеристики. При этом MetalTec целиком и полностью подтверждает взятые на себя гарантийные обязательства.

Считаем важным напомнить о необходимости периодического сервисного обслуживания оборудования в соответствии с технической документацией и рекомендациями квалифицированных специалистов.

Просим обратить внимание: компания не несет ответственности за несоблюдение рекомендаций и указаний, связанных с техническим обслуживанием оборудования.

Желаем успешной работы на нашем оборудовании и процветания Вашему бизнесу!

С уважением, MetalTec

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
3.1. Общие требования.....	7
3.2. Требования безопасности перед началом работы.....	8
3.3. Правила безопасности за работающим станком.	8
3.4. Требования электробезопасности.....	9
3.5. Требования безопасности окружающей среды	10
3.6. Требования безопасности в аварийных ситуациях	10
3.7. Требования безопасности по окончании работы	10
3.8. Специальные требования безопасности.....	10
3.8.1 Безопасность	10
3.8.2. Использование терминологии.	11
3.8.3. Предупреждающие знаки	12
3.8.4. Одежда.....	12
3.8.5. Экология и загрязнение.....	13
3.8.6. Безопасная эксплуатация.	13
4. СОСТАВ СТАНКА.....	15
4.1. Общий вид станка	15
4.2. Конструктивные особенности станка.....	16
4.3. Средства управления	18
5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	19
5.1. Общие сведения.....	19
5.2. Первоначальный пуск.	19
5.3. Безопасность	20
5.4. Монтаж и эксплуатация.....	20
6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	21
6.1. Распаковка.....	21
6.2. Транспортирование	21
6.3. Очистка станка	22
6.4. Монтаж станка.....	23
6.4.1. Установка.	23
6.4.2. Сборка пилы и основания	24
6.4.3 Крепление станка.....	25
6.4.4. Отключение станка.....	25
6.5. Система охлаждения	25
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	27
7.1. Перед эксплуатацией	27
7.2. Принцип работы	27
7.3. Устройства управления станка	28

7.4. Нормальная резка в ручном режиме.	29
7.5. Настройки станка	29
7.5.1 Регулировка зажимного патрона.....	29
7.5.2. Регулировка угла резки	30
7.5.3. Блок натяжения пилы.....	31
7.5.4. Регулировка направляющей пилы	32
7.5.5. Блоки направляющих ленточной пилы	32
7.5.6. Замена пилы	33
7.6. Рабочий цикл автоматический	34
7.7. Рекомендации по использованию ленточной пилы.	36
7.8. Классификация материалов и выбор инструментов.	37
7.8.1. Определение материалов	37
7.8.2. Выбор пилы.....	37
7.8.3. Шаг зубьев.....	37
7.8.4. Скорость резки и подвода.....	38
7.8.5. Обкатка пилы	38
7.8.6. Конструкция пилы.....	38
7.8.7 Типы пилы.....	39
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	41
8.1. Диагностика пилы и резки.....	41
8.2. Диагностика электрических деталей.....	45
9. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ.....	46
10. ХРАНЕНИЕ	46
11. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, СМАЗКЕ И РЕМОНТУ	46
11.1 Требования к помещению.	46
11.2. Указания по эксплуатации электрооборудования	46
11.3. Определения	46
11.4. Виды обслуживания.....	46
11.5. Общие правила техники безопасности при проведении технического обслуживания. ...	47
11.6. Указания по проведению техобслуживания.....	48
11.7. Техническое обслуживание и смазка	49
12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СХЕМЫ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО СЕРВИСУ.....	61

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение

Ручной ленточнопильный станок мод. MetalTec BS 250FH предназначен для распила ленточной пилой заготовок из металла круглой и прямоугольной формы, используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката.

Распилы можно делать под прямым углом и под углом до 60°

1.2. Область применения

Применяются на небольших производствах в штучном и мелкосерийном производстве, предназначены для распила инструментальных и нержавеющей сталей, цветных и легких металлов, как профилей, так и сплошных заготовок.

1.3. Исполнение станка

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Помещение, в котором эксплуатируется станок, должно соответствовать зоне класса П-II согласно "Правилам устройства электроустановок" (редакция 7).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Техническая характеристика (основные параметры и размеры).

2.1.1. Основные параметры и размеры приведены в табл. 1.

Таблица 1

№	Характеристики	Значения
1	Мощность двигателя (две скорости), Вт	1500 / 750 (380В)
2	Размеры пильного полотна, мм	2715 x 27 x 0,9
3	Скорость резания, м/мин	72 / 36
4	Угол разворота пильной рамы, °	- 45 (60)
5	Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм	● 250 ■ 240 x 240 ■ 310 x 240
6	Сечение обрабатываемой детали при 45°	● 200 ■ 170 x 170 ■ 190 x 170
7	Сечение обрабатываемой детали при 60°	● 120 ■ 95 x 95 ■ 120 x 95
8	Сечение обрабатываемой детали при – 45°	● 150 ■ 130 x 130 ■ 170 x 90
9	Высота стола, мм	1020
Габаритные размеры (станина):		
10	Длина, мм	1540
11	Ширина, мм	700
12	Высота, мм	1050
Габаритные размеры (пильный модуль):		
13	Длина, мм	1100
14	Ширина, мм	760
15	Высота, мм	180
16	Вес (нетто), кг	341
17	Вес (брутто), кг	394

2.2. Техническая характеристика электрооборудования

2.2.1. Техническая характеристика электрооборудования приведена в табл. 2

Таблица 2

Наименование параметров и размеров	Значения
1. Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
2. Частота тока, Гц	50
3. Напряжение, В	3ф + 380
4. Мощность электродвигателя привода пилы, двухскоростной, кВт	1,5 / 0,75
5. Мощность насоса подачи СОЖ, кВт	0,025

2.3. Габаритные размеры

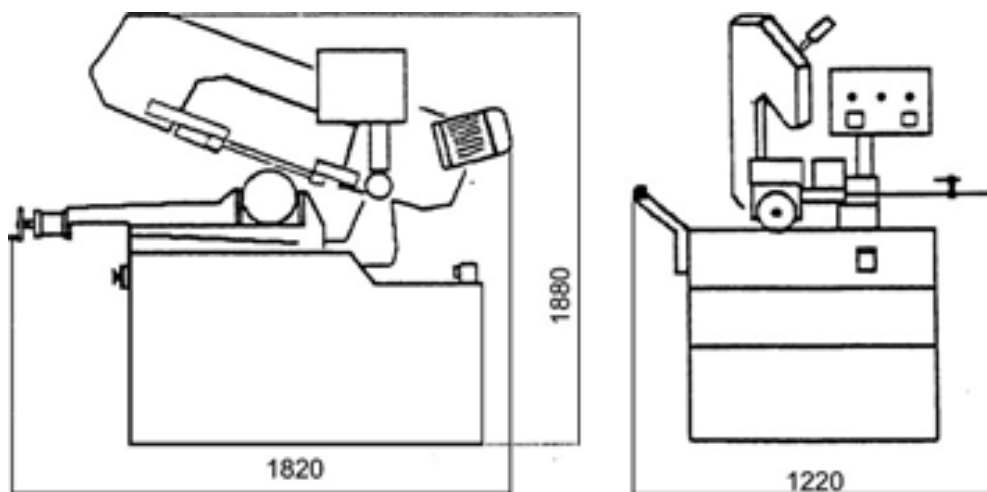


Рис. 1 Габаритные размеры.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Общие требования

Конструкция станков соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности” и ГОСТ 12.2.007.0 “ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

Металлообрабатывающие станки соответствуют требованиям:

ГОСТ 12.2.009 “ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности”,

ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»

ГОСТ EN 13898-2011 «СТАНКИ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ.

Безопасность металлообрабатывающих станков»

3.1.1. **ВНИМАНИЕ!** К работе на станке допускается персонал, изучивший оборудование станка, правила эксплуатации и получивший инструктаж по технике безопасности.

3.1.2. При эксплуатации станка обязательно строгое соблюдение действующих на заводе российских, ведомственных и заводских правил и инструкции по технике безопасности.

3.1.3. Инструкция о мерах безопасности при работе на станке должна находиться на рабочем месте обслуживающего персонала.

3.1.4. Рабочее место оператора должно содержаться в чистоте и не быть скользким.

3.1.5. Обслуживающий персонал станка обязан:

- строго соблюдать правила эксплуатации и требования инструкции по технике безопасности;

- содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени.

3.1.6. При ремонте оборудования станка на вводном автомате (рубильнике) должен быть вывешен плакат:

"НЕ ВКЛЮЧАТЬ - работают люди!"

3.1.7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** во время работы станка:

- находится между работающими узлами;
- опираться на работающее оборудование;
- производить уборку оборудования.

3.1.8. При обнаружении возможной опасности следует отключить станок, предупредить обслуживающий персонал и администрацию цеха.

3.1.9. При любом несчастном случае во время работы за станком необходимо немедленно оказать помощь пострадавшему и сообщить о случившемся в медпункт завода и администрации участка (цеха).

3.1.10. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при работе за станком загромождать проходы и проезды около станка заготовками и обработанными изделиями.

3.1.11. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работа на неисправном или не подготовленном к работе оборудовании.

3.1.12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** приступать к работе за станком при:

- неисправности заземляющих устройств;
- отсутствии защитных устройств.

3.1.13. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать защитные устройства во время работы станка. После проведения наладочных операций не включайте станок, пока все защитные устройства не будут установлены на место.

3.1.14. При выгрузке станка и его установке, разрешается использование грузоподъемных механизмов только с соответствующей несущей способностью.

3.1.15. После установки, замены обрабатывающего инструмента, ремонта и технического обслуживания, демонтированные предохранительные устройства необходимо затем снова установить на место.

3.2. Требования безопасности перед началом работы

3.2.1. Проверить наличие и исправность ограждений в опасных местах, а также заземление и зануление станка.

3.2.2. Проверить наличие необходимого инструмента, приспособлений, их исправность.

3.2.3. Проверить станок на холостом ходу, при этом убедиться в исправности органов управления электрических кнопочных устройств, тормозов, фиксации рычагов включения и переключения, исключающих возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий.

3.2.4. Перед началом работы станочник обязан:

3.2.4.1. проверить исправность станка, инструментов и вспомогательных приспособлений;

3.2.4.2. проверить наличие и исправность ограждений, заземляющих и зануляющих устройств.

3.3. Правила безопасности за работающим станком.

3.3.1. Обслуживающий персонал обязан выполнять требования по обслуживанию оборудования, изложенные в "Руководстве по эксплуатации" на станок, а также требования предупредительных табличек, установленных на станке.

3.3.2. Станочник обязан:

3.3.2.1. Знать устройство станка, уметь определять неисправности.

3.3.2.2. Заготовки и детали весом более 16 кг поднимать с применением подъемных механизмов и использованием специальных захватов,

3.3.2.3. Соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда.

3.3.2.4. Соблюдать "Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятия".

3.3.2.5. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, станочник обязан обратиться за конкретным решением к непосредственному руководителю работ (механику, мастеру и т.д.).

3.3.3. Не брать и не передавать через работающие механизмы какие-либо предметы.

3.3.4. Не производить во время работы станка подтягивание винтов, болтов, гаек и других деталей.

3.3.5. Во избежание повреждения станка или причинение ущерба здоровью оператора перед запуском станка убедитесь, что все крепежные винты тщательно затянуты.

3.3.6. Выключите станок и снимите напряжение отключением вводного автомата при:

- уходе от станка даже на короткое время;
- временном прекращении работы;
- уборке, смазке и чистке оборудования.

3.3.7. Следите за тем, чтобы крышки распределительных коробок и других электрических устройств были закрыты, а уплотнения не имели повреждений.

3.3.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять неисправности электрооборудования станка лицам, не имеющим права обслуживания электроустановок.

3.3.9. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять любые неполадки при работе станка.

3.3.10. Соблюдайте меры предосторожности при устранении неполадок. Помните, что при нажатии кнопок с определенной символикой и надписями, соответствующие механизмы станка совершают движения.

3.3.11. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять неисправности в станке без снятия напряжения, если характер неисправностей не требует ее устранения под напряжением.

3.3.12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать за станком с нарушенными блокировками, а также с неисправной системой контроля и сигнализации.

3.3.13. Обслуживающий персонал обязан периодически (раз в неделю) проверять блокировочные устройства.

3.3.14. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы убедитесь, что все ограждения станка закрыты.

3.2.15. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** обрабатывать на станке заготовки, не предназначенные для данного станка.

3.3.16. При работе на станке обязательно применение спецодежды и головного убора, защищающих работающих персонал от попадания в станок свободных частей одежды.

3.3.17. Во время работы на станке наденьте защитные очки или соответствующий предохранительный щиток для лица, а также наушники.

3.3.18. **ВНИМАНИЕ!** Настоящая инструкция является обязательной для рабочих, работающих на металлорежущих станках. Лица, нарушившие требования безопасности труда, несут ответственность согласно правилам внутреннего распорядка.

3.4. Требования электробезопасности

3.4.1. Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации электрооборудования выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204-1 «Электрооборудование машин и механизмов»

3.4.2. Необходимо следить за тем, чтобы крышки распределительных коробок и других электрических устройств были закрыты, а уплотнения не имели повреждений.

3.4.3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устранять неисправности электрооборудования станка лицам, не имеющим права обслуживания электроустановок.

3.4.4. Оборудование станка оснащено нулевой защитой, исключающей самопроизвольное включение станка при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.

3.4.5. Станок в собранном виде со всеми электрическими соединениями проверен на непрерывность цепи защиты в соответствии с ГОСТ Р 50571.16, 612.6.3. Необходимо контролировать крепление соединений проводов.

Если длина защитной цепи не более 30 м, непрерывность цепи защиты проверяется пропуском через нее тока не менее 10А, частотой 50 Гц, направляемом источника БСНН в течение 10 с.

3.4.6. Электрооборудование станка проверено на электрическую прочность изоляции в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1 «Электрооборудование машин и механизмов»

Измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты сопротивление изоляции электрических цепей, аппаратов и электродвигателей не должно быть менее 1 МОм в любой незаземленной точке измерения.

При испытании прочности изоляции силовых цепей и присоединенных к ним цепей управления не должно быть пробоя изоляции. Момент пробоя определяется сбросом показаний ПУС-3 и отключением сигнальной лампочки.

3.4.7. Электрооборудование станка проверено повышенным напряжением.

При подаче испытательного напряжения, составляющего двойное значение номинального напряжения питания или 1000 В, если это значение больше, имеющего частоту 50 Гц и подаваемого от трансформатора минимальной мощностью 500 В·А, электрооборудование выдерживает подаваемое напряжение в течение не менее 1 с между проводами всех цепей и защитными цепями, за исключением предназначенных для работы с БСНН или более низких и цепи защиты.

3.4.7. Надежность заземления соответствует ГОСТ 12.2.007.0.

Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью станка, которая может оказаться под напряжением, не превышает 0,1 Ом.

3.4.8. В аварийных случаях пользуйтесь специальным аварийными остановами - грибковыми кнопками "Стоп".

При аварийном "Стоп" станок отключается.

3.5. Требования безопасности окружающей среды

3.5.1. Шумовые характеристики не должны превышать значений, установленных в соответствии с требованиями ГОСТов на соответствующий вид оборудования по ГОСТ 12.2.107 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики»

Уровень шума при работе вхолостую

Уровень акустического шума

80 dB (A)

3.5.2. Нормы вибрации на поверхностях, с которыми контактируют руки работающего, а также вибрация, возникающая на рабочем месте при работе станка в эксплуатационном режиме, должны соответствовать нормам, установленным ГОСТ 12.1.012 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»

3.6. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.6.1. В случае обнаружения неисправности, угрожающей жизни работающих, необходимо немедленно прекратить работу и доложить об этом мастеру или механику.

3.6.2. В случае пожаров, стихийных бедствий, объявления чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно прекратить работу, обесточить станок и выполнять распоряжения руководства.

3.6.3. При несчастном случае необходимо остановить оборудование, оказать помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь, доложить руководителю.

3.7. Требования безопасности по окончании работы

3.7.1. Выключить станок и электродвигатель.

3.7.2. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент и приспособления, сложить в отведенное место, аккуратно сложить готовые детали, заготовки.

3.7.3. Использованные обтирочные материалы необходимо убрать в специальные ящики.

3.7.4. Смазать трущиеся части станка.

3.7.5. При сдаче смены сообщить сменщику или руководителю о замеченных неисправностях станка.

3.8. Специальные требования безопасности.

3.8.1 Безопасность

Пользователь должен предоставить инструкции персоналу, занимающегося управлением станком, касаясь несчастных случаев, защитных устройств, предоставляемых оператору, а также общие указания по предотвращению несчастных случаев, изложенные в директивах и законодательстве страны, в которой эксплуатируется станок.

Обеспечение безопасности оператора является одной из главных задач проектировщиков и производителей станков. Во время конструирования нового станка цель состоит в том, чтобы предвидеть все возможные опасные ситуации и, конечно же, принять соответствующие защитные меры. Но количество несчастных случаев, возникших в результате неосторожного и грубого использования различных станков, остается чрезвычайно высоким.

Отсутствие концентрации, невнимательность и чрезмерная уверенность, равно как и усталость и сонливость, часто являются непосредственными причинами несчастных случаев.

Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с данным руководством и, в частности, с правилами техники безопасности, уделяя особое внимание чрезвычайно опасным операциям.



DANGER!

Производитель отказывается от ответственности за несоблюдение правил техники безопасности и указаний по предотвращению несчастных случаев, установленных законодательством страны, в которой станок эксплуатируется, и приведенных на следующих страницах.



Обратите внимание на предупреждающий знак, используемый в этом руководстве. Он всегда предшествует предупреждения о потенциальной опасности.

ЭТИ ОПАСНОСТИ МОГУТ БЫТЬ ТРЕХ УРОВНЕЙ:



DANGER!

Сигнализирует о максимальной опасности и предупреждает, что соответствующие операции, при их неправильном выполнении, приводят к серьезным травмам, летальному исходу или продолжительным рискам для здоровья.



WARNING!

Знак "WARNING" предупреждает, что соответствующие операции, при их неправильном выполнении, могут привести к серьезным травмам, летальному исходу или продолжительным рискам для здоровья.



CAUTION!

Этот знак предупреждает, что соответствующие операции, при их неправильном выполнении, могут нанести ущерб станку или персоналу.

3.8.2. Использование терминологии.

Для более подробного описания различных уровней опасности ниже приводится описание ряда ситуаций и конкретных определений, которые могут непосредственно касаться станка и/или персонала.

- **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:** Пользователь — это лицо, орган или компания, которые купили или арендовали станок и намереваются использовать его для тех целей, для которых он был разработан. Пользователь несет ответственность за станок и обучение всего персонала, участвующего в управлении станком.

- **ОПАСНАЯ ЗОНА:** Любая область внутри и/или вблизи станка, присутствие контактного человека в которой представляет опасность для безопасности и здоровья этого человека.

- **Контактное лицо:** любое лицо, полностью или частично находящееся в опасной зоне.

- **ОПЕРАТОР:** лицо, назначенное для установки, эксплуатации, настройки, обслуживания, очистки, ремонта и транспортировки станка.

- **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ:** это лица, специально обученные и способные проводить техническое обслуживание или ремонтные вмешательства, требующие конкретных знаний о станке, его функции, элементах защиты, процедурах вмешательства и способные распознавать и избегать опасностей, возникающих в результате эксплуатации станка.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ: Авторизованный центр поддержки - это структура, юридически уполномоченная производственной компанией, которая имеет специализированный и обученный персонал для проведения всех необходимых операций по оказанию помощи, проведению технического обслуживания и ремонта, даже сложного характера, для поддержания станка в отличном рабочем состоянии.

3.8.3. Предупреждающие знаки

Станок спроектирован таким образом, что в его комплект входят все возможные защитные устройства для здоровья и безопасности операторов. Все остаточные риски, которые невозможно избежать, обозначены на станке с помощью клеящихся знаков.

Предупреждающие знаки (пиктограммы), показанные на Рис. 2, располагаются на станке и сигнализируют о различных опасных ситуациях.

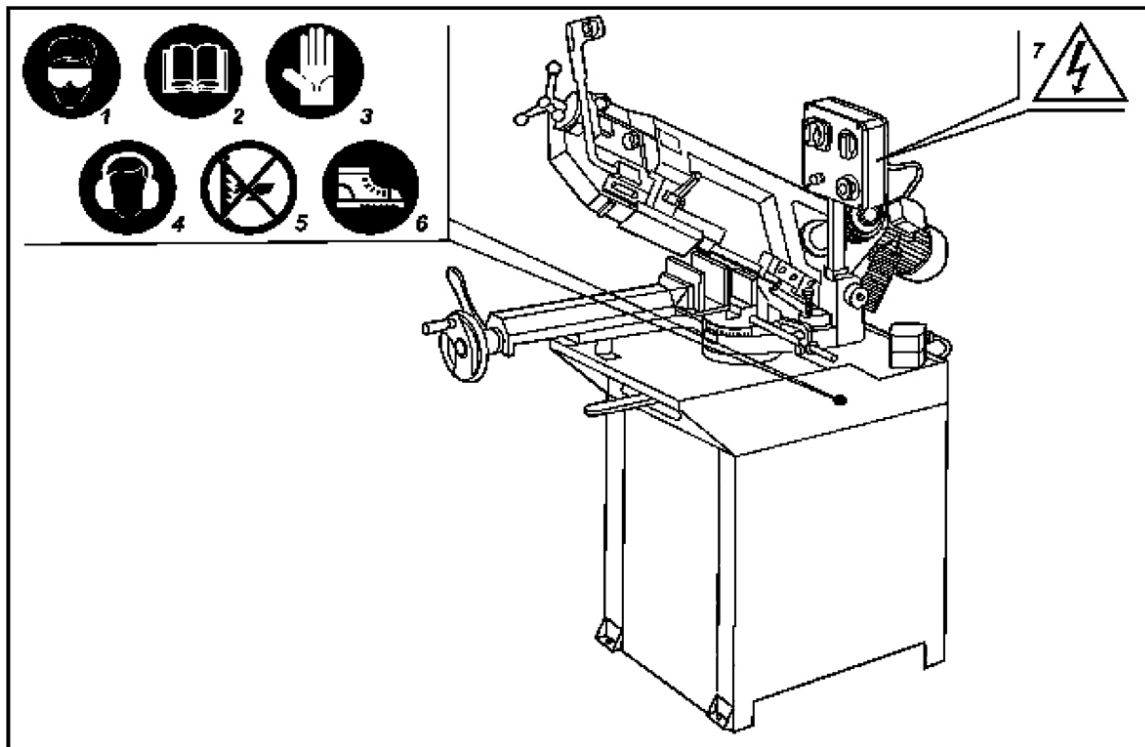


Рис. 2 Расположение предупреждающих знаков на станке

Держите их в чистоте и заменяйте в случае их потери или если они повредились или стали неразборчивыми.

См. Рис. 2, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и запомните ее.

1. **Носите защитные очки.** При эксплуатации станка необходимо надевать защитные очки.
2. **Перед началом эксплуатации** внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации.
3. **Используйте защитные перчатки.**
4. **Используйте защитные наушники.**
5. **Перед проведением любого технического обслуживания** остановите станок и обратитесь к руководству по эксплуатации.
6. **Необходимо носить защитную обувь.** При использовании станка необходимо носить защитную обувь.
7. **Высокое напряжение.** Перед проведением любого технического обслуживания отсоедините электропитание.

3.8.4. Одежда.



DANGER!

- Носите подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду, так как она может попасть во вращающиеся детали. Длинные волосы должны быть защищены с помощью сеточки для волос.
- При проведении технического обслуживания и ремонта необходимо надевать защитную одежду, порезоустойчивые перчатки, а также обувь, устойчивую к скольжению и смятию.

3.8.5. Экология и загрязнение.



CAUTION!

- Соблюдайте указания и нормы по шумозагрязнению.
- Соблюдайте действующие законы и определенные указания изготовителей по использованию и утилизации продуктов, используемых для очистки и технического обслуживания станка.
- Храните этикетки и инструкции используемых продуктов; в случае случайного проглатывания топливного масла или другого химического вещества немедленно обратитесь в Службу экстренной помощи и ознакомьтесь с соответствующими этикетками и/или инструкциями.
- Утилизируйте любую оставшуюся упаковку в соответствующих контейнерах для сбора или удаления отходов.
- При демонтаже станка следуйте правилам по предотвращению загрязнения страны, в которой эксплуатируется станок, особенно это касается смазочных материалов и электрических деталей.

3.8.6. Безопасная эксплуатация.

При использовании электрических инструментов или оборудования необходимо принять соответствующие меры предосторожности, чтобы снизить риски поражения электрическим током и травм персонала. Поэтому перед использованием станка рекомендуется внимательно ознакомиться со следующими правилами техники безопасности и запомнить их. После прочтения руководства аккуратно храните его.

Держите рабочую зону чистой и опрятной. Загрязненные участки и окружающая среда повышают риск возникновения несчастных случаев.

Перед началом работы проверьте ленточную пилу и соответствующие защитные средства на исправность. Убедитесь, что движущиеся детали работают исправно. Убедитесь в отсутствие поврежденных и сломанных элементов, а также в отсутствие препятствий на станке. Поврежденные и сломанные детали должны быть отремонтированы или заменены уполномоченным и квалифицированным персоналом.

Ремонт или замена деталей персоналом, не уполномоченным производственной компанией, в дополнение к риску аннулирования гарантии, подразумевает работу с небезопасным и потенциально опасным оборудованием.

Во время использования ленточной пилы не касайтесь ее движущихся частей.

Все проверки, осмотры, очистка и техническое обслуживание, изменение или замена деталей должны проводиться при выключенном и отсоединенном станке.

Категорически запрещается позволять детям, неуполномоченному, неопытному персоналу и персоналу, не находящемуся в хорошем самочувствии, прикасаться и эксплуатировать станок.

При использовании станка рекомендуется носить соответствующую одежду. Крайне важно не надевать украшения и мешковатую одежду со свободными элементами, которые могут

запутаться во вращающихся и движущихся деталях, что может привести к травмам оператора. Длинные волосы должны находиться под соответствующей защитной шапочкой. Если пол является очень скользким, то надевайте нескользящую обувь.

Убедитесь, что система электропитания соответствует стандартам.

Убедитесь, что розетка является подходящей, соответствует стандартам и оснащена встроенным автоматическим защитным выключателем.

Если удлинитель используется для электрического кабеля, то он должен иметь штекер/клемму и кабель с ушком, как это предусмотрено стандартами.

Никогда не оставляйте станок без присмотра во время его работы.

Никогда не останавливайте станок путем выдергивания вилки из розетки.

Не выдергивайте вилку из розетки, потянув за кабель.

Периодически проверяйте состояние кабеля. Замените его в случае повреждения: эта операция должна выполняться только уполномоченным и квалифицированным персоналом.

Используйте только разрешенные и закодированные удлинители.

Повторно защитите кабели от высоких температур, смазок и острых краев. Также избегайте скручивания и запутывания кабеля.

Не позволяйте детям и посторонним лицам касаться кабеля при подключенной вилке

Если станок превышает уровень акустического давления 85 дБ, то для защиты слуха необходимо использовать соответствующие защитные средства, например, наушники.

Не подвергайте станок воздействию дождя и не используйте его во влажной среде. Убедитесь, что кабели не соприкасаются с влажными участками.

Во время работы станка не позволяйте детям, людям и домашним животным находиться рядом со станком. Убедитесь, что всегда соблюдается безопасное расстояние от станка.

Не используйте станок и его инструменты для любых других целей, кроме тех, для которых они разработаны.

После завершения работы тщательно очистите станок и его рабочую зону.

Не повреждайте и не пытайтесь демонтировать защитные средства.

На станке могут быть выполнены только те вмешательства, которые описаны в данном руководстве.

Должны использоваться только штатные инструменты и те инструменты, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации и представлены в каталогах Производственной компании. Несоблюдение этого указания означает работу с небезопасным и потенциально опасным оборудованием.

Работать допускается только в хорошо освещенных условиях, в безопасном и устойчивом положении, без каких-либо препятствий.

4. СОСТАВ СТАНКА

4.1. Общий вид станка

4.1.1. Общий вид станка представлен на Рис. 3

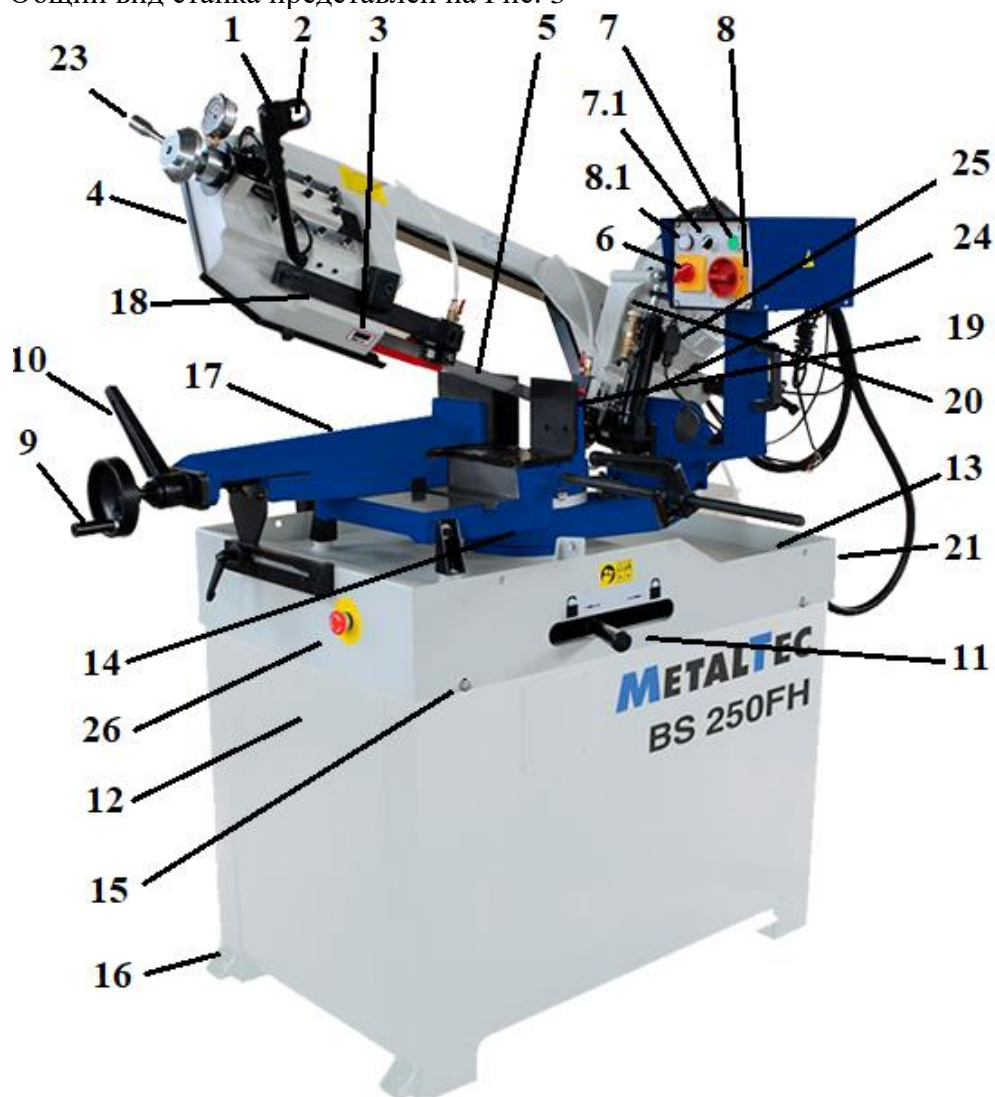


Рис. 3 Общий вид.

- | | |
|--|--|
| 1 Ручка управления | 14 Гнездо упорного стержня |
| 2 Микровыключатель | 15 Крепление станка к основанию |
| 3 Стрелка, указывающая направление вращения пилы | 16 Крепление основания к полу |
| 4 Защитное ограждение | 17 Идентификационная табличка |
| 5 Режущее полотно (ленточная пила) | 18 Регулировка подвижной направляющей ленточной пилы |
| 6 Кнопка выбора скорости пиления | 19 Неподвижная направляющая ленточной пилы |
| 7 Кнопка «ПУСК» (автом. режим) | 20 Упор регулировки возврата дуги |
| 7.1 Переключатель режимов | 21 Крышка отверстия для слива СОЖ (не показана на рисунке) |
| 8 Основной выключатель | 22 Насос подачи СОЖ |
| 8.1 Индикаторная лампа питания | 23 Маховик регулировки натяжения ленты |
| 9 Маховик зажимного патрона | 24 Цилиндр |
| 10 Быстро фиксируемый рычаг | 25 Концевой выключатель |
| 11 Запорный рычаг зажимного патрона | 26 Кнопка Аварийного стопанова. |
| 12 Основание станка | |
| 13 Резервуар для эмульгируемых жидкостей | |

4.2. Конструктивные особенности станка.



РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ

Рычаг изменения угла поворота пильной рамы расположен на лицевой стороне станка. Регулируемый концевой упор для соблюдения высокой точности линейных размеров при резании.



БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА

Натяжение ленточнопильного полотна осуществляется удобным вентиляем, степень натяжения видна и контролируется на специальном индикаторе.



НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТИСКИ

Обеспечивают надежную фиксацию заготовки за счет большой площади поверхности рифленых губок. В движение тиски приводятся удобным маховиком, что делает процесс фиксации быстрым, защищает от произвольного смещения заготовки.



ЖЕСТКАЯ И МАССИВНАЯ СТАНИНА

Конструкция станка представляет собой надежное и жесткое основание (станина), на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.



СИСТЕМА ГИДРОЗАГРУЗКИ

Опускание пильной рамы в зону резания заготовки происходит за счет собственного веса пильного модуля, где скорость опускания регулируется гидроцилиндром (гидроразгрузка).



УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПОДШИПНИКАМИ

Точность резки на станке достигается за счет перпендикулярно установленного ленточнопильного полотна, которое надежно поддерживается шариковыми подшипниками с увеличенным сроком эксплуатации (встроены в направляющие на пильной раме).



ПОВОРОТНАЯ ПИЛЬНАЯ РАМА

Цельнолитая пильная рама из серого чугуна обеспечивает жесткость конструкции, гасит возникающие в процессе работы вибрации.

Возможность поворота пильной рамы делает работу на станке более удобной, экономит пространство в цеху.

4.3. Средства управления

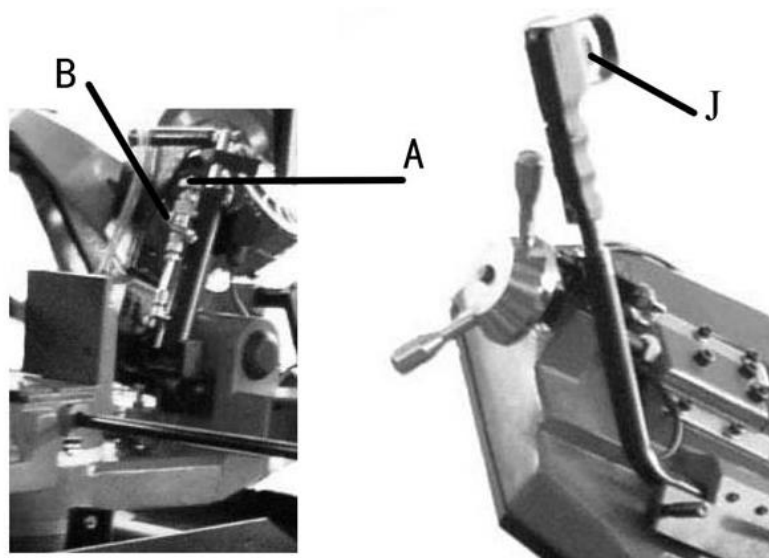


Рис. 4 Средства управления.

- A. Гидравлический регулятор расхода
- B. Гидравлический регулирующий клапан
- J. Триггерный выключатель

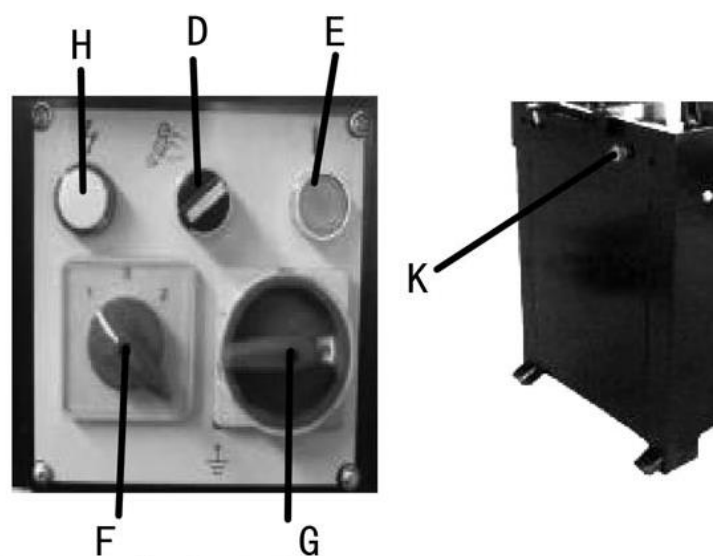


Рис. 5 Панель управления

- D. Переключатель ручного/автоматического режима
- E. Кнопка запуска/сброса
- F. Переключатель скоростей
- G. Основной соединит. выключатель
- H. Сигнальная лампа
- K. Аварийная кнопка

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

5.1. Общие сведения.

5.1.1. Электрооборудование станка включает в себя:

- станок с установленными на нем электроприводами и электроаппаратурой;
- панель управления.

Электрооборудование станка выполнено для питания от сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

Защита электрооборудования станка осуществляется:

силовых цепей от токов короткого замыкания – автоматическими выключателями, от перегрузок – тепловыми реле;

цепей управления и сигнализации от токов короткого замыкания и перегрузок – плавкими вставками предохранителей.

5.1.2. Соединения

- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению двигателя станка, указанному на идентификационной табличке

- Соедините линейный кабель станка к электрическому шкафу, оборудованному автоматическим главным выключателем (магнитотермического типа), с заземлением, как это предусмотрено действующими нормами безопасности, способными защитить станок от перегрузки и короткого замыкания.

- Убедитесь, что ленточная пила вращается в направлении стрелки на защитном ограждении, которое ее закрывает, и что зубья пилы перемещаются в правильном направлении Рис. 6.

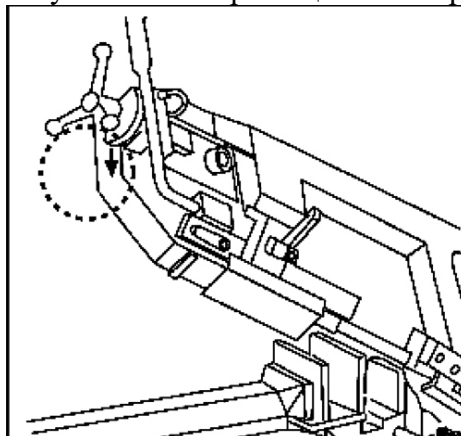


Рис. 6 Направление вращения пилы.

5.2. Первоначальный пуск.

При транспортировке станка и установке его у потребителя возможны нарушения контактных соединений проводников и заводской регулировки аппаратов.

Поэтому подготовка к первоначальному пуску имеет большое значение для обеспечения нормальной работы станка у потребителя.

Перед первоначальным пуском необходимо провести ряд подготовительных работ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ДОПУЩЕННЫМ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИХ РАБОТ.

5.2.1. Проверить надежность всех контактных соединений, надежность цепей заземления, качество монтажа и соответствие его принципиальной схеме.

5.2.2. Подключить приводы станка к сети.

Проверить направление вращения шкива тому, что указано на крышке двигателя.

Направление вращения должно соответствовать указателям Рис. 6. При несоответствии направления вращения поменять местами два провода.

5.2.3. Проверить соответствие уставок тепловых реле. Они должны соответствовать указанным в схеме.

5.3. Безопасность

5.3.1. Оборудование и все входящие в него устройства и механизмы при установке на месте эксплуатации должны быть надежно заземлены и подключены к общей системе заземления. Для этого на электрошкафе, пульте управления и металлоконструкциях оборудования имеются узлы заземления, посредством которых они подсоединяются к общей системе заземления. Сопротивление заземления любой точки электрооборудования и общей шины заземления не должно превышать значения 0,1 Ом.

5.3.2. Эксплуатация электрооборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.3.3. Сопротивление изоляции в любой точке электрооборудования, не соединенной электрически с землей, должно быть не ниже действующих норм.

5.3.4. Измерение сопротивления изоляции и другие необходимые испытания электрических машин, аппаратов и специальных устройств должны производиться в соответствии с главой 1-8 ПУЭ, инструкциями и паспортами на это оборудование.

5.3.5. Осмотр и наладка электрооборудования должны производиться только персоналом, имеющим допуск на производство этих работ. Запрещается снимать изолирующие крышки с изображением «Знак напряжения».

ВНИМАНИЕ! Запрещается деблокировать работу электрических блокировок.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧЕН!

5.4. Монтаж и эксплуатация.

5.4.1. Монтаж электрооборудования должен быть произведен согласно монтажному чертежу или аналогичному документу.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и наладка должны выполняться специализированными пусконаладочными организациями.

5.4.2. Указания по эксплуатации.

В процессе эксплуатации возникает необходимость в периодическом осмотре, регулировании, смазке и выполнении планово-предупредительных ремонтов электрооборудования.

Для надежной работы электрооборудования необходимо:

- 1) ежедневно проверять работу электрических цепей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электрооборудования;
- 2) еженедельно проверять установку реле времени, работу цепей аварийного отключения;
- 3) ежемесячно проверять затяжку винтов крепления проводов и клемм электроаппаратов, удалять пыль с электрооборудования.

Капитальные, средние и текущие ремонты, а также плановые осмотры электрооборудования проводятся одновременно с ремонтами и осмотрами станка.

При профилактических ремонтах должна производиться разборка электродвигателей, внутренняя и наружная чистка и, при необходимости, замена смазки. Перед набивкой смазки подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеру заполнять смазкой на 2/3 ее вместимости.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распаковка

При распаковке станка сначала снимают верхний щит упаковочного ящика, а затем - боковые щиты. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить механизмы распаковочным инструментом.

Станок может поставляться на деревянном поддоне для удобства транспортировки.

После вскрытия упаковки следует проверить наружное состояние узлов и деталей станка, наличие принадлежностей и других материалов согласно упаковочному листу.

6.2. Транспортирование

При транспортировании станка в распакованном виде необходимо предохранять отдельные выступающие части и их облицовку от повреждения канатом, для чего следует в соответствующих местах установить под канаты деревянные прокладки.

Станок находится в нейлоновой упаковке для защиты от повреждений во время транспортировки. Не убирайте упаковку до доставки станка на место установки.



Рис. 7 Типовая транспортная упаковка станка.

Станок может подниматься подъемником, подъемником с вилочным захватом или домкратом. Вилочный погрузчик и домкрат должны крепиться к станку в установленных местах. Обратите внимание, чтобы при подъеме станок был хорошо сбалансирован. Подъем станка также должен осуществляться в указанных местах.

При поднятии соединение между подъемником и станком должно соответствовать рисунку ниже.

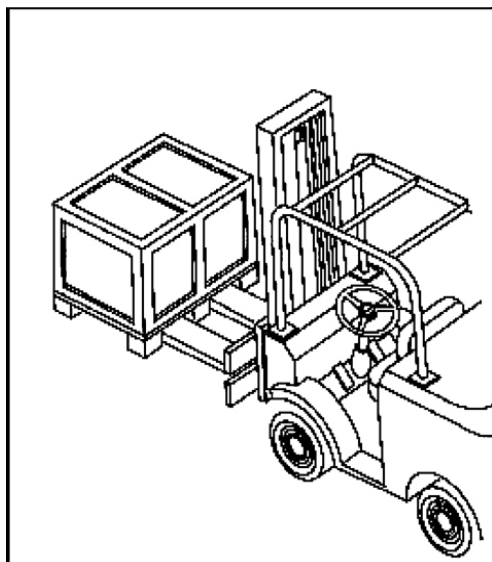


Рис. 8

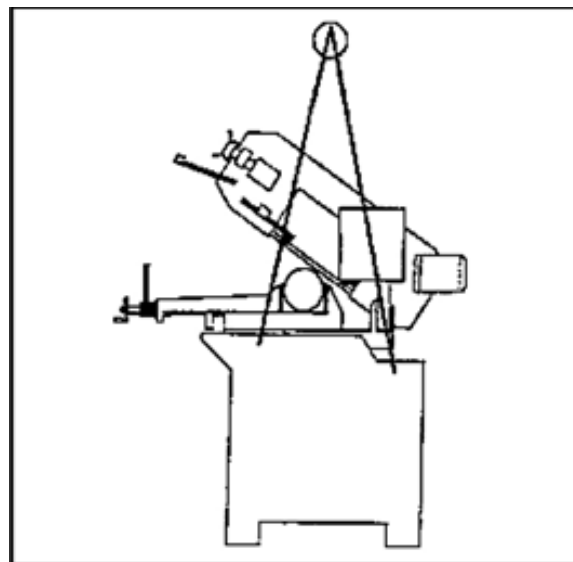


Рис. 9

Когда станок доставлен на заранее подготовленное место установки, уберите нейлоновую упаковку.

*Оборудование для подъема выбирается в зависимости от веса станка. Во время подъема должны быть предприняты все меры безопасности.

** Во время подъема нельзя прикасаться к гидравлическим системам, электрической панели, электрическим частям, верхней части станка, основным рычагам станка. Весь процесс подъема должен проводиться таким образом, чтобы эти части не соскальзывали. (См. рисунок выше)

*** После подъема станка, вы не должны проходить под ним.

**** Транспортировка и подъем должны проводиться с помощью вилочного подъемника или домкрата, как указано на рисунке выше

6.3. Очистка станка

Перед установкой станка необходимо тщательно очистить его от антикоррозийных покрытий, нанесенных на открытые, а также закрытые кожухами и щитками обработанные поверхности и во избежание коррозии покрыть тонким слоем масла И-3А ГОСТ 20799-75.

Предварительная очистка производится деревянной лопаточкой, а оставшаяся смазка с наружных поверхностей удаляется чистыми салфетками, смоченными в уайт-спирите

6.4. Монтаж станка

6.4.1. Установка.

Станок устанавливается на ровную поверхность.

Необходимо обеспечить свободное расстояние до стен не менее 1 м для обеспечения сервисной зоны обработки, а также для обеспечения производственных задач.

Схема установки

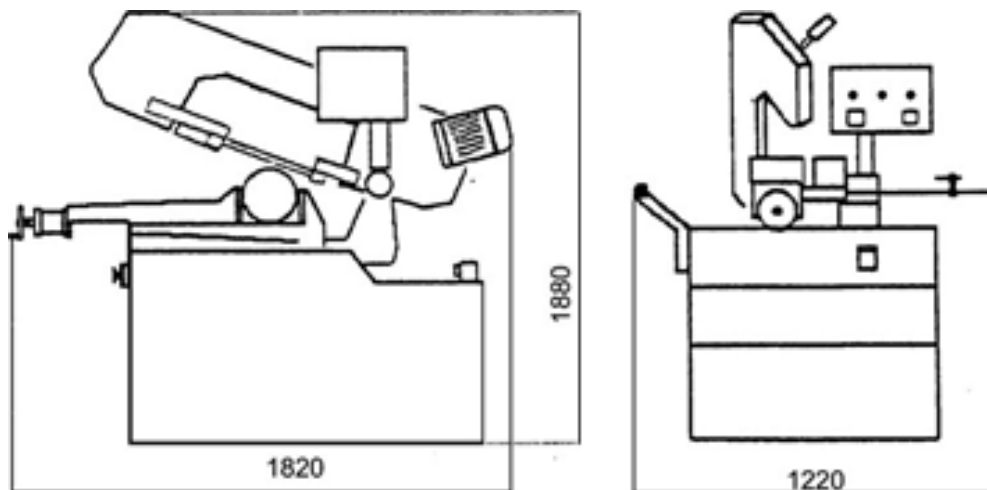


Рис. 10

При монтаже станка проверьте, все ли верно укомплектовано, все подготовительные работы должны проводиться в строгой последовательности, только после этого можно приступить непосредственно к монтажу.

Станок должен быть защищен от атмосферных осадков.

6.4.2. Сборка пилы и основания

- Присоедините панели А, В и С, вставив шип в гнездо, как показано на круговой схеме 1 и 2.
- Прикрепите нижнюю панель D к присоединенным панелям А, В и С с помощью предусмотренных установочных винтов.
- Прикрепите панель F к панели С с помощью предусмотренного установочного винта.
- Прикрепите блок управления с помощью двух предусмотренных установочных винтов.
- Установите пильный блок на основание, как показано на рисунке 5.
- Закрепите пильный блок на основании с помощью предусмотренных установочных винтов.

После того, как станок будет установлен в устойчивое положение, используйте четыре прилагающихся установочных винта, чтобы отрегулировать положение зажимного стола.

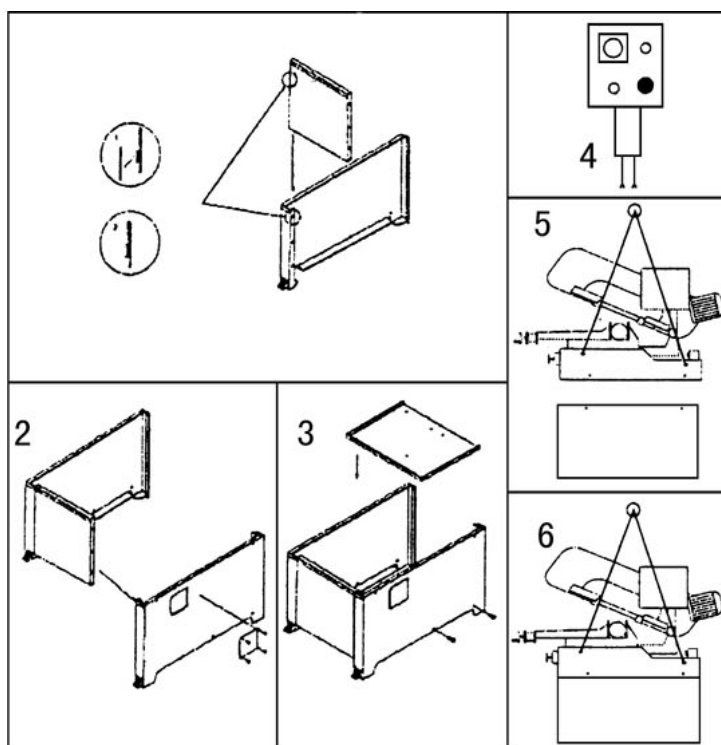


Рис. 11 Основная последовательность сборки

Если станок должен быть перемещен в собственной упаковке, то используйте вилочный погрузчик или подвесьте его с помощью ремней, как показано на рисунке 6 выше.

Станок может поставляться тремя частями.

- Тумба, которая фиксируется в четырех точках винтами группы 1
- Лоток, который надевается на тумбу
- Верхняя часть, сам пильный узел и тиски, который устанавливается на опорную круглую часть и крепится несколькими винтами Группы 2.

6.4.3 Крепление станка

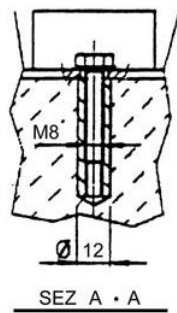


Рис. 12 Крепление к полу.

Разместите станок на твердом цементном полу, обеспечив с задней стороны расстояние от стены, как минимум, 1 м; прикрепите его к полу, как показано на схеме, используя винты и расширяющиеся пробки или стяжные стержни, погруженные в цемент.

6.4.4. Отключение станка

Если пильный станок не используется в течение длительного периода времени, то рекомендуется выполнить следующее:

- 1) Извлеките вилку из панели электропитания.
- 2) Ослабьте пилу.
- 3) Освободите пружину возврата рамы.
- 4) Освободите бак для СОЖ от СОЖ и опилок.
- 5) Тщательно очистите и смажьте станок.
- 6) При необходимости накрыть станок пленкой.

6.5. Система охлаждения

ВНИМАНИЕ! Станок поставляется без охлаждающей жидкости.

Налейте СОЖ, состоящую из воды и эмульгируемого масла (около 13л), в возвратный резервуар (13 Рис. 3 Общий вид.). Разбавьте эмульгируемое масло согласно указаниям производителя (обычно это около 10% масла).

- Убедитесь, что количество СОЖ, распределяемое во время резки, является достаточным. Ток СОЖ производится через две трубки без препятствий. Пила должна быть хорошо смазана.

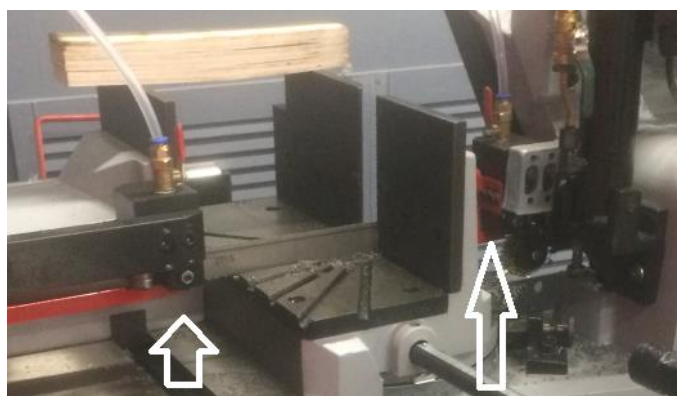


Рис. 13 Точки подачи СОЖ

6.6. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск.

6.6.1. Заземлить станок подключением к общей цеховой системе заземления.

6.6.2. Подключить станок к электросети, проверить соответствие напряжения сети и электрооборудования станка.

6.6.3. Выполнить указания, изложенные в разделе «Электрооборудование», относящиеся к пуску.

6.6.4. Ознакомившись с назначением переключателей и рукояток управления, проверить на холостом ходу работу механизмов.

6.6.5. Если первоначальный пуск будет производиться потребителем более чем через 2 месяца после отгрузки станка, или длительного перерыва, или если станок при транспортировке находился в условиях повышенной влажности, то перед пуском следует продержать станок и электрошкаф 3...5 дней в сухом помещении для удаления влаги из изоляции электродвигателей.

6.6.6. Для первоначального пуска необходимо:

- проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования;
- пустить станок вхолостую для проверки правильности работы узлов станка. Если в течение 2-х часов испытаний станка на холостом ходу не наблюдалось нагрева подшипников, электродвигателей, не было стука и каких-либо неполадок, можно приступить к настройке станка для работы под нагрузкой.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском пилы убедитесь, что станок работает исправно, что предохранительные устройства работают полностью, а пила плавно перемещается.

Убедитесь в отсутствие поврежденных элементов, что все детали собраны правильно и находятся в идеальном рабочем состоянии. Сомнительные защитные устройства и поврежденные детали должны быть отремонтированы или заменены специализированным персоналом или через сервисный центр, уполномоченный производителем.

ВНИМАНИЕ: Если у оператора возникают какие-либо сомнения относительно безопасности станка, то он должен немедленно остановить станок, определить причину проблемы и, при необходимости, обратиться в службу поддержки производителя.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! При всех работах по настройке станок должен быть отключен от сети.

7.1. Перед эксплуатацией

Перед запуском станка оператор должен полностью ознакомиться с руководством, особенно с разделом по безопасности. Кроме того, перед началом работы необходимо убедиться, что станок в порядке и что все детали, подверженные износу и повреждению, находятся в удовлетворительном состоянии.

7.2. Принцип работы

Ленточная пила была специально разработана и изготовлена для резки черных материалов с трубчатыми, открытыми и заполненными секциями.

Использование станка для резки других материалов или для другой обработки, не описанной в этом руководстве, не только считается ненадлежащим и запрещенным, но и освобождает Производственную компанию от любой прямой и косвенной ответственности.

Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что напряжение соответствует значению, указанному на идентификационной табличке на корпусе и/или мотор привода пилы.

- Поверните общий выключатель (8 Рис. 3).
- Контрольная лампа (8.1 Рис. 3) загорается, чтобы сигнализировать то, что станок находится под напряжением.
- Убедитесь, что микровыключатель натяжения ленточной пилы нажат (1 Рис. 14), иначе станок не запустится.
- Поднимите раму пилы, убедитесь, что установочный кронштейн отсоединен от концевого выключателя.

Запуск

- 1 Верните кнопку аварийного останова в рабочее положение (красная, грибовидная) (6 Рис. 3).
 - 2 Запустите ленточную пилу.
- Повернув переключатель режимов в положение «Ручка управления» (7.1 Рис. 3), нажмите кнопку (2 Рис. 3).
 - Повернув переключатель режимов в положение «Главный выключатель» (7.1 Рис. 3), нажмите на главный выключатель (7 Рис. 3).

Останов

Для остановки ленточной пилы

- Нажмите кнопку аварийного останова (красная, грибовидная) (6 Рис. 3).
- Установите общий выключатель (8 Рис. 3) в положение «OFF» (или положение «0»).

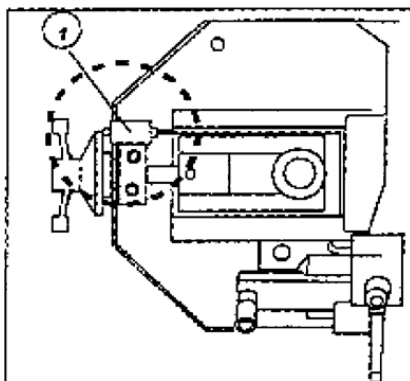


Рис. 14

7.3. Устройства управления станка



Рис. 15 Панель управления.



Рис. 16 Кнопка Аварийного останова.

Станок оборудован следующими устройствами управления:

1 Основной выключатель (8, Рис. 3 и Рис. 15)

Функция этого выключателя заключается в подачи питания на станок. При его включении контрольная лампа указывает на то, что станок находится под напряжением.

(Только для 3-х двигателей) (положение «0»: ленточная пила не вращается, ПОЛОЖЕНИЕ «1»: положение самой низкой скорости, ПОЛОЖЕНИЕ «2»: положение самой высокой скорости).

2 Кнопка аварийного останова (6 Рис.1)

Станок оснащен кнопкой аварийного останова, которая используется для остановки станка в аварийной ситуации. Кнопка останова должна быть отпущена до перезапуска станка после аварийной остановки.

3 Переключатель режимов (7.1 Рис. 3 и Рис. 15)

Функция этого переключателя - это дополнительная цепь («Ручка управления» или «Главный выключатель»)

4 Главный выключатель (7 Рис. 3 и Рис. 15)

Нажмите этот выключатель для запуска ленточной пилы.

5 Ручка управления с кнопкой управления (1, Рис. 3)

Ручка управления (оператор должен присутствовать) используется для подъема или опускания дуги для выполнения операции резки. Эта ручка состоит из трубки, прикрепленной к шпиндельной бабке: Ручка управления вместе с ее кнопкой устанавливается на конце трубки. Нажмите кнопку (2 Рис. 3) для запуска вращения ленточной пилы; отпустите кнопку для ее остановки. Кроме того, ручка оснащена защитным устройством для защиты от случайного запуска

6 Микровыключатель открытия ограждения (Рис. 17)

Станок оснащен позиционным микровыключателем.

Функция этого устройства состоит в том, чтобы остановить вращение ленты при открытии ограждения маховика (4 Рис.1).

7 Концевой выключатель (25 Рис.1)

После завершения резки ленточная пила останавливается.

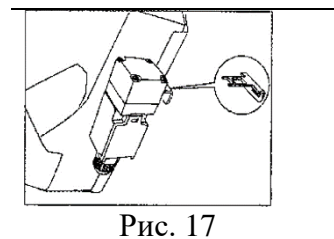


Рис. 17

7.4. Нормальная резка в ручном режиме.

После выполнения операций, необходимых для запуска станка, выполните следующие действия:

- Разместите разрезаемый материал в зажимном патроне и крепко зажмите его.
- Нажмите на главный выключатель (7 Рис.1) для включения питания станка.
- Выберите необходимое положение резки на переключателе режимов (7.1 Рис.1).
- Теперь ленточная пила готова к резке.

1) Возьмите ручка управления (1 Рис.1) и нажмите кнопку (2 Рис.1) для запуска вращения пилы.

2) Нажмите на главный выключатель (7 Рис.1) для запуска вращения пилы.

Во избежание поломки зубьев осторожно опустите пилу на разрезаемую заготовку, после чего выполните резку.

Убедитесь, что СОЖ подается в достаточном количестве во время резки. Пила должна быть хорошо смазана.

ВНИМАНИЕ: Станок оснащен низковольтной электрической системой (24 В) с минимальным напряжением и теплозащитным устройством. С этим устройством, при потере напряжения, станок останавливается и не перезапускает работу, должна быть активирована кнопка запуска (1 Рис.1). Таким образом избегаются риски от случайного перезапуска станка.

7.5. Настройки станка

7.5.1 Регулировка зажимного патрона

Устройство не требует какой-либо конкретной регулировки. В случае излишнего зазора направляющей затяните сильнее червячный винт.

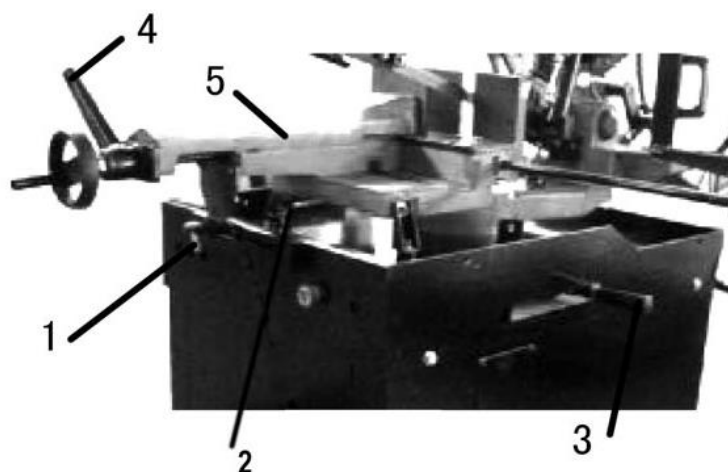


Рис. 18

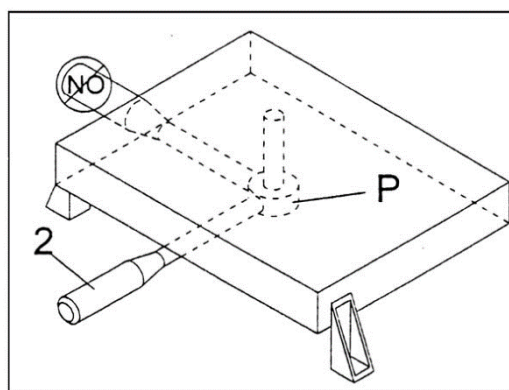


Рис. 19

Для перемещения зажимного патрона в любом направлении, зажимные губки патрона должны быть разблокированы в двух точках.

- Освободите опору дорожки, повернув ручку (1) против часовой стрелки.
- Освободите зажимной патрон, переместив рычаг (2) влево.
- Теперь зажимной патрон (5) может быть перемещен вправо (7) или влево (6) путем нажатия одной рукой на зажимной патрон, а другой - на ручку дорожки (1).
- После установки в правильное положение переместите рычаг (2) вправо для его фиксации на месте. Если рычаг (2) не находится между зажимным патроном/опорами станины и обращен к пользователю, то зажимной патрон не сможет быть заблокирован. Если рычаг зажимного патрона (2) вышел за пределы или перегородился зажимным патроном/опорой станины, то используйте следующие процедуры.

- Отрегулируйте рычаг (2), схватив его в точке поворота (P) и опустив, что может помочь в регулировке. Теперь рычаг может быть свободно повернут в более удобное положение. Может потребоваться некоторое перемещение зажимных губок патрона. Поднимите рычаг (2), затем переместите его вправо для фиксации.

- Зафиксируйте опору дорожки (1), повернув ручку по часовой стрелке.

Зажим заготовки

- Разместите заготовку между зажимными губками.

Используйте маховик для перемещения зажимных губок патрона к заготовке, оставив 3-4 мм пространства. Зафиксируйте заготовку и поднимите рычаг (4). Нажмите кнопку запуска (E). После завершения цикла резки освободите зажимной патрон, опустив рычаг (4). После освобождения рычага (4) зажимные губки патрона откроются на том же расстоянии, которое было установлено первоначально. Это позволяет быстро загружать материал того же размера.

7.5.2. Регулировка угла резки

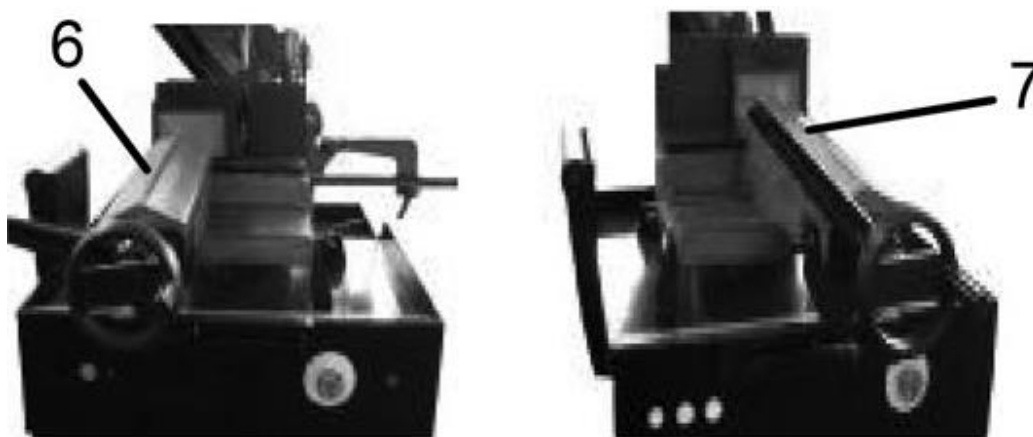


Рис. 20

Резка под углом

- используя правую сторону, угол резки может достигать 60 градусов. Для этого необходимо установить зажимные губки патрона с левой стороны (6). Используйте порядок действий для регулировки зажимного патрона 3.2, чтобы установить его в левое положение.

- Используя левую сторону, угол резки может достигать 45 градусов. Для этого необходимо установить зажимные губки патрона с правой стороны (7). Используйте порядок действий для регулировки зажимного патрона 3.2, чтобы установить его в правое положение.

- Разблокируйте рычаг (3) и используйте ручку под блоком управления для вращения рычага пильной рамы до тех пор, пока не достигнете механического упора. Проверьте, соответствует ли значение 45 градусам; если нет, то используйте установочный винт для достижения требуемого значения.

7.5.3. Блок натяжения пилы

Идеальное натяжение пилы достигается вращением маховика до тех пор, пока не сработает микровыключатель, который запускает работу станка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Положение этого выключателя устанавливается на заводе во время осмотра путем затяжки пилы на значения удлинения, указанные ее производителем, в соответствии с конкретными размерами, установленными с помощью специального инструмента. При замене пилы, если толщина и ширина отличаются, то необходимо будет исправить проекцию выключателя. Для этого мы настоятельно рекомендуем выбирать пилы, имеющие те же характеристики, что и первоначально установленная пила.



Рис. 21

7.5.4. Регулировка направляющей пилы



Рис. 22

- Отсоедините станок от источника питания.
- Используйте торцевой гаечный ключ для ослабления винта с шестигранным углублением (А) на квадратной стопорной пластине.
- Удерживайте ручку (В) и блок направляющей ленточной пилы как можно ближе к материалу, не мешая процессу резки.
- Затяните винт с шестигранным углублением (А).
- Обратно соедините устройство к источнику питания.

7.5.5. Блоки направляющих ленточной пилы

Пила направляется с помощью регулируемых опор, установленных на месте во время осмотра в соответствии с толщиной пилы с минимальным зазором, как показано на рисунке.

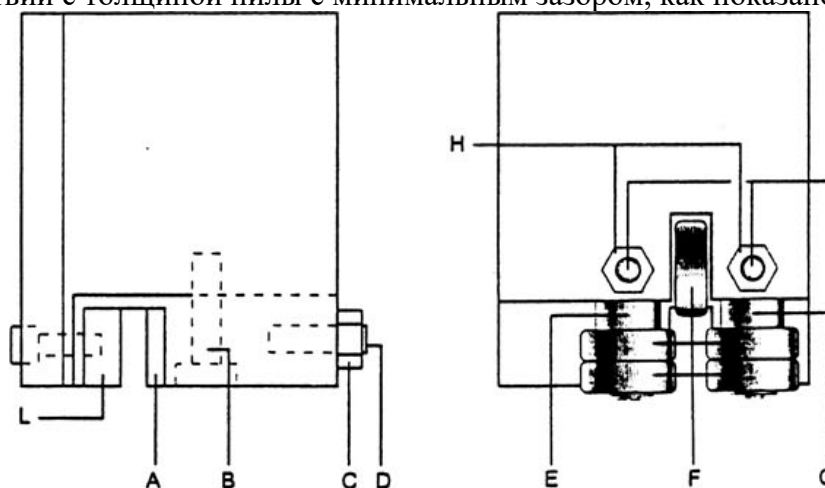


Рис. 23

В случае необходимости замены пилы обязательно установите пилу толщиной 0,9 мм, для которой отрегулированы опоры направляющих ленточной пилы. В случае зубчатых пил с различной толщиной регулировка должна выполняться следующим образом:

- Ослабьте гайку (С), винт (В) и дюбель (D), расширяя проход между опорами.
- Ослабьте гайки (Н) и дюбеля (I), поверните штифты (Е-Г), чтобы расширить проход между подшипниками (F).
- Для установки новой пилы: разместите опору (А) на пиле, ослабьте дюбель, оставьте зазор в 0,04 мм для перемещения зубчатой пилы, затяните соответствующую гайку и винт (В),

поворачивайте штифты (E-G) до тех пор, пока подшипники не начнут опираться на пилу, как показано на рисунке, а затем затяните дюбели (I) и гайку (H).

- Убедитесь, что между пилой и верхними зубьями опоры (L) имеется зазор 0,2-0,3 мм; при необходимости ослабьте винты, закрепляющие блоки, и проведите соответствующую регулировку.

7.5.6. Замена пилы

Для замены пилы:

- Поднимите пильную раму.
- Ослабьте пилу с помощью маховика, снимите подвижную защитную крышку пилы, откройте ограждения маховиков, снимите старую пилу с маховиков и блоков направляющих ленточной пилы.

- Установите новую пилу, сначала разместив ее между опорами, а затем на стойке маховиков, уделяя особое внимание направлению резки зубьев.

- Натяните пилу и убедитесь, что она идеально села в гнезде маховиков.

Установите подвижный конец направляющей пилы, ограждения маховиков и затяните их соответствующими рукоятками. Убедитесь, что защитный микровыключатель активирован, иначе, при восстановлении электрического соединения, станок не запустится.

7.5.7. Регулировка пилы по маховикам

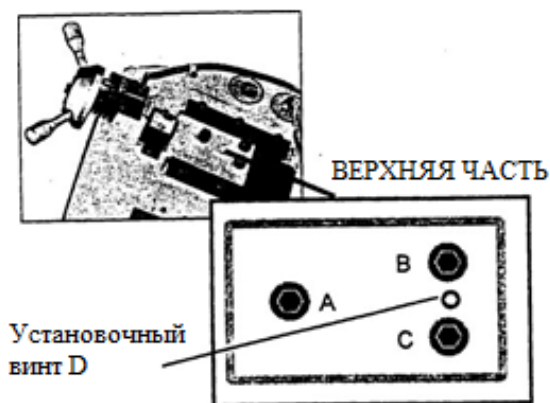


Рис. 24

1. Ослабьте винты шестигранной гайки А, В и С.
2. Используйте универсальный ключ на установочном винте D для регулировки наклона маховика.

- Поворот установочного винта D по часовой стрелке наклонит маховик так, что пила приблизится к фланцу.

- Поворот установочного винта D против часовой стрелки наклонит маховик так, что пила отдалится от фланца. Если пила отдалится на слишком большое расстояние, то это приведет к ее падению.

По завершении регулировки затяните винты шестигранной гайки в следующем порядке: А, В и С.



Рис. 25

Проверка регулировки пилы

Если Вы заметили, что пила отходит от фланца, то проведите повторную регулировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте пилы тех размеров, которые указаны в этом руководстве, и для которых установлены головки направляющих ленточной пилы;

7.6. Рабочий цикл автоматический

Перед началом работы все основные элементы станка должны быть установлены в оптимальные условия.

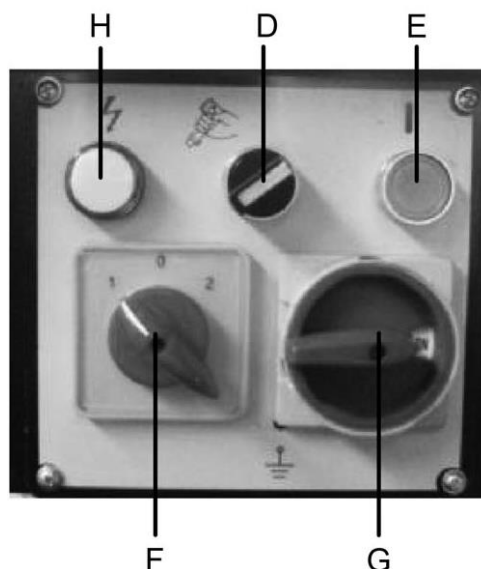


Рис. 26

Порядок работы:

А. Работа триггерного выключателя

- Закройте гидравлический регулятор расхода (А), повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
- Поднимите пильную раму.
- Используйте переключатель ручного/автоматического режима (D) для выбора ручного режима.
- Выберите скорость резки, повернув переключатель скоростей (F). «Т» - низкая скорость, «2» - высокая скорость, а «О» - нейтраль.
- Установите основной соединительный выключатель (G) в положение ON. Убедитесь, что сигнальная лампа (H) включена.
- Загрузите заготовку и надлежащим образом зажмите ее.
- Полностью откройте гидравлический регулятор расхода (B), повернув регулятор против часовой стрелки до упора.

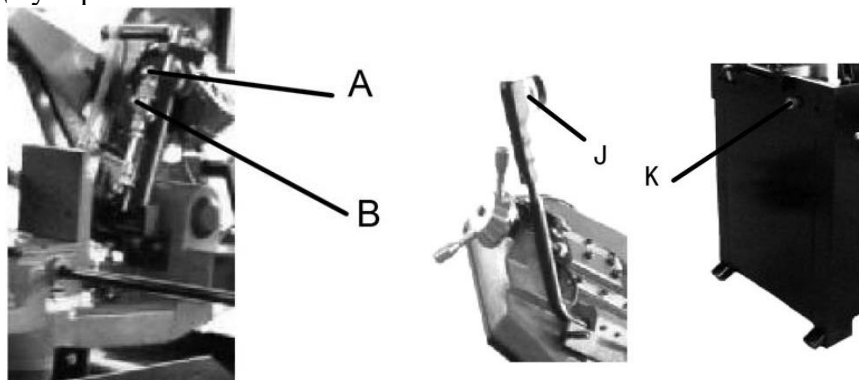


Рис. 27

- Нажмите на триггерный выключатель (J) для запуска работы.
- При резке трубы с тонкими стенками, уменьшите скорость опускания пильной рамы путем регулировки регулятора расхода (A).
- Нажмите аварийную кнопку (K) для отключения всех функций. Для освобождения аварийной кнопки поверните грибовидную кнопку (K) по часовой стрелке. Кнопка выскочит, после чего цикл резки может быть перезапущен.
- В целом, начните резку с медленного поворота гидравлического регулятора расхода (A) против часовой стрелки, чтобы отрегулировать скорость опускания пильной рамы. Если рычаг опускается слишком быстро, то поверните гидравлический регулятор расхода (B) по часовой стрелке до упора, чтобы остановить его опускание. Слишком быстрое опускание пильной рамы может привести к тому, что пила остановится на заготовке, и станок отключится. Нажмите на аварийную кнопку (K) для немедленной остановки всех функций станка.

Б. Автоматическая резка

- Закройте гидравлический регулятор расхода (A), повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
- Поднимите пильную раму.
- Используйте переключатель ручного/автоматического режима (D) для выбора автоматического режима.
- Выберите скорость резки, повернув переключатель скоростей (F). «Т» - низкая скорость, «2» - высокая скорость, а «О» - нейтраль.
- Установите основной соединительный выключатель (G) в положение ON. Убедитесь, что сигнальная лампа (H) включена.
- Загрузите заготовку и надлежащим образом зажмите ее.
- Нажмите кнопку запуска/сброса (E) для запуска станка. Убедитесь, что пила перемещается в правильном направлении.
- Слегка потяните пильную раму вниз, чтобы избавиться от пузырьков воздуха гидроцилиндра
- Отрегулируйте гидравлический регулятор расхода (A), слегка повернув регулятор против часовой стрелки, чтобы пильная рама опустилась и начала резку.
- Нажмите аварийную кнопку (K) для отключения всех функций. Для сброса аварийного состояния поверните аварийную кнопку (K) по часовой стрелке. Кнопка выскочит, после чего цикл резки может быть перезапущен.
- В целом, начните резку с медленного поворота гидравлического регулятора расхода (A) против часовой стрелки, чтобы отрегулировать скорость опускания пильной рамы. Если рычаг опускается слишком быстро, то поверните гидравлический регулятор расхода (B) по часовой стрелке до упора, чтобы остановить его опускание. Слишком быстрое опускание пильной рамы может привести к тому, что пила остановится на заготовке, и станок отключится. Нажмите на аварийную кнопку (K) для немедленной остановки всех функций станка.

НАПРАВЛЕНИЕ
РЕЗКИ ПИЛЫ



7.7. Рекомендации по использованию ленточной пилы.

Рекомендации и советы по использованию станка

Станок предназначен для резки металлических строительных материалов различной формы и профиля, используемых в мастерских, токарных цехах и общих механических конструкционных работах.

Для использования станка требуется только один оператор, который должен занять положение, как показано на рисунке.

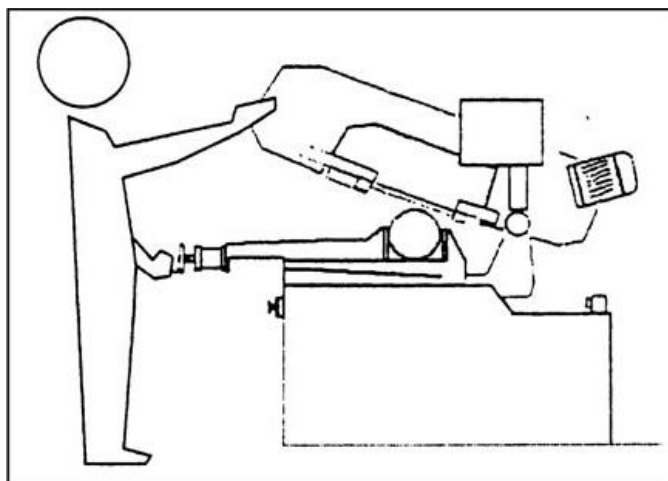


Рис. 28

Перед началом любой операции резки убедитесь, что заготовка прочно зажата в зажимном патроне и что конец поддерживается надлежащим образом.

На нижеприведенных рисунках показаны примеры подходящего зажима различных прутков, учитывая режущие способности станка, чтобы обеспечить высокую эффективность и долговечность ленточной пилы.

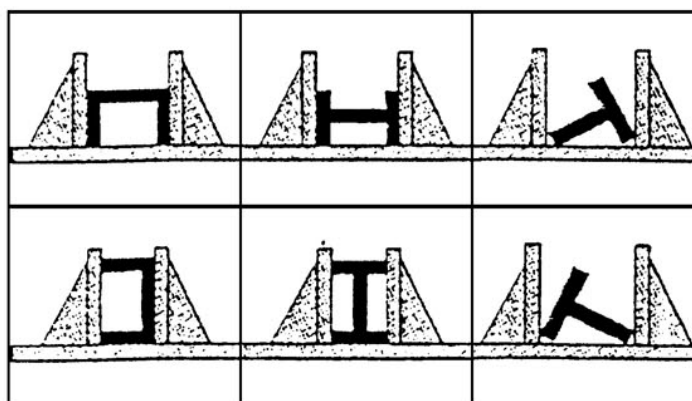


Рис. 29

Не используйте пилы другого размера по сравнению с теми, которые указаны в технических характеристиках станка.

Если пила застревает в разрезе, немедленно отпустите рабочую кнопку, выключите станок, медленно откройте зажимной патрон, снимите заготовку и убедитесь, что пила или ее зубья не поломаны. Если они поломаны, то замените инструмент.

7.8. Классификация материалов и выбор инструментов.

Поскольку цель состоит в получении отличного качества резки, поэтому важно определить различные параметры, такие как твердость материала, форма и толщина, выполнение разрезов в поперечном направлении, выбор типа ленточной пилы, скорость резки и управление опусканием пильной рамы. Эти параметры должны гармонично сочетаться в одном рабочем режиме по практическим соображениям, чтобы достичь оптимальных условий, не требующих бесчисленных операций по подготовке станка в случае возникновения изменений в выполняемой задаче. Различные проблемы, возникающие время от времени, будут решаться проще, если оператор хорошо знает эти параметры.

7.8.1. Определение материалов

В вышеприведенной таблице даны характеристики разрезаемых материалов для выбора правильного инструмента для использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ТИП СТАЛИ					ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	I UNI	D DIN	F AF NOR	GB SB	USA AISI-SAE	Твердость по Бринеллю HB	Твердость по Роквеллу HRB	R=N/мм ²
Конструкционная сталь	Fe360	St37	E24			116	67	360/480
	Fe430	St44	E28	43	—	148	80	430/560
	Fe510	St52	E36	50	—	180	88	510/660
Углеродистая сталь	C20	CK20	XC20	060 A 20	1020	198	93	540/690
	C40	CK40	XC42H1	060 A 40	1040	198	93	700/840
	C50	CK50	—	—	1050	202	94	760/900
	C60	CK60	XC55	060 A 62	1060	202	94	830/980
Пружинная сталь	50CrV4	50CrV4	50CrV4	735 A 50	6150	207	95	1140/1330
	60SiCr8	60SiCr7	—	—	9262	224	98	1220/1400
Легированная сталь для нитрирования	35CrMo4	34CrMo4	35CD4	708 A 37	4135	220	98	780/930
	39NiCrMo4	36CrNiMo4	39NCD4	—	9840	228	99	880/1080
	41CrAlMo7	41CrAlMo7	40CADG12	905 M 39	—	232	100	930/1130
Легированная науглероженная сталь	18NiCrMo7	—	20NCD7	En 325	4320	232	100	760/1030
	20NiCrMo2	21NiCrMo2	20NCD2	805 H 20	4315	224	98	690/980
Легированная сталь для подшип- ников	100Cr6	100Cr6	100C6	534 A 99	52100	207	95	690/980
Инструментальная сталь	52NiCrMoKU	56NiCrMoV7C 100K	—	—	—	244	102	800/1030
	C100KU	C100W1	—	BS 1	S-1	212	96	710/980
	X210Cr13KU	X210Cr12	Z200C12	BD2-BD3	D6-D3	252	103	820/1060
	58SiMo8KU	—	Y60SC7	—	S5	244	102	800/1030
Нержавеющая сталь	X12CM3	4001	—	—	410	202	94	670/885
	X5CrNi1810	4301	Z5CN18.09	304 C 12	304	202	94	590/685
	X8CrNi1910	—	—	—	—	202	94	540/685
	X8CrNiMo1713	4401	Z6CDN17.12	316 S 16	316	202	94	490/685
Медный сплав Специальная ла- тунь Бронза	Медно-алюминиевый сплав G-GuAl11Fe4Ni4 UNI5275					220	98	620/685
	Специальная марганцевая/кремниевая латунь G-CuZn36Si1Pb1 UNI5308					140	77	375/440
	Марганцевая бронза SAE43-SAE430					120	69	320/410
	Фосфорная бронза G-CuSn12 UNI 7013/2a					100	56.5	265/314
Чугун	Пудлинговый чугун G25					212	96	245
	Чугун с шаровидным графитом GS600					232	100	600
	Ковкий чугун W40-05					222	98	420

7.8.2. Выбор пилы

Прежде всего, нужно выбрать шаг зубьев, другими словами, количество зубьев на дюйм (25,4 мм), подходящее для разрезаемого материала в соответствии со следующими критериями:

- Детали с тонким и/или переменным сечением, такие как профили, трубы и пластины, требуют близкого расположения зубьев, так что количество зубьев, используемых одновременно при резке, составляет от 3 до 6;

- Детали с большими поперечными сечениями и сплошными сечениями требуют широко расставленных зубьев, чтобы обеспечить больший объем стружки и лучшее проникновение зубьев;

- Детали из мягкого материала и пластика (легкие сплавы, мягкая бронза, тефлон, дерево и т.д.) также требуют широко расставленных зубьев;




- Детали, разрезаемые группами, требуют комбинированной конструкции зубьев.

7.8.3. Шаг зубьев

Как уже отмечалось, он зависит от следующих факторов:

- **Твердость материала**
- **Размеры сечения**
- **Толщина стенки**

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЗУБЬЕВ ПИЛЫ		
ТОЛЩИНА мм	СПЛОШНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ Z	КОМБИНИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ Z
ДО 1.5	14	10/14
ОТ 1 ДО 2	8	8/12
ОТ 2 ДО 3	6	6/10
ОТ 3 ДО 5	6	5/8
ОТ 4 ДО 6	6	4/6
БОЛЕЕ 6	4	4/6

S = ТОЛЩИНА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ Ø ИЛИ L мм	СПЛОШНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ Z	КОМБИНИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ Z
ДО 30	8	5/8
ОТ 30 ДО 60	6	4/6
ОТ 40 ДО 80	4	4/6
БОЛЕЕ 90	3	3/4



Ø ДИАМЕТР
L ШИРИНА



7.8.4. Скорость резки и подвода

Скорость резки (м/мин) и скорость подвода (см²/мин = площадь, проходимая дисковыми зубьями при удалении стружки) ограничены образованием тепла вблизи вершин зубьев.

- Скорость резки зависит от сопротивления материала ($R = N/\text{мм}^2$), его твердости (HRC) и размеров самого широкого сечения.

- Слишком высокая скорость подвода (= опускание пильной рамы) приводит к тому, что диск отклоняется от идеальной траектории резки, создавая непрямолинейные разрезы на вертикальной и горизонтальной плоскости.

Наилучшее сочетание этих двух параметров можно определить непосредственно по стружке.

Длинная спиралеобразная стружка указывает на идеальную резку.

Очень мелкая и пылеобразная стружка указывает на отсутствие подачи и/или давления резки.

Толстая и/или голубая стружка указывают на перегрузку пилы.

7.8.5. Обкатка пилы

При резке в первый раз рекомендуется обкатать инструмент, произведя ряд разрезов при низкой скорости подвода (= 30-35 см²/мин на материале средних размеров относительно режущей способности и сплошного сечения нормально цементуемой стали $R = 410-510\text{Н}/\text{мм}^2$). Тщательно распылите СОЖ по зоне резки.

7.8.6. Конструкция пилы

Биметаллические пилы являются наиболее часто используемыми. Они состоят из пилы из кремниевой стали с режущей кромкой из быстрорежущей стали (HNS), сваренной лазерным лучом. Типы классифицируются как M2, M42, M51 и отличаются друг от друга по их большей твердости из-за увеличения процентного содержания кобальта (Сс) и молибдена (Мо), содержащегося в металлическом сплаве.

7.8.7 Типы пилы

В основном они отличаются по своим конструктивным характеристикам, таким как:

- форма и передний угол зуба
- шаг
- развод

Форма и угол зуба

РОВНЫЙ ЗУБ: угол 0° и постоянный шаг.



Наиболее распространенная форма для поперечной и наклонной резки малых и средних сплошных поперечных сечений и труб, из плакированной мягкой стали и серого чугуна или универсального металла.

ЗУБ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ УГЛОМ: положительный угол 9° - 10° и постоянный шаг.



Специальное использование для поперечных и наклонных разрезов в сплошных сечениях и больших трубах, но, прежде всего, для более твердых материалов (высоколегированная и нержавеющая сталь, специальная бронза и пудлинговый чугун).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ: шаг изменяется между зубьями и, следовательно, изменяется размер зуба и глубина пазухи. Шаг изменяется между зубьями, что обеспечивает более плавный, более тихий срез и более длительный срок службы пилы из-за отсутствия вибрации.



Еще одно преимущество, обеспечиваемое данным типом пилы, состоит в том, что использование только одной пилы позволяет выполнить резку широкого ряда различных материалов по размеру и типу.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ: положительный угол 9° - 10° .



Этот тип пилы оптимален для резки прутков и больших и толстых труб, а также для резки сплошных прутков при максимальной мощности станка.

Доступные шаги: 3-4/4-6.

РАЗВОДЫ ЗУБЬЕВ

Зубья пилы выгибаются из плоскости корпуса пилы, что приводит к широкому разрезу на заготовке.

 


РОВНЫЙ РАЗВОД ИЛИ РАЗВОД ПО ПРИНЦИПУ: один зуб вправо, один зуб влево, один без развода.



Обычно используется для материалов с размерами, превышающими 5 мм. Используется для резки стали, отливок и твердых цветных материалов.

ГРУППОВОЙ РАЗВОД: Обеспечивается сглаженными зубьями.



Этот развод подразумевает очень тонкие зубья и в основном используется для резки труб и тонких прутков (от 1 до 3 мм).

СТАНДАРТНЫЙ РАЗВОД (В ГРУППАХ): группа зубьев вправо, группа зубьев влево, группа зубьев без развода.



Этот развод предполагает очень тонкие зубья и используется для слишком тонких материалов (менее 1 мм).


СТАНДАРТНЫЙ РАЗВОД (ОТДЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ): Режущие зубья вправо и влево.





Этот развод используется для резки мягких цветных материалов, пластика и дерева.


8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


8.1. Диагностика пилы и резки

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<p>ПОЛОМКА ЗУБЬЕВ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком быстрый подвод 2. Неправильная скорость резки 3. Неправильный шаг зубьев 4. Стружка застревает в зубьях, а также во впадинах между зубьями или прилипание материала 5. Дефекты на материале или слишком твердый материал 6. Ненадлежащий захват заготовки в патроне 7. Пила застревает в материале 8. Начало резки с острых или неровных прутков 9. Пила низкого качества 10. Ранее сломанный зуб остался в разрезе 11. Резка была продолжена с ранее выполненного разреза 12. Вибрации 13. Неправильный шаг или форма зубьев 14. Недостаточное количество смазки, СОЖ или неподходящая эмульсия 15. Зубья расположены в направлении 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите скорость подвода, уменьшив давление резки. Отрегулируйте стопорное устройство. 2. Измените скорость и/или тип пилы. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы», в разделе <i>Таблица выбора пилы в соответствии со скоростью резки и подачи</i>. 3. Выберите подходящую пилу. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы». 4. Проверьте, нет ли засорения отверстий для слива СОЖ на блоках направляющих пилы и убедитесь, что расход является достаточным, чтобы облегчить удаление стружки с пилы. 5. Поверхности материалов могут быть окислены или покрыты примесями, содержащимися в них, соответственно, в начале резки они могут быть тверже самой пилы, или могут иметь закаленные участки или включения внутри секции из-за использования производственных агентов, таких как литевой песок, сварочные отходы и т.д. Избегайте резки таких материалов. В случае необходимости резки такого материала проявляйте крайнюю осторожность, очистите и удалите любые подобные примеси как можно скорее. 6. Проверьте захват заготовки. 7. Уменьшите подачу и уменьшите давление резки. 8. Проявите особое внимание в начале резки. 9. Используйте пилу высшего качества. 10. Аккуратно извлеките все оставшиеся части. 11. Начните резку с другого места, повернув заготовку. 12. Проверьте захват заготовки. 13. Замените пилу более подходящей. См. «Классификация материалов и выбор пилы» в разделе <i>Типы пилы</i>. Отрегулируйте опоры направляющих ленточной пилы. 14. Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте расход СОЖ, убедившись, что отверстие и труба выхода жидкости не забиты. 15. Проверьте процентное содержание эмульсии.

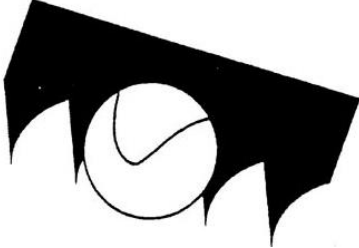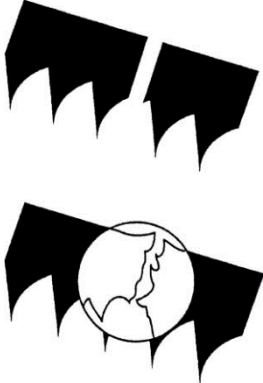НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<p>ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ИЗНОС ПИЛЫ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильная обкатка пилы 2. Зубья расположены в направлении, противоположном направлению резки 3. Пила низкого качества 4. Слишком быстрый подвод 5. Неправильная скорость резки 6. Дефекты на материале или слишком твердый материал 7. Недостаточное количество смазки, СОЖ или неподходящая эмульсия 	<ol style="list-style-type: none"> 1. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы» в разделе <i>Обкатка пилы</i>. 2. Поверните зубья в правильное направление. 3. Используйте пилу высшего качества. 4. Уменьшите скорость подвода, уменьшив давление резки. Отрегулируйте стопорное устройство. 5. Измените скорость и/или тип пилы. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы», в разделе <i>Таблица выбора пилы в соответствии со скоростью резки и подачи</i>. 6. Поверхности материалов могут быть окислены или покрыты примесями, содержащимися в них, соответственно, в начале резки они могут быть тверже самой пилы, или могут иметь закаленные участки или включения внутри секции из-за использования производственных агентов, таких как литьевого песок, сварочные отходы и т.д. Избегайте резки таких материалов или выполняйте резку с крайней осторожностью, очистите и удалите любые подобные примеси как можно скорее. 7. Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте расход СОЖ, убедившись, что накопник для подачи СОЖ и труба не забиты. Проверьте процентное содержание эмульсии.
<p>ПОЛОМКА ПИЛЫ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильная сварка пилы 2. Слишком быстрый подвод 3. Неправильная скорость резки 4. Неправильный шаг зубьев 5. Ненадлежащий захват заготовки в патроне 6. Пила касается материала в начале резки 7. Способ устранения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сварка пилы имеет первостепенное значение. Сопрягаемые поверхности должны идеально состыковываться, и после сварки они не должны иметь никаких включений и пузырьков; свариваемая деталь должна быть абсолютно гладкой и ровной. Они должны быть равномерно толстыми и не должны иметь выпуклостей, которые могут привести к возникновению вмятин или мгновенной поломке при перемещении между опорами направляющих ленточной пилы. 2. Уменьшите скорость подвода, уменьшив давление резки. Отрегулируйте стопорное устройство. 3. Измените скорость и/или тип пилы. 4. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы», в разделе <i>Таблица выбора пилы в соответствии со скоростью резки и подачи</i>. 5. Выберите подходящую пилу. См. Главу «Классификация материалов и выбор пилы». 6. Проверьте захват заготовки. 7. В начале процесса резки никогда не опускайте пыльную раму до запуска двигателя пилы.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
---------------	-------------------	-------------------

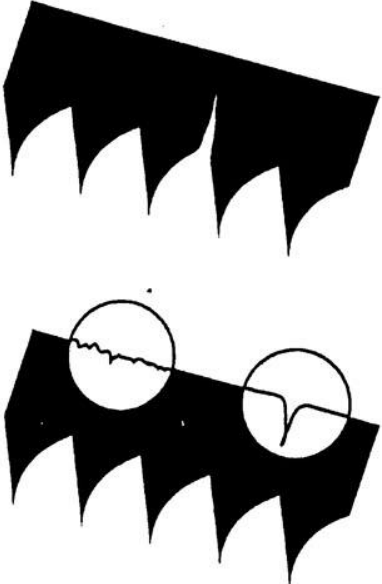	<p>8. Опоры направляющих ленточной пилы не отрегулированы или загрязнены из-за отсутствия технического обслуживания</p> <p>9. Блок направляющих ленточной пилы находится слишком далеко от разрезаемого материала</p> <p>10. Неправильное расположение пилы на маховиках</p> <p>11. Недостаточное количество смазки, СОЖ или неподходящая эмульсия</p>	<p>8. Проверьте расстояние между опорами (см. Главу «Регулировка станка» в разделе <i>Блоки направляющих ленточной пилы</i>): Неплавное перемещение может привести к трещинам и поломке зубьев. Будьте предельно осторожны во время чистки.</p> <p>9. Приблизьте бабку как можно ближе к разрезаемому материалу, так чтобы была свободной только та секция пилы, которая используется для резки. Это предотвратит прогибы, которые будут оказывать излишнее давление на пилу.</p> <p>10. Задняя часть пилы трется об опору из-за деформированных или плохо сваренных лент (сужающихся), приводя к трещинам и расширению заднего контура.</p> <p>11. Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте расход СОЖ, убедившись, что отверстие и труба выхода жидкости не забиты. Проверьте процентное содержание эмульсии.</p>
<p>ПОЛОСАТЫЕ ИЛИ ВЫТРАВЛЕННЫЕ ЛЕНТЫ</p>	<p>1. Опоры направляющих ленточной пилы повреждены или забились стружкой.</p> <p>2. Слишком сильная или слабая затяжка подшипников направляющих ленточной пилы</p>	<p>1. Замените их.</p> <p>2. Отрегулируйте их (См. Главу «Регулировка станка» в разделе <i>Направляющая ленточной пилы</i>).</p>
<p>НЕПРЯМЫЕ РАЗРЕЗЫ</p>	<p>1. Пила не параллельна противоположному зажимному патрону</p> <p>2. Пила не перпендикулярна из-за чрезмерного зазора между опорами направляющих или неправильная регулировка блоков</p> <p>3. Слишком быстрый подвод</p> <p>4. Изношенная пила</p> <p>5. Неправильный шаг зубьев</p>	<p>1. Проверьте крепления блоков направляющих ленточной пилы у противоположного зажимного патрона на предмет ослабления, и отрегулируйте блоки по вертикали; согласуйте положение ступеней и, при необходимости, отрегулируйте упорные винты ступеней резки.</p> <p>2. Проверьте и вертикально отрегулируйте блоки направляющих ленточной пилы; заново установите зазор боковой направляющей (см. Главу «Регулировка станка» в разделе <i>Направляющая ленточной пилы</i>).</p> <p>3. Уменьшите скорость подвода, уменьшив давление резки. Отрегулируйте стопорное устройство.</p> <p>4. Приблизьте бабку как можно ближе к разрезаемому материалу, так чтобы была свободной только та секция пилы, которая используется для резки. Это предотвратит прогибы, которые будут оказывать излишнее давление на пилу.</p> <p>5. Проведите замену. Используется пила с большой плотностью зубьев, попробуйте использовать пилу с меньшим количеством зубьев (см. Главу «Классификация материалов и выбор пилы» в разделе <i>Типы пилы</i>).</p>

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
	6. Поломанные зубья 7. Недостаточное количество смазки, СОЖ или неподходящая эмульсия	6. Неправильная работа пилы из-за отсутствия зубьев может привести к возникновению дефектов при резке; проверьте пилу и при необходимости замените ее. 7. Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте расход СОЖ, убедившись, что отверстие и труба выхода жидкости не забиты. Проверьте процентное содержание эмульсии.
НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕЗКА	Изношенные маховики Корпус маховиков забит стружкой	Опорный и направляющий фланец ленты настолько изношены, что они не могут обеспечить выравнивание пилы, что приводит к неправильной резке; ролики и дорожки пилы могли сузиться. Замените их. Проведите очистку с использованием сжатого воздуха.
ПОЛОСАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗКИ 	1. Слишком быстрый подвод 2. Пила низкого качества 3. Изношенная пила, поломанные зубья или зубья, забитые стружкой 4. Неправильный шаг зубьев 5. Блок направляющих ленточной пилы находится слишком далеко от разрезаемого материала 6. Недостаточное количество смазки, СОЖ или неподходящая эмульсия	1. Уменьшите скорость подвода, уменьшив давление резки. Отрегулируйте стопорное устройство. 2. Используйте пилу высшего качества. 3. Замените ее. 4. Используемая пила, вероятно, имеет слишком большие зубья, используйте другую пилу с большим количеством зубьев (см. Главу «Классификация материалов и выбор пилы» в разделе <i>Типы пилы</i>). 5. Приблизьте его как можно ближе к разрезаемому материалу, так чтобы была свободной только та секция пилы, которая используется для резки. Это предотвратит прогибы, которые будут оказывать излишнее давление на пилу. 6. Проверьте уровень жидкости в баке. Увеличьте расход СОЖ, убедившись, что отверстие и труба выхода жидкости не забиты. Проверьте процентное содержание эмульсии.
ШУМ В БЛОКАХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	Подшипники забиты стружкой Изношенные или поврежденные опоры	Грязь или стружка между пилой и подшипниками направляющих. Замените их.

8.2. Диагностика электрических деталей

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель вращения пилы не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Двухскоростной переключатель «SA1» 2. Реле перегрузки двигателя ленты «FR1» 3. Аварийный выключатель «SB1» 4. Кнопка запуска «SA2» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Должен быть непосредственно установлен в положение «Т» или «2». 2. Нажмите красную кнопку FR1. После времени охлаждения двигателя 5 минут, если на этих двух проводах отсутствует непрерывность тока, то необходимо заменить двигатель. 3. Сбросьте аварийный выключатель (см. порядок работы). 4. Проверьте работоспособность и/или возможные повреждения. При необходимости замените ее.
СТАНОК НЕ РАБОТАЕТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предохранители "FU" 2. Концевой выключатель для автоматического отключения «SQ1» 3. Концевой выключатель крышки ленточной пилы «SQ2» 4. Концевой выключатель полочки ленточной пилы «SQ3» 5. Переключатель скорости «SAT в положении «0» 6. Аварийная кнопка «SB1» 7. Триггерный выключатель «SB2» 8. Двигатель «MT» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте КПД по электричеству. При несоответствии замените предохранитель. 2. См. порядок работы и проведите регулировку выключателя в том случае, если станок не отключается после завершения резки материала. В случае повреждения замените его. 3. Проверьте закрытие крышки маховика. Проверьте работоспособность устройства; в случае повреждения замените его. 4. Проверьте работоспособность устройства; в случае повреждения замените его. 5. Должен быть непосредственно установлен в положение «Т» или «2». 6. Сбросьте аварийную кнопку, действуя согласно порядку работы. Проверьте КПД по электричеству: при несоответствии замените ее. 7. Проверьте работоспособность устройства; в случае повреждения замените его. 8. Проверьте непрерывность тока на двух проводах в горизонтальном положении. При обнаружении неполадок замените двигатель.
ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ С ЗАГОРАНИЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ «HL2»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Триггерный выключатель «SB2» 2. Двигатель «MT» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте работоспособность устройства; в случае повреждения замените его. 2. Убедитесь, что он не сгорел и свободно вращается. В случае повреждения замените его.

9. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

9.1. Прежде чем приступить к ремонту станка, необходимо обязательно отключить его от сети поворотом вводного выключателя.

9.2. Для обеспечения четкости работы узлов станка при разборке и сборке следует руководствоваться требованиями изложенными в описании работы узлов настоящего руководства по эксплуатации.

9.4. **ВНИМАНИЕ!** После ремонта станка тщательно проверить работоспособность электрической схемы.

9.5. Схемы узлов станка и перечень запасных деталей приведен в Приложении 2

10. ХРАНЕНИЕ

10.1. Категория условий хранения ГОСТ 15150:

- для внутренних поставок - 2;

10.2. Не допускается хранение станка в упакованном виде свыше гарантийного срока службы без переконсервации - не более 6 месяцев.

10.3. Обеспечить аккуратное хранение инструмента и принадлежностей.

11. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, СМАЗКЕ И РЕМОНТУ

11.1 Требования к помещению.

Станок должен работать в сухом отапливаемом помещении, по пожароопасности класса П - I I по ПУЭ при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности 75%.

11.2. Указания по эксплуатации электрооборудования

Указания по эксплуатации электрооборудования изложены в соответствующих разделах "Руководства по эксплуатации".

11.3. Определения

Для обеспечения длительной, безотказной и точной работы станка, прежде всего, необходимо тщательно проводить его ежедневное обслуживание. По окончании каждой рабочей смены следует тщательно очищать станок от клея, удалять пыль с движущихся и вращающихся деталей. Ежедневно следует проверять состояние смазки трущихся деталей, при недостатке смазки необходимо своевременно ее пополнять.

Стандартное обслуживание включает в себя чистку деталей станка и пространства вокруг него, это способствует обеспечению безопасности во время работы, продлевает срок эксплуатации станка.

Внимание: нельзя допускать, чтобы вода попадала на двигатель или переключатель питания.

Убедитесь, что станок выключен или отсоединен от источника питания, перед тем как проводить чистку.

11.4. Виды обслуживания.

Надлежащее техническое обслуживание является ключевым фактором, определяющим длительный срок службы станка. Создание требуемых условий эксплуатации и техническое обслуживание гарантируют правильное и безопасное функционирование станка в течение продолжительного времени.

Профилактическое техобслуживание

К этому виду технического обслуживания относятся все виды работ, проводимых в установленные моменты времени или в соответствии с заданными критериями с целью снижения вероятности неисправностей всех видов и, как следствие, ухудшения эксплуатационных характеристик. Профилактическое техобслуживание включает в себя следующие виды работ: осмотры, проверки, настройку, очистку, смазывание и замену быстроизнашиваемых деталей и узлов и расходных материалов.

Техническое обслуживание

Включает в себя все виды работ, направленных на определение и оценку фактических

рабочих характеристик оборудования. К нему относятся: оценка и контроль функционирования, контроль точности и настройка с целью получения исходных параметров, замена узлов и деталей, а также эксплуатационных материалов с ограниченным сроком службы.

Ремонт

Включает в себя все виды работ, направленных на восстановление эксплуатационных характеристик оборудования до состояния нового изделия. Ремонт подразумевает восстановление рабочих параметров или замену неисправных или изношенных узлов и деталей.

Следует помнить, что:

- надлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию в установленные моменты времени позволяет предотвратить поломки и нарушение нормального функционирования оборудования;
- правильное техническое обслуживание гарантирует сокращение количества поломок; своевременное проведение профилактического техобслуживания препятствует повышенному износу, приводящему к поломке деталей и (или) достижению рабочих условий, представляющих опасность для оператора и обрабатываемых заготовок;
- по возможности, следует использовать оригинальные комплектующие;

Ремонт неисправных узлов и деталей производится:

- на месте эксплуатации станка, если это предусмотрено в данном Руководстве по эксплуатации, при наличии необходимого оборудования и квалифицированных специалистов;

11.4.1. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться специалистами, имеющими требуемую квалификацию.

При проведении работ должны использоваться все необходимые средства индивидуальной защиты и выполняться все применимые правила техники безопасности.

Специалист по техническому обслуживанию должен:

- знать и соблюдать действующие государственные нормы и правила, относящиеся к предотвращению несчастных случаев в процессе технического обслуживания оборудования;
- ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации и уметь применять содержащуюся в нем информацию;
- уметь использовать номограммы и графики, относящиеся к оборудованию;
- уметь выявлять любые нарушения в технологическом процессе и, если необходимо, находить способы их устранения.

К числу квалифицированных специалистов по обслуживанию оборудования относятся следующие категории работников.

Наладчик

Квалифицированный специалист, не имеющий узкой специализации и способный выполнять следующие виды работ: запуск станка при помощи элементов панели управления, настройку систем станка, запуск производственного процесса и возобновление работы станка после поломки.

Механик

Квалифицированный инженер, умеющий эксплуатировать станок в нормальном режиме, а также при частичном демонтаже защитных устройств (только во время технического обслуживания). Отвечает за техническое обслуживание и ремонт механической части станка.

Электрик

Квалифицированный инженер, умеющий эксплуатировать станок в нормальном режиме, а также при частичном демонтаже защитных устройств (только во время технического обслуживания). Отвечает за техническое обслуживание и ремонт электрической части станка.

11.5. Общие правила техники безопасности при проведении технического обслуживания.

При проведении работ по техническому обслуживанию следует соблюдать следующие правила.

- Запрещается касаться незащищенных соединений проводников, не выключив

- электрическое питание (необходимо перевести главный выключатель в положение «0»).
- Перед демонтажом любых узлов или деталей станка, а также заменой электрических компонентов следует отключить электрическое питание. Перед проведением работ следует отключать подачу сжатого воздуха (если используется) при помощи соответствующего крана, блокируемого в запертом положении при помощи замка. Ключ от замка должен находиться у работника, проводящего техобслуживание.
 - Убедитесь, что в контурах гидравлической системы станка (если имеется) отсутствует давление.
 - Во время проведения работ по техническому обслуживанию на работнике не должно быть колец, наручных часов, браслетов и т. п.
 - При проведении работ, по возможности, используйте напольный резиновый коврик.
 - Не следует проводить работы в помещениях с мокрым полом или повышенной влажностью воздуха.
 - Обязательно используйте защитные перчатки и обувь, а также другие средства индивидуальной защиты; спецодежда должна закрывать максимально возможную площадь тела.
 - Запрещается использовать открытый огонь и острые предметы для очистки элементов станка.
 - Запрещается курить.

11.6. Указания по проведению техобслуживания

- Во время остановки производственного процесса необходимо тщательно обследовать станок для выявления любых возможных неисправностей.
- При проведении работ должны использоваться соответствующие инструменты, находящиеся в исправном состоянии; использование инструментов, которые не предназначены для данного вида работ и (или) находятся в неисправном состоянии может привести к существенным повреждениям оборудования или получению тяжелых травм.
- Следите за тем, чтобы узлы станка были смазаны надлежащим образом. Отсутствие смазки или применение несоответствующей смазки может приводить к тяжелым поломкам оборудования.
- Не следует изменять настройки систем станка или положение концевых выключателей кроме случаев, когда это необходимо для устранения неисправности. Изменение этих настроек может привести к серьезным поломкам.

11.6.1. Очистка станка

Все подвижные части станка должны быть чистыми, их перемещение не должно ограничиваться посторонними предметами. Это позволит гарантировать правильное функционирование станка и уменьшить опасность для оператора.

Также необходимо проводить общую очистку станка. Она даёт возможность поддерживать высокую производительность. В ходе очистки станка рекомендуется выполнять внешний осмотр, направленный на выявление возможных неисправностей.

11.6.2. Проверка в процессе работы

В течение нормального производственного цикла необходимость в проведении работ по техническому обслуживанию отсутствует. Исключение составляет визуальный контроль всех подвижных механических частей станка. Необходимо следить, чтобы они перемещались прямолинейно и без задержек.

11.7. Техническое обслуживание и смазка

1. Проверка охлаждающего устройства: низкий уровень охлаждающей жидкости может вызвать пенообразование и высокие температуры пилы. Загрязненная или разбавленная охлаждающая жидкость может засорить насос, стать причиной изогнутых резок, низкой скорости резания и постоянных неисправностей пилы. Загрязненная охлаждающая жидкость может вызвать рост бактерий с последующим раздражением кожи.

2. Регулярно очищайте и смазывайте зажимные планки.

3. Очищайте стружку из шкивов привода ленточной пилы и из рабочей зоны вокруг шкивов.

4. Направляющая пилы: содержите направляющую пилы в тугом состоянии. Ослабленная направляющая отрицательно скажется на точности распиливания.

5. Режущий диск пилы: заточен ли он должным образом?

6. Скорость ленточной пилы: правильно ли настроена скорость пилы для данного рабочего материала и его формы?

7. Проверка натяжения ленточной пилы: особенно после работы с новым режущим диском.

СМАЗКА

Смажьте следующие компоненты, используя масло SAE 30.

(1). Шарикоподшипник шкивов – не смазываются.

(2). Направляющая ведомого шкива - 6-8 капель в неделю.

(3). Ходовой винт тисков - по мере необходимости.

1. Смазка редуктора:

1. В этом редукторе используется жидкое масло для смазки. Когда машина покинет фабрику, мы добавим масло около 175 куб.см., приблизительно 80% объема редуктора.

2. Когда Вы начнете использовать новый станок, редуктор следует осушить и наполнить снова после первых 50 часов использования.

В зависимости от частоты и продолжительности использования, пользователь должен менять масло каждые 2~3 месяца.

3. Для проверки объема масла в редукторе откройте крышку.

4. После длительной работы редуктор будет горячим. Когда температура достигнет или превысит 90С, проверьте объем масла.

5. Для редуктора могут быть использованы следующие смазки:

Atlantic Refinery Co. Mogul Cyl. Oil

Cities Service Gptimus No. 6

Gulf Refinery Co Medium Gear

Или иное редукторное масло.

12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. На оборудование предоставляются гарантийные обязательства сроком 12 (двенадцать) месяцев либо 2 000 (две тысячи) часов наработки, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше. Гарантийный срок исчисляется из расчета односменного режима работы оборудования - 8 (восемь) часов в сутки. При увеличении продолжительности работы оборудования, по решению поставщика/производителя оборудование может быть снято с гарантийного обслуживания.

Исчисление гарантийного срока осуществляется с даты передачи оборудования покупателю.

2. В период гарантийного срока детали и узлы, подлежащие замене в рамках гарантийных обязательств, а также выполняемые сопутствующие ремонтные работы, поставляются и осуществляются для покупателя бесплатно.

Выезд технического специалиста для проведения диагностических работ или ремонта оборудования осуществляется на возмездной основе, на условиях 100% предоплаты покупателем расходов связанных с проездом, проживанием технического специалиста в месте выполнения работ, а также с доставкой деталей до места ремонта оборудования.

По требованию технического специалиста, гарантийный ремонт оборудования может осуществляться на территории поставщика/завода-изготовителя оборудования. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на дефекты/недостатки изготовления и дефекты/недостатки материала.

3. Гарантийные обязательства не распространяются:

3.1. на дефекты/недостатки, появившихся вследствие несогласованного с поставщиком монтажа, самостоятельного ремонта или изменения внутреннего или внешнего устройства оборудования, использования неоригинальных запасных частей и их естественного износа, а также дефектов, вызванных нарушением покупателем норм и правил эксплуатации оборудования.

3.2. на расходные материалы и быстроизнашиваемые части, такие как: фильтры, приводные ремни, предохранители, автоматы и другие части, выходящие из строя вследствие их естественного износа или подвергающиеся вредному воздействию, а также электроизделия, имеющие признаки расплавления ввиду несвоевременного обслуживания, режущий и вспомогательный инструмент, оснастка. Блоки приводного инструмента, адаптеры РСМСІА, карты памяти.

3.3. на оборудование, если работы по шеф-монтажу и/или вводу в эксплуатацию не производились представителями поставщика или уполномоченной сервисной компанией, а также на дефекты системы ЧПУ, вызванные использованием неисправных, поврежденных или зараженных карт памяти.

3.4. если эксплуатация оборудования осуществлялась операторами, не прошедшими инструктаж у производителя, поставщика и/или уполномоченной сервисной организации.

3.5. на дефекты/недостатки появившиеся вследствие стихийных бедствий, пожаров и т.д., нестабильных электрических сетей при отсутствии сертифицированного стабилизатора напряжения и контура заземления.

3.6. если нарушена целостность/сохранность заводских гарантийных пломб (если таковые имеются), изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер оборудования.

3.7. в случае обнаружения следов применения некачественных или несоответствующих требованиям масел, смазок, СОЖ и т.п.

3.8. на повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением Покупателем норм и правил технической эксплуатации, обслуживания, транспортировки или хранения.

Внимание! При наличии одного из перечисленных обстоятельств, обслуживание или ремонт признаются не гарантийными.

4. Гарантийный ремонт или замена деталей и узлов не продлевает гарантийный срок оборудования. Части, снятые с оборудования при осуществлении гарантийного ремонта, подлежат возврату поставщику для исследования.

5. Срок устранения дефектов/недостатков оборудования не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней. Период времени связанный с заказом и доставкой деталей/узлов до покупателя в срок устранения дефектов/недостатков не включается.

Руководство по эксплуатации станка не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, получаемой с ними.

Приложение 2 Схемы детализированные
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


№	Описание	Размер	Шт.	№	Описание	Размер №	Кол-во
1	Основание (Нижняя пластина)		1	46	Пружинная шайба	12	2
2А	Основание (Левая часть)		1	46-1	Шайба	12	2
2-1	Гайка	M8	4	60	Ручка		1
3А	Основание (Правая часть)		1	60-1	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X20	2
4А	Основание (Передняя часть)		1	61	Ручка		1
4-1	Болт с шестигранной головкой	M8X16	4	62	Гайка	M12	1
4-2	Шайба	8	4	63	Стопорный рычаг		1
5	Болт с шестигранной головкой	M12X40	2	63-1	Установочный винт	M10X16	1
6	Гайка	M12	2	64	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X35	1
8	Болт с шестигранной головкой	M8X16	6	64-1	Пружинная шайба	10	1
8-1	Шайба	8	6	65	Гайка вала		1
9	Пластина		1	66А	Вал		1
10	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M5X8	4	68	Поворотная рука		1
11	Бак для СОЖ		1	68-1	Болт с шестигранной головкой	M10X35	1
12	Основание (Опорная пластина)		1	69	Шкала		1
13	Основание (Дверь)		1	70	Заклепка		3
14	Болт		2	71	Штифт		1
15	Крышка бака		1	72	Полая шпилька	02.5X20	1
17	Насос		1	73	Пружина		1
18	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X25	2	74	Втулка		1
18-1	Шайба	6	2	75	Кронштейн		1
22	Хомут шланга		1	76	Пружинная шайба	8	2
23	Шланг	5/16"X235см	1	77	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X25	2
24А	СОЖ и поддон для стружки		1	78	Рукоятка		1
24 А-1	Резиновое кольцо		1	79	Стопорная гайка	M35	1
24А-2	Диск		1	80	Звездчатая шайба	M35	1
24А-3	Пружинная шайба	8	4	81	Пылезащитная крышка	M35	2
24А-4	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X30	4	82	Шариковый подшипник	32007	2
24А-5	Блочная пластина		1	83	Вал		1
25	Монтажный кронштейн		2	84	Болт с шестигранной головкой	M10X45	1
26	Пружинная шайба	10	4	85	Гайка	M10	2
27	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X20	4	86А	Указатель		1
28	Шайба	10	4	87	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M5X8	1
29	Болт с шестигранной головкой	M10X20	4	88А	Крышка		1
29-1	Шайба	10	4				
30	Болт с шестигранной головкой	M12X40	2				
31	Гайка	M12	2	89	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X35	5
36	Аварийный выключатель		1				
39	Дорожка		1	92А	Стол		1
40	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X35	2	92-1	Установочный винт	M6X12	1
40-1	Гайка	M8	2	92-2	Сменная пластина		1
40-2	Пружинная шайба	8	2	92-3	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	4
41	Установочный винт	M6X12	4	94	Стержень с упором		1
42	Шайба		1	95	Упор		1
43	Ручка		1	96	Ручка		1
44	Станина валика		1	97	Шкала		1
45	Болт с шестигранной головкой	M12X25	2	98	Заклепка		3


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


№	Описание	Размер	Шт.	№	Описание	Размер	Шт.
99	Резчик стружки		1	147-7	Переключатель ручного/автомат. режима		1
100	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	2	147-8	Панель управления		1
102	Зажимные губки без насечки		1	148	Крышка электрошкафа		1
103	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X15	2	149	Опорный кронштейн		1
104	Зажимные губки противоположного патрона		1	149-1	Вал		1
105	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X15	2	150	Установочный винт	M8X10	1
106	Зажимные губки патрона		1	150-1	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X25	4
107	Крепежный винт с плоской головкой	M6X15	2	150-2	Пружинная шайба	8	4
108	Зажимной патрон		1	151	Редуктор		1
109	Клинообразная пластина		1	151-1	Прокачной винт		1
110	Гайка	M5	3	152	Ключ	8X8X30	1
111	Установочный винт	M5X25	3	153	Болт с шестигранной головкой	M8X30	4
113	Ключ	5X5X15	1	153-1	Пружинная шайба	8	4
115	Пружинная шайба	8	4	154	Двигатель		1
116	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	4	155	Ключ	8X8X30	1
117	Маховик		1	193A	Пильная рама		1
118	Установочный винт	M8X10	1	193-1	Установочный винт	M8X10	2
120	Гнездо зажимного патрона		1	194	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X30	4
122	Установочная пластина зажимного патрона		1	194-1	Пружинная шайба	10	4
123	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X30	2	195	Концевой выключатель		1
124	Установочная шайба		1	195-1	Переключательный штифт		1
125	Устройство стопорного рычага		1	196	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M4X35	2
128	Установочная пластина		1	197	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X35	4
129	Втулка		1	197-1	Пружинная шайба	10	4
130	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	2	198	Т-образная муфта		1
130-1	Пружинная шайба	8	2	199	Крестообразные винты с полукруглой головкой	M4X30	1
131	Держатель электрошкафа		1	200	Приемная сторона водяной трубы	Ф8	2
132	Пружинная шайба	8	4	201	Хомут шланга		1
133	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	4	204	Шланг	5/16"X40см	1
135	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	2	205	Шланг	5/16"X90см	1
136	Пружинная шайба	8	2	206	Приводной маховик		1
138	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M5X8	4	207	Шайба		1
139	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M5X8	2	207-1	Пружинная шайба	10	1
139-1	Шайба	5	2	208	Болт с шестигранной головкой	M10X25	1
142	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M5X8	4	209A	Вал маховика холостого хода		1
144	Платформа электрошкафа		1	210	Роликовый подшипник	32006	2
144-1	Нижняя часть блока управления		1	211	Маховик холостого хода		1
144-2	Показатели электрических деталей		1	211-1	Пылезащитная крышка		1
144-3	Трансформатор		1	212	Звездчатая шайба	30	1
144-4	Контакты		1	212-1	Пылезащитная крышка	M30	2
144-5	Гнездо предохранителя		1	213	Стопорная гайка	M30	1
144-6	Реле перегрузки		1	214	Масловпускное отверстие		1
144-7	Магнитный соединитель		1	215A	Пильное полотно		1
146	Винт с круглой головкой	M5X10	4	216A	Крышка пилы		1
147-1	Сигнальная лампа		1	217	Полный винт	M6X10	4
147-2	Основной соед. выключатель		1	219	Винт с круглой головкой	M4X8	2
147-5	Переключатель скоростей		1	220	Гайка	M4	2
147-6	Кнопка запуска		1	222	Ручка		2


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Описание	Размер	Шт.	№	Описание	Размер	Шт
220	Гайка	M4	2	272-1	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	2
222	Ручка		2	273	Регулятор расхода		1
223	Колесо ручки		1	274	Направляющая ленточной пилы		2
223-1	Упорный подшипник	51103	1	276	Установочный винт	M6X12	4
223-2	Датчик контроля натяжения пилы		1	279	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	2
223-3	Пластина		1	280	Щетка		1
224	Специальная пружинная шайба		10	281	Зажим щетки		1
225	Вал натяжения		1	282	Установочная гайка	M6	1
229	Пластина		1	283	Винт	M6x25	1
230	Болт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X12	2	284	Винт с шестигранной головкой	M6X12	2
231	Концевой выключатель		1	285	Гайка	M6	2
232	Болт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M4X25	2	286	Ходовой винт		1
239	Гайка	M16	1	286-1	Пружина		1
240A	Передвижной кронштейн		1	286-2	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X16	1
240A-1	Пружинная шайба	10	3	286-3	Шайба	8	1
240A-2	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X45	3	287	Установочное гнездо		1
240A-3	Установочный винт	M10X25	1	288	Гнездо ходового винта		1
244	Пластина крышки		1	289	Втулка подшипника		1
245	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	2	289-1	Шариковый подшипник	51104	1
246	Контрклин		2	289-2	Гайка		1
247	Пружинная шайба	8	6	291	Триггерный выключатель		1
248	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	6	292	Труба		1
249	Подвижная штанга направляющей пилы		1	292-1	Гайка		1
249-1	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	1	293	Гайка	M12	1
250	Установочный винт	M6X12	4	294	Пружинный крючок		1
251	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X20	2	295	Пружина		1
252	Установочный кронштейн		1	296	Ходовой винт		1
253	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M12X50	1	297	Подвесной зажим		1
254	Ручка		1	298	Гайка	M16x2.0	2
256	Кронштейн направляющей		1	299	Ручка		1
257	Регулятор расхода		1	300	Регулировочная пластина		1
258	Гайка	M10	1	301	Пружинный вал		1
259	Болт		1	302	Установочный винт		3
260	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	1	313	Установочный кронштейн		1
261	Ограждение ленточной пилы		1	314	Установочный винт	M6X6	1
262	Установочный винт	M6X20	2	315	Стойка гидроцилиндра		1
263	Гайка	M6	2	316	Пружинная шайба	8	4
264	Центральный вал		2	317	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M8X25	4
265	Шариковый подшипник	608ZZ	8	318	Винт с круглой головкой	M5X10	2
265-1	Шариковый подшипник	608ZZ	2	319	Концевой выключатель		1
266	Е-образная шайба	E-7	8	320	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	2
267	Направляющая ленточной пилы		2	320-1	Шайба	6	2
268	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X25	2	321A	Регулировочный кронштейн		1
269	Эксцентриквал		2	322A	Гидроцилиндр		1
270	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M6X8	2	323	Винт с головкой с шестигр. углублением под ключ	M10X40	1
271	Ограждение ленточной пилы		1	324	Гайка	M10	1
272	Кронштейн направляющей		1				

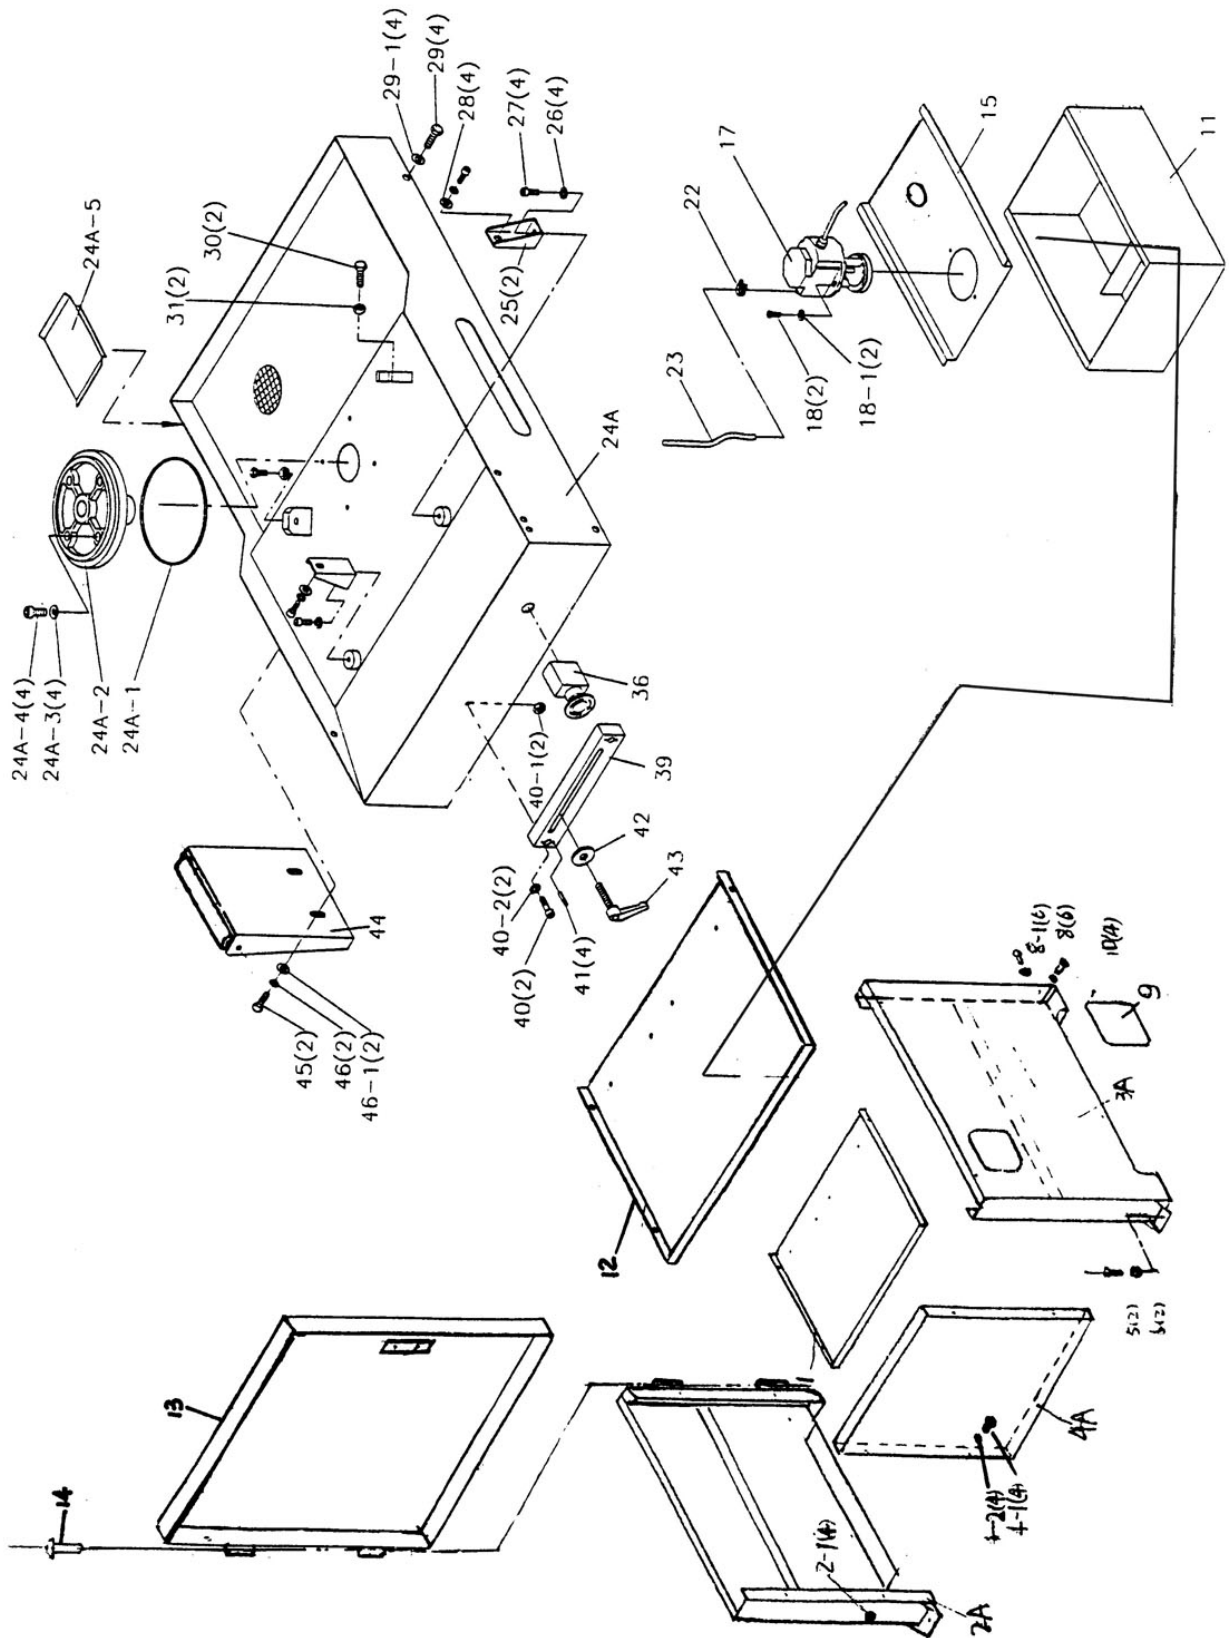

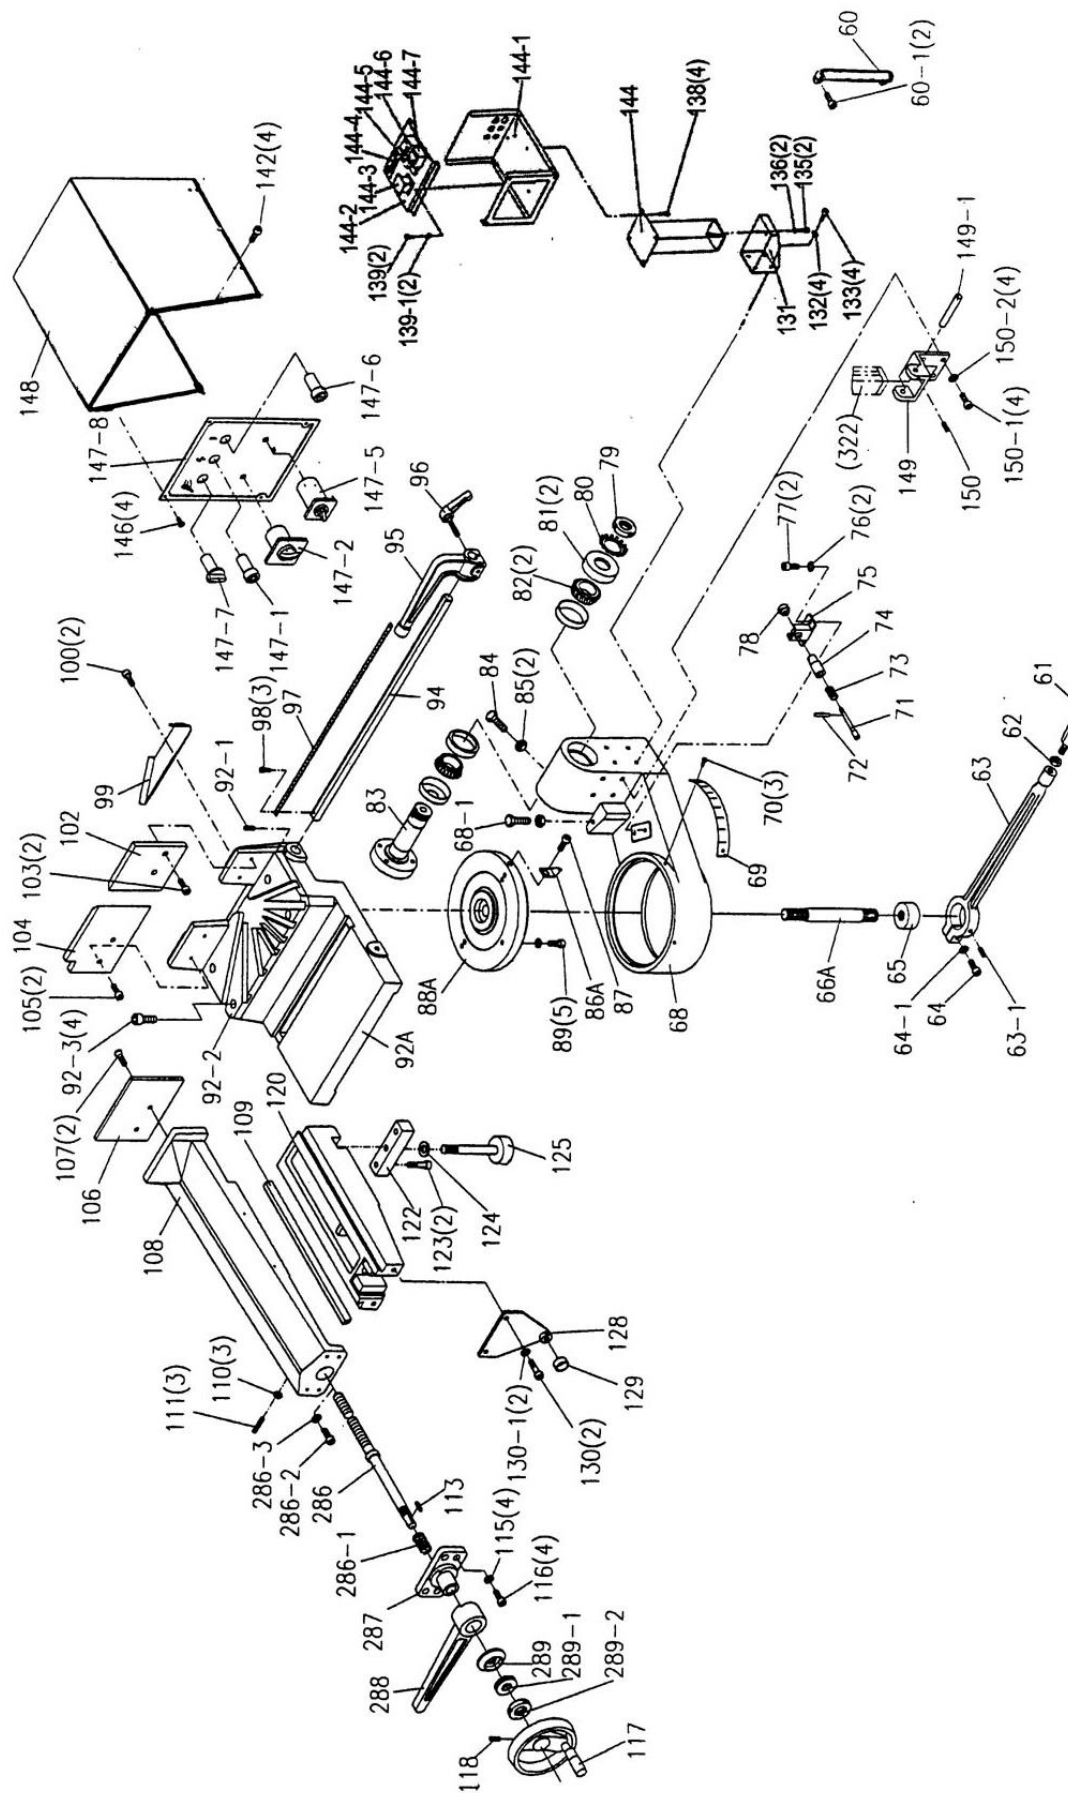

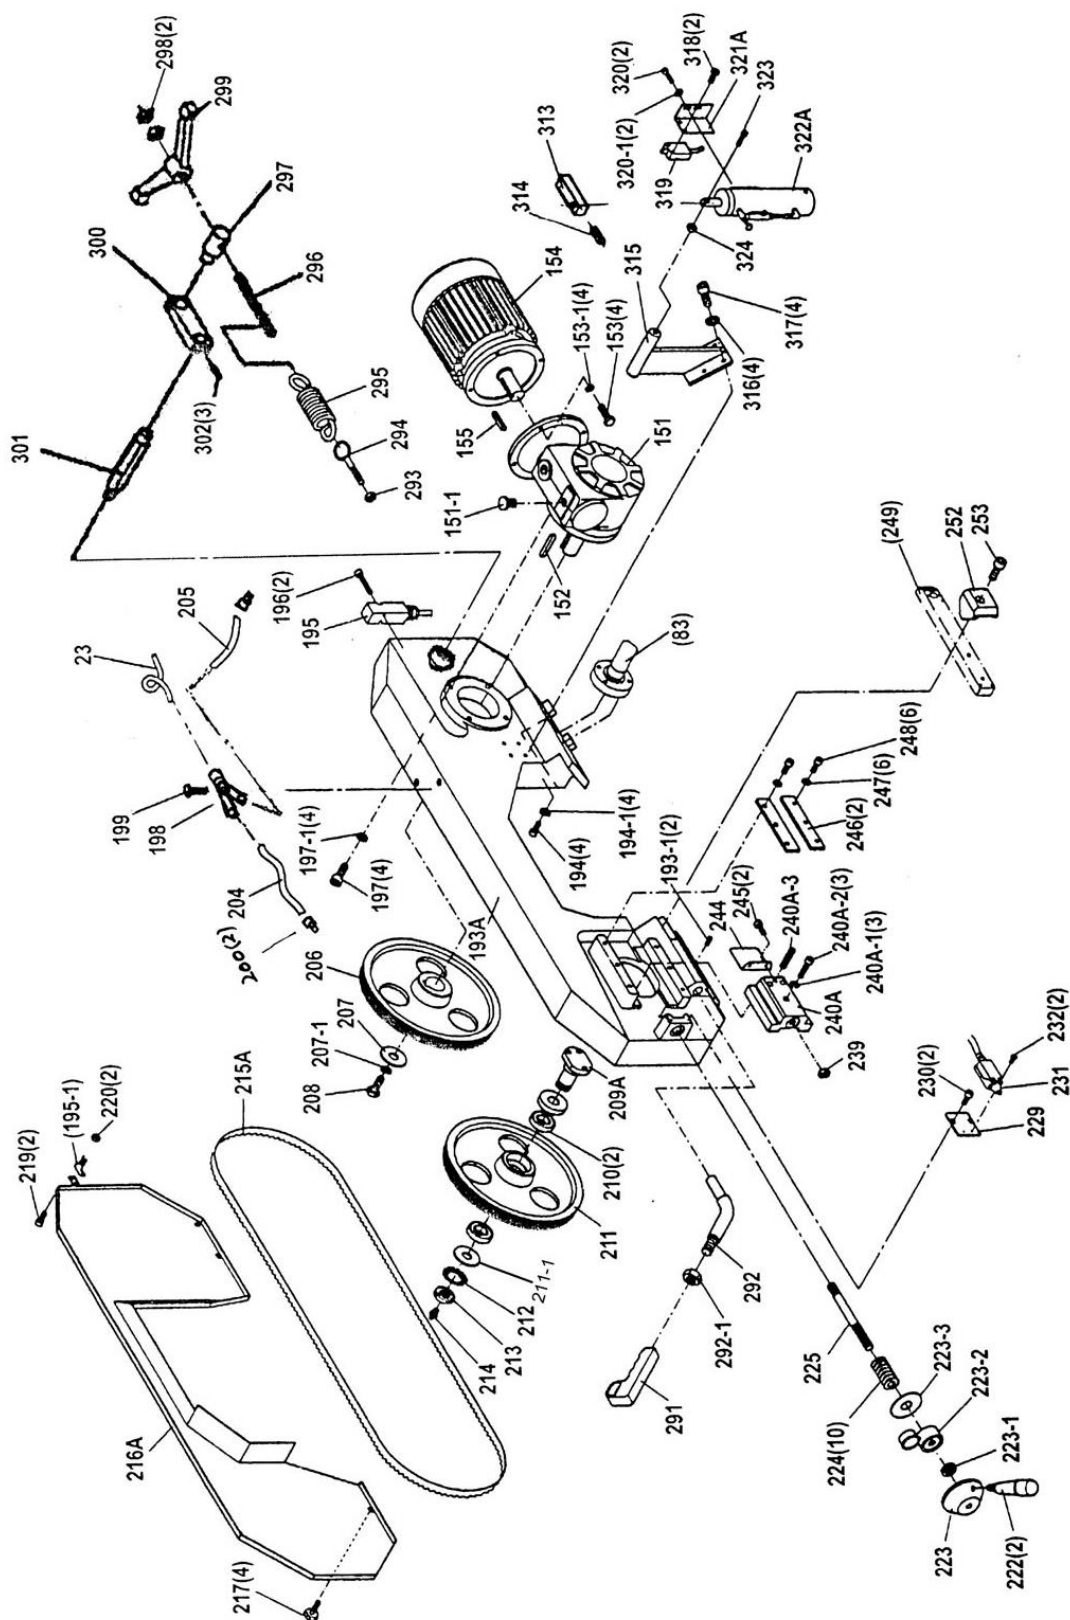

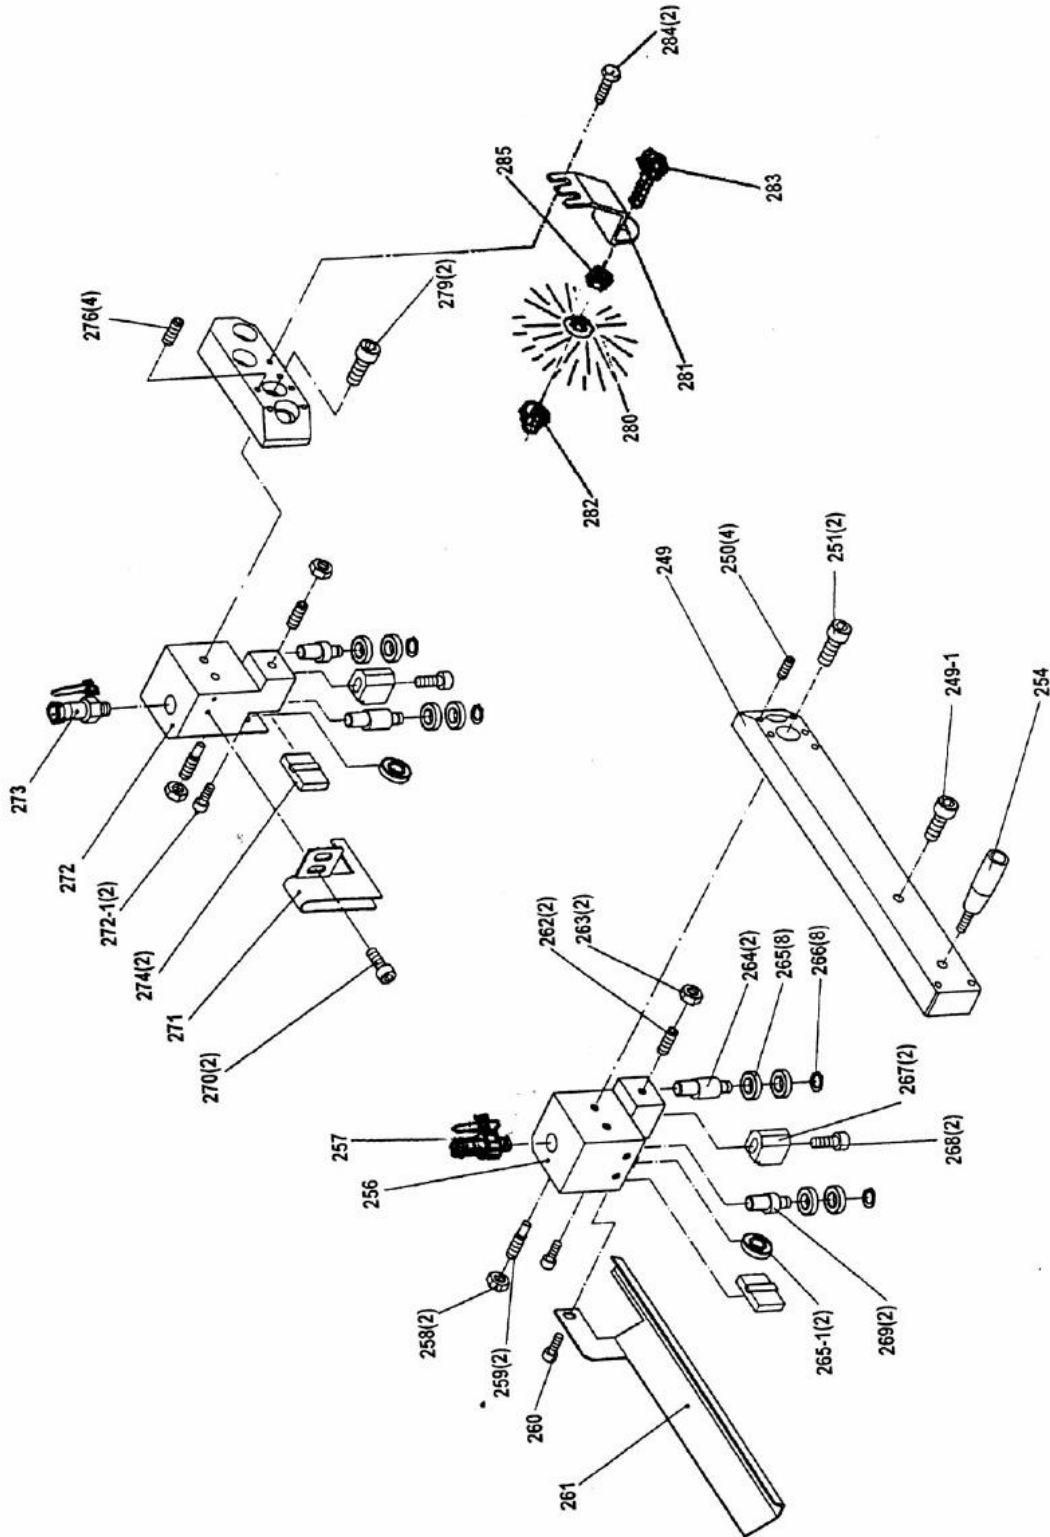

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Наименование станка:

Ленточнопильный станок по металлу

Модель MetalTec BS 250FH

2. Сведения об оборудовании:

Рабочее напряжение 380 В

Частота тока 50 Гц

3. Комплектность:

Станок 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Серийный номер _____

5. Дата выпуска _____

